

Xudoyberdiev T.S., Qosimov K.
Igamberdieu O'R.

53

$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 20,016 - 19$$

METROLOGIYA STANDARTLASHTIRISH VA O'ZARO ALMASHINUVCHANLIK

$$(\text{min} - \text{d}_{\max}) =$$



$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = EI - es;$$

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA
O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI**

T.S. Xudoyberdiyev, K. Qosimov, O'R. Igamberdiyev

**METROLOGIYA,
STANDARTLASHTIRISH VA
O'ZAROALMASHINUVCHANLIK**

*O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lif vazirligi
tomonidan qishloq xo'jaligi yo'nalishi talabalarini uchun
o'quv qo'llanma sifatida tavsiya etilgan*

«TAFAKKUR-BO'STONI»

TOSHKENT — 2011

UDK: 006.9(575.1)(075)

30.10

X-981

Taqrizchilar: T. Almatayev – Andijon muhandislik-iqtisodiyot instituti «Transport vositalaridan foydalanish» kafedrasdi mudiri, dotsent;

Sh.M. Qurbanov – Andijon qishloq xo'jalik instituti «Qishloq xo'jalik texnikalari, foydalanish va ta'mirlash» kafedrasini dotsenti.

Usbu o'quv qo'llanma oliy o'quv yurtlarining «Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash», Kasb ta'limi (qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash), «Transport vositalaridan foydalanish», «Texnologik mashina va jihozlar» kabi texnika yo'naliishidagi mutaxassisliklar, texnika va agrosanoat yo'naliishidagi kasb-hunar kollej-lari talabalari uchun mo'ljalangan bo'lib, «Metrologiya, standartlashtirish va o'zaroalmashinuvchanlik» fanining yangi o'quv dasturi asosida tuzilgan. Mazkur o'quv qo'llanma da fan va texnikaning ilg'or yutuqlari hamda tajribalari umumlashtirilgan bo'lib, unda hozirgi kunda ishlab chiqarilayotgan texnikalar sifatini yaxshilash bo'yicha amaliy va tajriba mashq'ulotlarini o'tkazish usullari keng yoritilgan.

O'quv qo'llanma ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi qism o'zaroalmashinuvchanlik bo'yicha talabalar olgan bilimlarini mustahkamlash uchun asosiy tushunchalar va amaliy mashq'ulotlardan tashkil topgan. Ikkinci qism esa metrologiyadan tarixiy ma'lumotlar, asosiy tushunchalar, texnik o'lehash usullari, texnik o'lehash vositalari va universal o'lehash asboblarining tuzilishi hamda ulardan foydalanishni o'rGANISH bo'yicha tajriba mashq'ulotlariga bag'islangan.

O'quv qo'llanmaning ilova qismida amaliy va tajriba mashq'ulotlarini o'tkazish uchun kerakli ma'lumotnomalar jadvallari keltirilgan.

KIRISH

Mashinalarning sifati, puxtaligi, uzoq muddat ishlay olishi va samaradorligini oshirish texnik rivojlanishning asosi hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda texnikaning rivojlanishiga turlari kamaytirilgan va standartlashtirilgan detal, birikma va mexanizmlardan foydalanish, hamda ularning o'zaroalmashinuvchanligini ta'minlash orqaligina erishish mumkin.

Zamonaviy mashina va mexanizmlar ishlab chiqarish hamda ulardan foydalanishni halqaro standartlashtirish va o'zaroalmashinuvchaniksiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotning sifati va samaradorligini oshirish ma'lum darajada detallarni tayyorlash aniqligini to'g'ri belgilasbga bog'liq bo'ladi.

Bugungi kunda mashina ishlab chiqarish, undan foydalanish va ta'mirlash ishlari o'zaroalmashinuvchanlik tam oyillarini qo'llashga asoslanadi. Ta'mirlash ishlarini o'zaroalmashinuvchi detal, birikma va agregatlardan foydalanmasdan amalga oshirib bo'lmaydi.

Zamonaviy ishlab-chiqarish texnikasi doimiy ravishda mahsulotning sifatini oshirish bo'yicha talablar asosida rivojlanib boradi. Shu sababli, zamonaviy texnikalar yaratishga hamda ulardan ishlab chiqarishda foydalanishga tayyorlanayotgan yosh mutaxassislar mashinalarning tuzilishi va ularni tayyorlash texnologiyasi to'g'risida chuqur bilimga ega bo'lishlari muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy mashina va mexanizmlarning sifat ko'rsatkichlari (aniqligi, ishouchliliqi, chidamliligi va boshq.) detallarni bir-biri bilan birikish xususiyatlariga, o'chamilar aniqligiga, yuzalarining shakli va bir-biriga nisbatan joylashuviga ko'p jihatdan bog'liqdir. Talabalar amaliy mashg'ulotlar chog'ida har xil birikmalarni optimal (maqbul) o'tqazishlarini tanlash, ma'lumotnomaga adabiyotlaridan foydalana olish kabilaru o'rnatadilar va bu masalalar bo'yicha malakalarini oshiradilar.

«Metrologiya, standartlashtirish va o'zaroalmashinuvchanlik» fanidan o'quv qo'llanmada bajarilishi ko'zda tutilgan amaliy mashg'ulotlar olyi o'quv yurtlarining «Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash», Kasb ta'llimi (qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash), «Transport vositalaridan foydalanish», «Texnologik mashina va jihozlar» kabi texnika yo'nalishidagi mutaxassisliklari, texnika va agrosanoat yo'nalishidagi kasb-hunar kollejlari talabalari tomonidan bajariladi. Ushbu o'quv qo'llanmada amaliy mashg'ulotlarni bajarish tartibi, ishni bajarishdan ko'zda futilgan mafqad kerakli nazariy va qo'shimcha ma'lumotlar keltirilgan.

Fanning maqsadi: bo‘lajak muhandislarga zamonaviy texnikalarni ishlab chiqarish, ulardan foydalanish va ta’mirlashda umumtexnik standartlarning keng qamrovli tizimidan foydalanish va uning talablariga amal qilish, aniqlik hisoblarini bajarish va metrologik ta’mirlash kabi bilim va amaliy malakalarini o‘rgatishdan iborat.

Muhandis-mexaniklar ushbu fanni o‘rganish natijasida va mutaxassislik xususiyatidan kelib chiqib quyidagilarni bilishi kerak:

- standartlashtirishning asosiy vazifalari, tushuncha va ta’rifi;
- davlat standartlashtirish tizimining ilmiy-texnik rivojlanish jarayonini tezlashtirishdagi, ishlab chiqarishni jadal rivojlanishdagi, qishloq xo‘jalik texnikalari sifatini osbirishdagi va undan foydalanishning iqtisodiy samaradorligini oshirishdagi o‘rinini;
- o‘zaroalmashinuvchanlik va texnik o‘lehash nazariyasining asosiy vazifalarini;
- konstruktorlik va texnologik hujjatlarda aniqlik me’yorlarini belgilash qoidalarini;
- mashina detallarining ko‘p uchraydigan standart posadkalarini hisoblash va tanlash uslublarini;
- o‘leham zanjirini hisoblashni;
- chiziqli va burchak kattaliklarini o‘lehash vositalarining tuzilishini, ularni sozlashni, ulardan foydalanish qoidalarini va tanlash uslublarini.

Muhandis-mexanik mahsulot sifatini boshqarishning keng qamrovli tizimi haqida tushunchaga ega bo‘ishi, shu bilan birga dopusk va posadkalarning yagona tizimi (DPYaT) jadvallaridan aniqlik ko‘rsatkichlarini amalda tanlashni bilishi kerak.

Fan orqali olingan bilimlar mutaxassislik fanlarini o‘rganishda mustahkamlanadi, chunki mashinalar ishlab chiqarilishini tashkil etish, ulardan foydalanish va ta’mirlash standartlashtirishga, o‘zaroalmashinuvchanlikka va ishonchli o‘lehash vositalarini ishlatishga asoslanadi.

Fan bo‘yicha qabul qilingan asosiy tushunchalar

Standart – bu ko‘pchilik manfaatdor tomonular kelishivi asosida ishlab chiqilgan va ma’lum sohalarda eng maqbul darajali tartiblashtirishga yo‘naltirilgan hamda faoliyatning har xil turrlariga yoki natijalariga tegishli bo‘lgan umumiyligi va takror qo’llaniladigan qoidalar, umumiyligini qonun-qoidalar, tavsiflar, talablar, usullar belgilangan ya tan olingan idora tomonidan tasdiqlangan me’yoriy hujjatdir.

Standartlar fan, texnika va tajribalarning umumlashtirilgan natijalariga asoslangan va jamiyat uchun yuqori darajadagi foydaga erishishga yo‘naltirilgan bo‘ladi.

Standartlar darajasiga qarab, halqaro, mintaqaviy, davlatlararo, milliy va korxona miqyosida faoliyat ko'rsatadi.

Davlat standartlari mahsulotni ishlab chiqish va uni ishlab chiqarishga qo'yish bosqichida yangi mahsulotlarning yuqori sifatlari turlarini yaratish va o'zlashtirishni tezlashtirishga, ishlab chiqaruvchi, tayyorlovchi va iste'molchi o'rnlari dagi munosabatlarni yaxshilashga yo'naltirilgan bo'ladi.

Standartlashtirish mavjud yoki bo'lajak masala larga nisbatan umumiy va ko'p marta tafbiq etiladigan talablarni belgilash orqali ma'lumi sohada eng maqbul darajada tartiblash tirishga yo'naltirilgan ilmiy- texnikaviy faoliyatdir. Bu faoliyat standartlarni va texnikaviy talablarni ishlab chiqishda, uashr etishda va tafbiq qilishda namoyon bo'ladi. Standartlashtirishning muhim natijalari, odatda, mahsulot, jarayon va xizmatlarning belgilangan vazifaga mos kelishi, savdodagi g'ovlarni bartaraf qilish hamda ilmiy- texnikaviy hamkorlikka ko'maklashishda namoyon bo'ladi.

Metrologiya — o'chovlar, ularning yagona birlikda bo'lishini ta'minlash usullari va vositalari hamda talab qilinadigan aniqlikka erishish yo'llari haqidagi fan. Metrologiya o'chash haqidagi fandir.

O'chash — bu texnik vosita yordamida fizik kattalik qiymatini aniqlashidir. Texnik vositadan foydalaniqligi uchun o'chash texnik o'chash deb nomlauadi. Texnik o'chash ikki xilda — bevosita fizik kattalik qiymatini aniqlash va o'chash to'g'ri yoki no to'g'ri bajarilgaqligini tekshirish maqsadida bajariladi.

O'zaroalmashinuvchanlik — bu detallar, qismlar va agregatlamini yig'ishda, ular bech qanday qo'shimcha ishlovsiz mashinadagi o'z o'reni egallab, o'zining vazifalarini texnik talabga mos ravishda bajara olish xususiyati.

Mashina — inson mehnati yoki faoliyatini yengillashirishga mo'ljalangan texnik qurilma.

Birikma deb, detallarning mashinalarda bir-biriga nisbatan ma'lum vaziyatda joylashishiga aytildi. Mashinalarning texnik talablar asosida normal ishlashi uchun undagi detallar bir-biriga nisbatan *go'zg'aluvchi* yoki *go'zg'almas* qilib biriktiriladi. Shu bilan birga, birikmada bir detal ikkinchi detal bilan iebki yoki tashqi yuzasi bilan birikadi.

Otverstiya — teshik yoki ikkinchi detalga iebki yuzasi bilan birikuvchi detal.

Val — o'q yoki tashqi yuzasi bilan birikuvchi detal.

Nominal o'lcham — konstruktorlar tomonidan mustahkamlik shartlari asosida hisoblab topilgan va standartlashtirilgan sonlar qatoriga moslab qabul qilingan birikmaning o'lchami. Mashinada umumiy birikuvchi yuzaga ega bo'lgan otverstiya va valning nominal o'lchami bir-biriga teng bo'ladi, ya'ni $D_u = d_v$.

Haqiqiy o'lcham – ishga yaroqli detalni ruxsat etilgan auiqlikdagi o'lehov asbobi bilan to'g'ridan-to'g'ri o'lchash natijasida olingan o'lchamidir.

Chegaraviy o'lchamlar deb, shunday o'lcham larga aytildi, haqiqiy o'lchami ular oralig'ida bo'lgan detal ishga yaroqli bo'ldi. Detal ishlab chiqarishda hamma sharoiti bir xil bo'lgan bir xil o'lchamli detallarning haqiqiy o'lchamulari har doim har xil bo'ldi. Chunki ularga oldindan hisobga olib bo'lmaydigan bir qator xatoliklar ta'sir etadi. O'lchamlarning bunday sochilishidan qutilib bo'lmaydi, shuning uchun o'lchamlarning sochilish oralig'i eng katta va eng kichik chegaraviy o'lchamlar orqali cheklab qo'yiladi.

Dopusk – joizlik deb, chegaraviy o'lchamlar farqiga aytildi. Dopusk bu – interval bo'lib, uning oralig'ida ishga yaroqli detallarning haqiqiy o'lchamulari yo'tadi. U doimo musbat kattalik bo'ldi.

Chegaraviy chetlanishlar chegaraviy va nominal o'lchamlarning algebraik ayirmasiga teng bo'ldi. Ular *yuqorigi* va *pastki* chegaraviy chetlanishlarga farqlanadi.

Yuqorigi chetlanish – eng katta chegaraviy va nominal o'lchamlarning algebraik ayirmasiga teng.

Pastki chetlanish – eng kichik chegaraviy va nominal o'lchamlarning algebraik ayirmasiga teng.

Posadka – o'tqazish deb, ikki detalning bir-biri bilan birikish xususiyatiga aytildi. Ikki detal bir-biri bilan qo'zg'aluvechi yoki qo'zg'almas holda birikishi mumkin. Shuning uchun otversiya va val o'lchamlarining bir-biriga nishbatan katta-kichikligiga qarab posadkalar zazorli yoki natyagli posadkalarga bo'linadi.

Zazorli (tirqishli) posadka. Qo'zg'aluvechi birikmalarda otversiya o'lchami val o'lchamidan ma'lum darajada katta bo'ldi. Bunday posadka zazorli posadka deyiladi, ya'ni otversiya o'lchamidan val o'lchamining ayirmasi musbat qiymalga ega bo'ldi.

Natyagli (tarang) posadka. Qo'zg'almas birikmalarda val o'lchami otversiya o'lchamidan ma'lum darajada katta bo'ldi. Bunday posadka natyagli posadka deyiladi, ya'ni val o'lchamidan otversiya o'lchamining ayirmasi musbat qiymatga ega bo'ldi.

Posadka dopuski – posadkaning eng katta va eng kichik chegaraviy qiymatlarining ayirmasidir.

Dopusk maydoni – dopuskning grafik holdagi ifodasi.

Qabul qilingan belgilashlar

Belgilar		Belginiug nomlanishi
d_n	$D_n = d_n$	Birikmanning nominal o'lehami
D	$D_n, D_{\max}, D_{\min}, D_h, D_{o'rt}$	O'tverstiya o'lehami (nominal, eng katta (maksimal), eng kichik (minimal), haqiqiy, o'rtacha)
d	$d_n, d_{\max}, d_{\min}, d_h, d_{o'rt}$	Val o'lehami (nominal, eng katta (maksimal), eng kichik (minimal), haqiqiy, o'rtacha)
L	$L_n, L_{\max}, L_{\min}, L_h, L_{o'rt}$	O'leham uzonligi (nominal, eng katta (maksimal), eng kichik (minimal), haqiqiy, o'rtacha)
E	$ES, EI, E_h, E_{o'rt}$	O'tverstiya o'lehamining (chegaraviy) chetlanishlari (yuqorigi, pastki, haqiqiy, o'rtacha)
e	$e_s, e_i, e_h, e_{o'rt}$	Val o'lehamining (chegaraviy) chetlanishlari (yuqorigi, pastki, haqiqiy, o'rtacha)
Δ	$\Delta S, \Delta I, \Delta_h, \Delta_{o'rt}$	O'lehamning chetlanishlari (yuqorigi, pastki, haqiqiy, o'rtacha)
S	$S_{\max}, S_{\min}, S_h, S_{o'rt}$	Zazor (eng katta (maksimal), eng kichik (minimal), haqiqiy, o'rtacha)
N	$N_{\max}, N_{\min}, N_h, N_{o'rt}$	Nalyag (eng katta (maksimal), eng kichik (minimal), haqiqiy, o'rtacha)
T	T_D, T_d, T_S, T_N, T_L	O'leham dopuski (otverstiya, val, zazor, nalyag, uzunlik)
IT	IT_1, IT_2, IT_3 va boshqalar	O'lehamning ma'lum kvalitetga mos dopuski

I QISM

O'ZAROALMASHINUVCHANLIK TUS HUNCHASI, TURLARI VA UNING XALQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI

Mashina va asbob-uskunalarini aniq va sifatli tayyorlash, ularni mustahkami va uzoq muddat bozilmasdan ishlashini ta'minlash hozirgi zamон texnika taraqqiyotining asosiy yo'nalishlaridan birdir. Bu yo'nalishda texnikani rivojlantirish ularni tayyorlashda zamонaviy usullarni, o'zaroalmashinuvchanlik uazariyasini va o'lehash-nazorat qilish qurollarini qo'llash yo'li bilan amalga oshiriladi. O'zaroalmashinuvchanlik faqat detal yoki birikma tayyorlashga qo'yilgan texnik talab bo'lmasdan, u mashinalar konstruksiyasiui yaratish, ishlab chiqarish, ulardan foydalanish va ta'mirlash hamdir. Demak, zamонaviy mashinalar ishlab chiqarish, ulardan foydalanish va ta'mirlash detallarning, yig'ma birikmalarning va agregatlarning o'zaroalmashinuvchanlik tamoyillariga asoslanadi.

Detallar, qismlar va agregatlarni yig'ishda, ular hech qanday qo'shimcha ishlovsiz mashinadagi o'z o'rungi egallab, o'ziuning vazifalarini texnik talabga asosan bajara olish xususiyatiga o'zaroalmashinuvchanlik deyiladi.

Yuqoridaidan bu detallar qandaydir qoidalarga, talablarga mos ravishda tayyorlangan yoki, boshqacha qilib aytganda, standartlashtirilgan bo'lishi kerakligi kelib chiqadi. Shuning uchun o'zaroalmashinuvchanlik standartlashtirishga asoslanadi va ishlab chiqarishni rivojlantirishning muhim qoidalardan biri hisoblanadi.

O'zaroalmashinuvchanlik hozirgi zamон mashinasozligida ishlab chiqarish madaniyatini oshirishning asosiy vositasidir. Yig'ish sexidagi konveyeringning oxirida tayyor mashinaning yurib chiqib ketishi faqat o'zaroalmashinuvchanlik qoidalariiga amal qilinganligi uchungina munkin bo'ldi. Bunday mutanosiblikka yig'ishda detallarga bar qanday qo'shimcha ishlov berish ishlariga chek qo'yib, ya'ni yig'ishda to'la o'zaroalmashinuvchi detal, birikma va agregatlar qo'llanilib erishiladi.

O'zaroalmashinuvchanlik mashinalardan foydalanishni soddalashtiradi. Mashinalarni ta'mirlashda ko'pincha singau yoki yeyilgan detallar boshqa o'zaroalmashinuvchi detalga almashtiriladi. Bularning barchasi ishlarini soddalashtiradi, ish unumini oshiradi va oqibatda yuqori iqtisodiy sammara beradi.

O'zaroalmashinuvchanlikning bir necha turлari mavjud: to'la, to'la bo'linagan, tashqi, ichki va funksional.

To'la o'zaroalmashinuvchanlikda ishtirok etuvchi detallarning o'lehamlari aniq bajarilgan bo'lib, ular qo'shimcha ishlovsiz, tanlovsiz

yoki sozlanmasdan o'z o'mini egallaydi. Ko'plab ishlab chiqaruvchi zavodlar va korxonalar to'la o'zaroalmashinuvchanlik asosida ishlaydi.

To'la bo'Imagan o'zaroalmashinuvchanlikda yig'ilayotgan detallar avval guruh usulida tanланади, yoki sozlanadi, yoki turli qo'shiuncha to'Idiruvchi kompensatorlar (qistirma, pon, shaybalar)дан foydalaniлади.

Tashqi o'zaroalmashinuvchanlik birikuvchi yuzalarning o'lehamlari va shaklini hamda undan foydalaniшuing asosiy ko'rsatkichlari (masalan, elektrosvigatel uchun valning quvvati va aylanish chastotasi)ni xarakterlaydi.

Ichki o'zaroalmashinuvchanlik birikina, agregat yoki buyuингa kiruvchi detallarning o'lehamlарини xarakterlaydi. Masalan, porshen barmog'i bilan shatunning yuqorigi kallagi vtulkasi, gidrotaqsim lagich korpusi bilan zoletmigi ichki guruhli o'zaroalmashinuvchi qilib tayyorlanadi.

Funksional o'zaroalmashinuvchanlikda yig'ilayotgan yoki almash tirilayotgan detallar mashinadagi o'z o'mini egallabgina qolmasdan, iqtisodiy optimal ishlash vazifalarini ham ta'minlashi talab etiladi. Masalan, mashinu gidrotizimining nasosi biriktirilayotgan o'lehamlарining aniqligidan tashqari, talab etilgan ish umumi, belgilangan moy bosimi va kerakli texnik mustahkamlikni ta'minlashi kerak.

To'la o'zaroalmashinuvchanlik birinchi marta XVIII asrda o'q otish qurollarini ishlab chiqarishda qo'llanilgan. Bu yerda ishlab chiqarishning boshqa tarzi oqlariga nisbatan avvalroq ko'plab ishlab chiqarish vositalari tashkil etilgan. Buning asosiy sababi — urush holatida texnikadan foydalauish va ularni ta'mirlashda o'zaroalmashinuvchanlik tamoyillarini amalga oshirishning ayniqsa qattiq talab etilganligi.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida o'zaroalmashinuvchaulik tamoyilliari umumiy mashinasozlikda dastgohlar va tikuv mashinalari ishlab chiqarishda keng qo'llanila boshlandi. Keyinchalik, xalq xo'jaligida texnikaning keskin rivojlanishi o'zaroalmashinuvchaulik sohasida nazariy va amaliy tadqiqotlar olib borilishiga sabab bo'ldi. Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar va mashinasozlik zavodlarida to'plangau tajribalar natijasida dopusk va posadkalarning tartibli tiziini ishlab chiqishga erishildi.

1932-yilda boshlab bareha davlatlar o'zaroalmashinuvchanlik sohasidagi standartlar va qo'shiunchalarni «Xalqaro standartlashtirish tashkiloti» (ISO) tavsiyalarini hisobga olib tuza boshladilar. Xalqaro texnik-iqtisodiy aloqalarning keskin rivojlanishi ISO dopusk va posadkalar tiziiga o'tilishning asosiy sababi bo'ldi.

O'z DSt 1.7 da O'zbekistonda halqaro standartlarni to'g'ridan-to'g'ri qo'llanishi belgilab qo'yilgan. Unga asosan qabul qilingan «O'z DSt 635-95 O'zaroalmashinuvchanlikning asosiy me'yorlari. Dopusk va posadkalarning yagona tizi» to'g'risidagi davlat standarti ISOning shu sohadagi standartlariga to'la mos keladi.

O'zaroalmashinuvchanlik ta'moyillarini qo'llash ishlab chiqarish korxonalarini keng miqyosda ixtisoslashtirish va kooperatsiyalash imkoniyatini beradi va natijada juda katta mehnat va mablag' tejaladi. Bunga yuqori ish unumiga ega bo'lgan maxsus dastgohlardan foydalanish, ishlab chiqarish jarayonlarini kompleks mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish natijasida erishiladi.

Zamonaviy traktor yoki avtomobil tayyorlashni zavodlarning kooperatsiyalashuviz tasavvur qilib bo'lmaydi. Har qanday traktor yoki avtomobil ishlab chiqaruvchi zavod kooperatsiyalashuv orqali boshqa o'nlab maxsus zavodlardan o'zaroalmashinuvchi detallar, birikma va agregatlarni oladi. Bunga misol qilib, respublikamizdag'i Asaka avtomobil zavodi, Toshkent traktor ishlab chiqarish birlashmasi kabilarni misol keltirish mumkin. Ular uafaqat respublikamizdag'i ishlab chiqarish korxonalaridan, balki bir necha o'nlab chet eldag'i zavodlardan ham butlovchi qismlar oladi.

Qishloq xo'jalik ishlab chiqarishida ishlatalayotgan yoki ta'mirlana-yotgan mashinalar uchun o'zaroalmashinuvchi detal, birikma va agregatlarni ixtisoslashtirilgan ta'mirlash korxonalaridan yoki zavodlaridan ehtiyyot qismlar tarzida olish mashinalarni tezda ishga tushirib yuborish imkonini beradi va katta iqtisodiy samara beradi.

Qishloq xo'jalik texnikasidan foydalanish va ularni ta'mirlashda o'zaroalmashinuvchanlik juda muhim ahamiyat kasb etadi. Dalada ishlatalayotgan traktor, avtomobil va qishloq xo'jalik mashinalarining bior-bir detalining ishdan chiqishi butun aggregatning bekor turib qolishiga olib keladi. Ta'mirlash ustaxonasidan tashqarida bunday nozoslikni bartaraf etishga faqat o'zaroalmashinuvchi ehtiyyot qismlardan foydalanibgina erishish mumkin. O'zaroalmashinuvchanlik ta'moyilini buzish yoki shu joyning o'zida detalni «sozlash»ga majbur bo'llish mashinalning uzoq muddat bekor turib qolishiga, oqibatda esa dala ishlarining cho'zilib ketishiga va katta iqtisodiy zarar ko'rinishiga olib keladi. Shuning uchun ham dala sharoitida o'zaroalmashinuvchi detal, birikma va aggregatlarsiz mashina-traktor parkidan unumli foydalanib bo'lmaydi.

Qishloq xo'jalik texnikasini ta'mirlash ham faqat ixtisoslashgan zavodlarda yoki markazlashgan holda tayyorlangan o'zaroalmashinuvchi ehtiyyot qismlardan foydalangandagina iqtisodiy jihatdan samarali bo'ladi. Ta'mirlash korxonalarining ixtisoslashuvi va yeyilgan detallarni markazlashgan holda quyidagi tashkashni tashkil etish o'zaroalmashinuvchanlikning afzalliklaridan yano ham ko'proq foydalanish imkonini beradi.

Traktor, avtomobil va qishloq xo'jalik mashinalari ayrim birikmalarini tuyyubosh surʼligini oshirish bilan bir qatorda ularning konstruksiyasini yanaqda teknotilashdirish, puxtaligi va ishlash muddatini oshirish qishloq xo'jalik texnikalardan foydalanishda o'zaroalmashinuvchanlikning ahamiyatini yanaqda osttiradi.

1- mashg'ulot

Asosiy tushuncha va atamalar (birikma, otverstiya va val, posadka, zazor, natyag tushunchalari)

Mashina va mexanizmlar bir qator detallardan tashkil topadiki, ular ishlash jarayonida bir-biriga nisbatan harakatda yoki tinch holatda bo'ladи. Ko'п hollarda mashina detallari tekis, silindrsimon, konussimon va shu kabi oddiy yuzalar bilan chegaralangan geometrik shakllardan iborat bo'лади. Buning asosiy sababi oddiy shakldagi yuzalarni hosil qilish kinematik va texnologik nuqtayi uazardan qulay bo'лади. Detal bosil qiluvchi oddiy geometrik shakllar uning elementlari deb ataladi.

O'z DSt 2.306-96 ga asosan konstruktorlik hujjatlarini rasmiylashtirishda quyidagi tushunchalardan foydalanish tavsiya etilgan .

Ma'lumki, xalq xo'jaligi ishlab chiqarishining barcha sohasini mashina va mexanizmlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu mashina va mexanizmlar bir nechtadan tortib to o'n va yuz minglab turli shakl va o'chani larga ega bo'lgan detallardan tashkil topgau bo'лади. Ushbu mashinalardagi detallar bir-biriga nisbatan ma'lumi vaziyatda joylashib birikma hosil qiladi.

Bunday detallar birikuvchi detallar, ularning birikuvechi elementlarning yuzalari esa birikuvchi yuzalar deb ataladi. Detallarning boshqa detallar elementlari bilan birikmaydigan elementlarning yuzalarini birikmaydigan yuzalar deb ataladi. Birikmalar birikuvchi yuzalarining geometrik shakli bo'yicha sijindrik, tekis (yoki silliq), konussimon kabi turlarga bo'linadi.


Shunday qilib, birikma deb, detallarning mashinalarda bir-biriga nisbatan ma'lumi vaziyatda joylashishiga aytildi. Mashinalarning texnik tablolar asosida normal ishlashi uchun undagi detallar bir-biriga nisbatan qo'zg'aluvchi yoki qo'zg'almas qilib biriktiriladi. Shu bilan birga detallarning ba'zilari ikkinchi detal bilan ichki yoki tashqi yuzasi bilan birikadi.

Ikkinci detalga ichki yuzasi bilan birikuvchi detal otverstiya, tashqi yuzasi bilan birikuvechi detal val deb ataladi.

Otverstiya va val tushunchalari shartli bo'lib, u faqatgina tekis sijindrik birikmalar uchun tegishli emas. Masalan, shponkaning val bilan birikmasida shponka val bo'лади, valdag'i shponka uyasi esa otverstiya bo'лади (1-rasm).

Birikma bosil qiluvchi detallar o'chamlari bilan xarakterlanadi. O'cham - chiziqli kattalik (diametr, uzunlik, balandlik va h.k.)ning qabul qilingan birlikdagi son qiymatidir. Mashinadoszlikda o'chamlarni millimetrlarda belgilash qabul qilingan.

Otverstiyaga tegishli o'chamlar lotin alifbosining bosh harflari bilan, valga tegishli o'chamlar esa kichik harflari bilan belgilanadi.

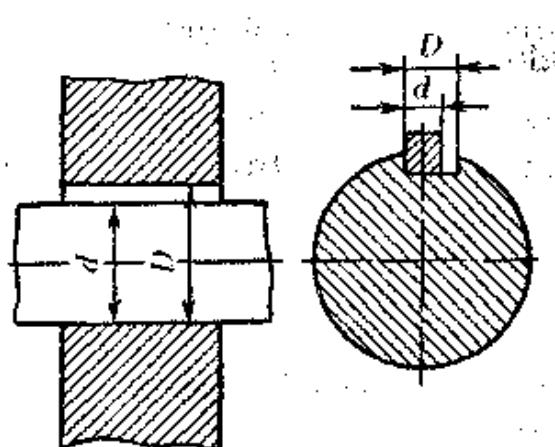

1-rasm. Ichki va tashqi yuzasi bilan birikuveli detallarga misollar.

dagi o'lechov asbobi bilan to'g'ridan-to'g'ri o'lehash natijasida olingan o'lechamidir. Detallar ishlab chiqarishda barcha sharoiti bir xil bo'lgan bir xil o'lechamli detallarning haqiqiy o'lehamlari har doim har xil bo'ladи. Chunki ularga oldindan hisobga olib bo'lmaydigan bir qator xatoliklar ta'sir etadi.

O'lechamlarning bunday sochilishidan quolib bo'lmaydi, shuning uchun detallarni tayyorlashda ma'lum xatolikka yo'l qo'yishga majbur bo'linadi. Bunda detallning ma'lum vaqt davomida mashinada buzilmay ishlashi kafolatlanadi. Shulardan kelib chiqib, detal o'lechamlarining sochilish oralig'ini eng katta va eng kichik chegaraviy o'lechamlar orqali cheklab qo'yiladi.

Chegaraviy o'lechamlar D_{\max} ; D_{\min} ; d_{\max} ; d_{\min} deb, shunday o'lechamlarga aytiladi, haqiqiy o'lehami shu o'lechamlar oralig'ida bo'lgan detal ishgaga yaroqli bo'ladи.

Chegaraviy o'lechamlar farqiga dopusk (joizlik) T deyiladi:

$$T_D = D_{\max} - D_{\min}; \quad T_d = d_{\max} - d_{\min}.$$

Dopusk — bu interval bo'lib, uning oralig'ida ishgaga yaroqli detallarning haqiqiy o'lechamlari yotadi. U doim o'musbat kattalik bo'ladи.

Chizmalarda chegaraviy o'lechamlar nominal o'lechaniga nisbatan chegaraviy chetlanishlar ko'rinishida ifodalanadi. Chegaraviy chetlanishlar chegaraviy va nominal o'lechamlarining algebraik ayirmasiga teng bo'ladи. Ular yuqorigi va pastki chegaraviy chetlanishlarga farqlanadi.

Yuqorigi chetlanish ES , es — eng katta chegaraviy va nominal o'lechamlarining algebraik ayirmasiga teng:

$$ES = D_{\max} - D_n; \quad es = d_{\max} - d_n.$$

Pastki chetlanish EI , ei — eng kichik chegaraviy va nominal o'lechamlarining algebraik ayirmasiga teng:

$$EI = D_{\min} - D_n; \quad ei = d_{\min} - d_n.$$

Yuqoridagilardan dopusk yuqorigi va pastki chegaraviy chetlanishlarning algebraik ayrimasining absolut qiymatiga teng ekanligi kelib chiqadi:

$$T_d = ES - EI; \quad T_d = es - ei.$$

Chegaraviy o'lehamlar yoki chegaraviy chetlanishlar orqali o'rtacha o'leham yoki o'rtacha chetlanishlarni aniqlash mumkin:

$$D_{o'ret} = \frac{D_{max} + D_{min}}{2};$$

$$d_{o'ret} = \frac{d_{max} + d_{min}}{2};$$

$$E_{o'ret} = \frac{ES + EI}{2};$$

$$e_{o'ret} = \frac{es + ei}{2}.$$

Ma'lumki, birikmalarda detallar bir-biriga nisbatan qo'zg'aluvchi yoki qo'zg'almas bo'ladi. Ularning bunday birikishi posadka degan tushuncha orqali ifodalanadi.

Posadka(o'tqazish) deb, ikki detalning birikish xususiyatiga aytildi. Otverstiya va val o'lehamlarining bir-biriga nisbatan katta-kichikligiga ko'ra, posadka zazorli (tirqishli) yoki natyagli (tarang) posadkalarga bo'linadi.

Qo'zg'aluvchi birikmalarda otverstiya o'lehami val o'lehamidan ma'lum darajada katta bo'ladi. Bunday posadkani zazorli posadka deyiladi, ya'ni otverstiya o'lehami bilan val o'lehamining musbat ayrimasiga zazor S deb ataladi:

$$S = D - d.$$

Qo'zg'almas birikmalarda esa val o'lehami otverstiya o'lehamidan ma'lum darajada katta bo'ladi. Bunday posadka natyagli posadka deyiladi, ya'ni val o'lehami bilan otverstiya o'lehamining musbat ayrimasiga natyag N deb ataladi:

$$N = d - D.$$

Zazor va natyaglarning yuqoridaq ifodalaridan quydagilar kelib chiqadi:

$$N = -S \text{ yoki } S = -N.$$

Otverstiya va vallar haqiqiy o'lehamlarining dopusk oralig'ida sochilishi zazor va natyaglarning ham qiymatlarini ma'lum chegaralar oralig'ida sochilishiga olib keladi. Birikma xususiyatini tahlil qilish uchun zazor va natyaglarning bu chegara qiymatlarini bilish kerak bo'ladi. Zazor va natyaglarning chegara qiymatlarini quydagicha aniqlash mumkin:

$$\begin{aligned} S_{\max} &= D_{\max} - d_{\min} = ES - ei; \\ S_{\min} &= D_{\min} - d_{\max} = EI - es; \\ N_{\max} &= d_{\max} - D_{\min} = es - EI; \\ N_{\min} &= d_{\min} - D_{\max} = ei - ES. \end{aligned}$$

Posadka dopuski T_A eng katta va eng kichik zazor yoki natyaglarning ayrimasi orqali ifodalanadi:

$$\begin{aligned} T_d &= S_{\max} - S_{\min}; \\ T_d &= N_{\max} - N_{\min}. \end{aligned}$$

Bundan

$$\begin{aligned} T_A &= S_{\max} - S_{\min} = (D_{\max} - d_{\min}) - (D_{\min} - d_{\max}) = \\ &= D_{\max} - D_{\min} + d_{\max} - d_{\min} = T_D + T_d; \\ T_A &= N_{\max} - N_{\min} = (d_{\max} - D_{\min}) - (d_{\min} - D_{\max}) = \\ &= D_{\max} - D_{\min} + d_{\max} - d_{\min} = T_D + T_d \end{aligned}$$

ekanligi kelib chiqadi.


Bulardan posadka dopuski o'tversiya va val dopusklari yig'indisiga tengligi kelib chiqadi:

$$T_A = T_D + T_d$$

Konstrukturlar posadkalarni hisoblash hamda tanlashda zazor va natyaglarning chegaraviy qiymatlarini qina emas, balki ularning o'rtacha qiymatlari ham hisoblab topishlari kerak bo'ladi:

$$\begin{aligned} S_{\text{ort}} &= \frac{S_{\max} + S_{\min}}{2}; \\ S_{\text{ort}} &= E_{\text{ort}} - e_{\text{ort}}; \\ N_{\text{ort}} &= \frac{N_{\max} + N_{\min}}{2}; \\ N_{\text{ort}} &= e_{\text{ort}} - E_{\text{ort}}. \end{aligned}$$

Birikma detallarini grafik usulda ifodalash o'tversiya va valning chegaraviy o'lehamlari nisbatini oson o'rganish imkonini berib, dopusk, zazor yoki natyaglarning barcha qiymatlarini hisoblashni aucha soddalashтиради (2-rasm). 2-a rasmidagi eng katta va eng kichik chegaraviy o'lehamlar orasidagi shtrixlangan qism dopusk maydoni deb ataladi. Uning balandligi esa dopusk qiymatiga teng. 2-a rasmidagi sxema sodda bo'lishiga qaramay, nominal va chegaraviy o'lehamlar bilan dopusk qiymatlari orasidagi farq juda kattaligi uchun uni ma'lum mashtab bilan chizib bo'lmaydi. Shuning uchun amalda aucha sodda bo'lgan dopusk maydonlari sxem asidan foydalaniladi (2-b rasm). Bu sxemada hisob boshi sifatida nominal o'lehamga

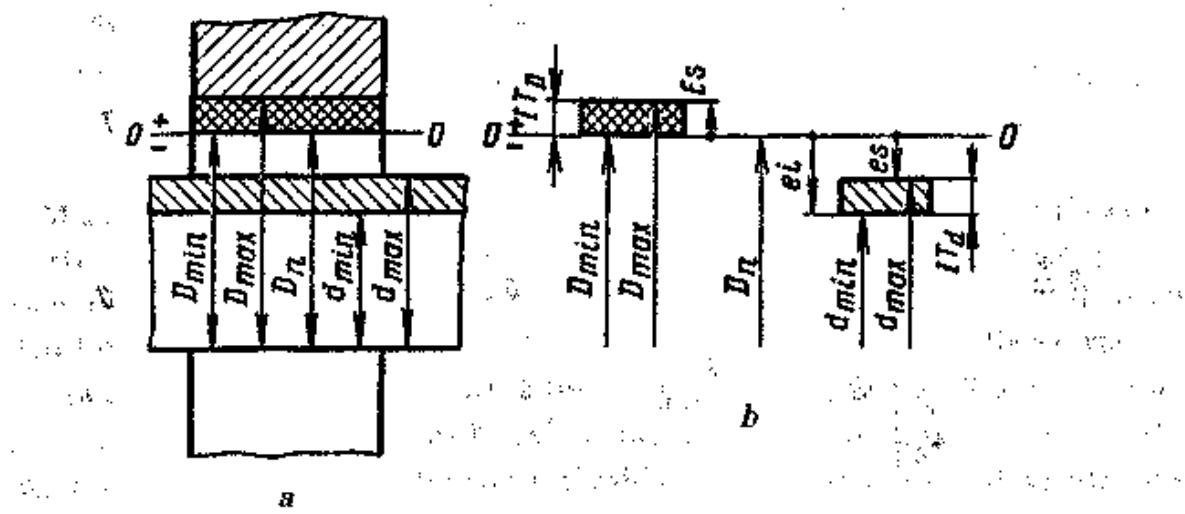

2-rasm. Birikma detallarining grafik usulda ifodalananishi:

a — birikma detallarining sxemasi; b — birikma detallari dopusk maydonlarining joylashish sxemasi.

mos keluvchi nol chiziqdan foydalanish qabul qilingan. Nol chiziqdan qabul qilingan mashtab bo'yicha chegaraviy chetlanishlar qo'yiladi. Chegaraviy chetlanishlarning qiymatlari mushbat bo'lsa nol chiziqdan yuqoriga, manfiy bo'lsa nol chiziqdan pastga qo'yiladi. Bunday sxemada val va otversliyalarning chegaraviy o'chamlari, dopusklari, zazor va natyaglar osou aniqlanadi.

3-a rasmida zazordi posadkaga ega bo'lgan birikma dopusk maydonining joylashish sxemasi misol tariqasida keltirilgan. Unda dopusk maydonlari chekkalarida chegaraviy chetlanishlarning millimetrlardagi qiymatlari yozilgan. Ushbu birikma uchun sxemadan quyidagilarni aniqlash mumkin:

$$D_{\max} = 50,025 \text{ mm}; \quad T_D = 25 \text{ mkm};$$

$$D_{\min} = 50,000 \text{ mm}; \quad T_d = 25 \text{ mkm};$$

$$d_{\max} = 49,975 \text{ mm}; \quad S_{\max} = 75 \text{ mkm};$$

$$d_{\min} = 49,950 \text{ mm}; \quad S_{\min} = 25 \text{ mkm}.$$

3-b rasmida yuqoridagi kabi natyagli posadkaga ega bo'lgan birikma dopusk maydonining joylashish sxemasi keltirilgan, uuda:


$$D_{\max} = 50,039 \text{ mm}; \quad T_D = 39 \text{ mkm};$$

$$D_{\min} = 50,000 \text{ mm}; \quad T_d = 39 \text{ mkm};$$


$$d_{\max} = 50,109 \text{ mm}; \quad N_{\max} = 109 \text{ mkm};$$

$$d_{\min} = 50,070 \text{ mm}; \quad N_{\min} = 31 \text{ mkm}.$$

Chegaraviy chetlanishlarni chizmalarda belgilash qoidasi O'z DST 635-95 da belgilangan. Unga ko'ra chegaraviy chetlanishlar nominal

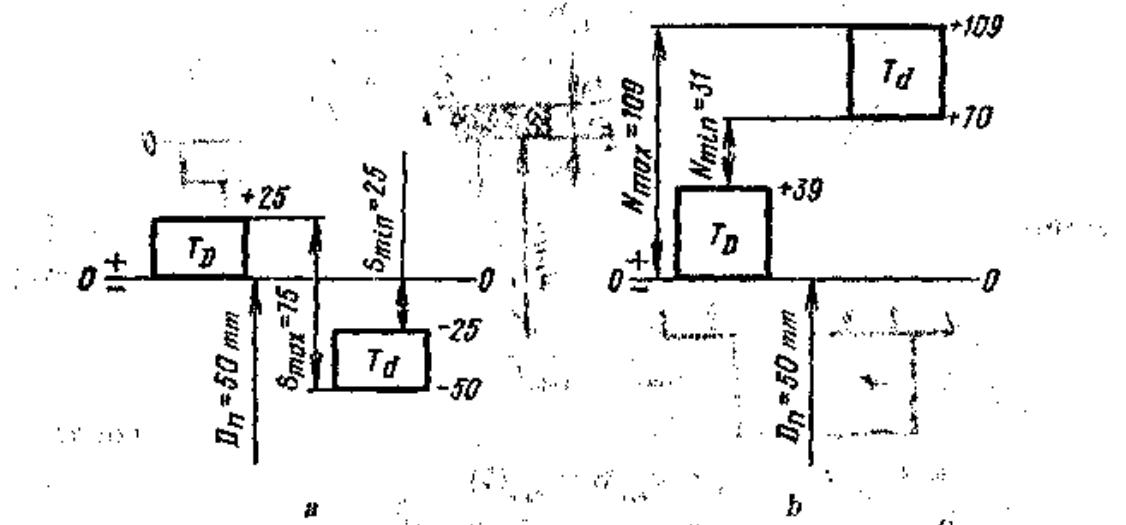

3-rasm. Dopusk meydenlarning joylashish sxemasi:
a — zazorli posadka; b — naifagli posadka.

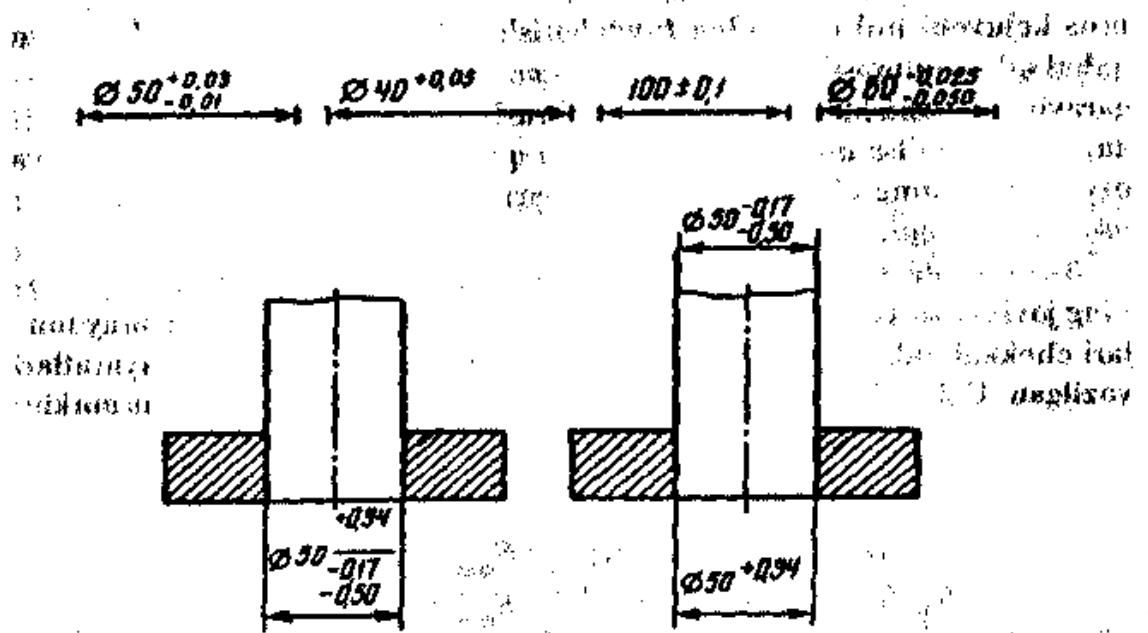

4-rasm. Yig'ma chizmalarda chegaraviy chetlanishlarning belgilanishi.

O'lehamidan keyin uning yoniga daraja ko'rsatkichi va indeks belgisi kabi yoziladi (4-rasm).

Yig'ma chizmalarda detal o'lehamularining chegaraviy chetlanishlari kasr ko'riňishida yoziladi. Unda nominal o'lehamdan so'ng kasr chizig'i chiziladi va uning suratiga otversliyaning chegaraviy chetlanishlari, maxrajiga esa valning chegaraviy chetlanishlari yoziladi.

2- mashg'ulot

Aniqlik va xatolik tushunchalari. Dopusk va posadkalarning yagona tizimi bo'yicha asosiy tushuncha va atamalar

Mashina detallarini loyihalashda ularning geometrik ko'rsatkichlari elementlarining o'lehamlari, yuzalarining shakli va ularning o'zaro joylashish o'rni bilan beriladi. Ularni tayyorlashda tayyorlangan real detal bilan loyihadagi ideal detal geometrik ko'rsatkichlarining qiymatlari o'tasida chetga chiqishlar kuzatiladi. Bu kabi chetga chiqishlar xatoliklar deb ataladi. Xatoliklar tashqi muhit ta'sirida, material strukturasidagi ichki o'zgarishlar, yeyilish va boshqalar natijasida, mashinalarni saqlash va ulardan foydalanish jarayonida ham paydo bo'lishi mumkin.

Detallarning haqiqiy o'lehamlarini ideal o'lehamlariga yaqin kelish darajasi aniqlik deb ataladi. Aniqlik va xatolik tushunchalari o'zaro bog'liq bo'ladi. Detal qancha aniq tayyorlaangan bo'lsa, xatolik shuncha kichik bo'ladi, va aksincha, detal qancha noaniq tayyorlaangan bo'lsa, xatolik shuncha katta bo'ladi. Detallarning geometrik ko'rsatkichlari bo'yicha aniqligi keng ma'noli tushuncha bo'lib, ular quyidagi belgilari bilan farqlanadi:

- 1) elementlar o'lehamlari;
- 2) element yuzalarining shakli;
- 3) yuzalarning g'adir-budurligi;
- 4) elementlarning o'zaro joylashish o'rni bilan.

Konstruktorlar xatoliklarning kelib chiqishi muqarrar bo'lganligi uchun xatoliklarning ma'lum oralig'ida detalni yasashda mashinalarni yig'ish va foydalanish talablariga javob berishi mumkin ekanligidan kelib chiqadilar. Chunki real tayyorlash va o'lehash sharoitida absolut aniqlikdagi ideal detal tayyorlab bo'lmaydi. Konstruktor xatolikka yo'l qo'yishga ruxsat berishda detalni boshidan ishga yaroqsiz holga kelib qolmasligi uchun xatolikni chegaralab qo'yishi kerak bo'ladi. Ushbu chegaralar detalning ishga yaroqlilik ko'rsatkichi bo'ladi. Detalning yaroqlilik chegarasiga ikki qarama-qarshi ko'rsatkich — aniqlik va iqtisodiy ko'rsatkichlar ta'sir etadi. Biri chegaralarning qisqarishini talab etsa, ikkinchisi kattalashini talab etadi. Shuning uchun ularning eng maqbul qiymatlarini aniqlash maslasini hal qilish kerak bo'ladi.

Xatoliklar bir qator sabablarga ko'ra yanzaga kelib, ular quyidagilarga bo'linadi: doimiy tizimiylar xatoliklar, o'zgaruvchi tizimiylar xatoliklar va tasodifiy xatoliklar. Ushbu xatoliklar matematik statistika va ehtiomiollar nazariyasi qoidalariga asosan o'rganiladi va detallarga dopusklar belgilashda hisobga olinadi.

SAMARQAND IQTISODIY OT

VA SERVUS INSTITUTI

AZJAB. 12.08.2018. 85 MARKAZI

442529

1. Birikmalar va uning turlari.

Tekis siliudrik birikmalar vazifasiga ko'ra uchga bo'linadi:

- a) qo'zg'aluvchi birikmalar;
- b) qo'zg'almas birikmalar;
- c) o'zgaruvchan (oraliq yoki o'tuvchi) birikmalar.

Qo'zg'aluvchi birikmalarda birikuvechi detallar bir-biriga nisbatan erkin harakatlanishi ta'minlangan bo'ldi. Bunday birikmalar garantiyalangan zazorga ega bo'ldi.

Qo'zg'almas birikmalarda detallar bir-biriga nisbalan mustahkam birikkan bo'lib, bu mustahkamlik garantiyalangan natyag va qo'shimcha biriktiruvechi detallar qo'llab ta'minlanadi.

O'zgaruvchan (oraliq yoki o'tuvchi) birikmalarda birikuvechi detallarni markazlashdirish juda kichik zazor yoki natyag miqdori bilan ta'minlanadi.

2. Dopusk va posadkalarning yagona tizimi. Detallarni ishlash talablariga javob beruvchi eng kam miqdordagi posadkalar sonini ta'minlash maqsadida dopusk va posadkalar tizimi ishlab chiqilgan.

Dopusk va posadkalarning yagona tizimi tarkibiga atama va tushunchalar, nominal o'chamlarning intervallari, dopusk va chetlanishlarning formula va son qiymatlari, dopusk maydoni va posadkalarini bosil qilish qoidalari va shartli belgilari kiradi.

Dopusk va posadkalar yagona tizimi deb standartlar ko'rinishida rasmiylashtirilgan va ma'lum qonuniyat asosida ishlab chiqilgan dopusk va posadkalar nijmuyiga aytildi. Standart dopusk va posadkalardan foydalananish o'zaroalmashinishni ta'minlab, kalta iqtisodiy samara olish imkonini beradi. Hozirgi kundagi standartlar Xalqaro standartlashtirish qo'mitasi (ISO) tavsiyasiga asosan muvofiqlashtirilgan. Mashinasozlikda dopusk va posadkalarning standart tizimi 3150 mm o'cham uchuu ishlab chiqilgan; Amino traktor va avtomobilarning asosiy birikuvechi detallarining o'chamlari 500 mm dan ortmasligi sababli, bu tizim 500 mm gacha va undan ortiq o'chamlar uchun ikkiga bo'lib tayyorlangan. Dopusk va posadkalarning yagona tizimi quyidagi ko'rsatkichlar bilan ifodalananadi.

3. Dopusk va posadkalar yagona tizimining asosi – otverstiya va val tizimlari. Stardartda ikkita teng huquqli posadka tizimlari belgilangan: otverstiya va val tizimlari.

Otverstiya tizimida otverstiya asosiy detal hisoblanib, turli xil birikmalar valning o'chamlarini o'zgartirish yo'li bilan olinadi. Otverstiya tizimida otverstiyaning pastki chegaraviy chetlanishi nolga teng bo'ldi ($EI = 0$).

Val tizimida val asosiy detal hisoblanib, turli xil birikmalar otverstiya o'chamlarini o'zgartirish yo'li bilan olinadi. Val tizimida valning yuqorigi chegaraviy chetlanishi nolga teng bo'ldi ($es = 0$).

.. Birikmalar ishiga dopusk va posadkalarni qaysi tizinda olinishi ta'sir etmeydi. U yoki bu tizimni tanlash detallarni tayyorlash va ularni yig'ish jarayonining murakkabligi hamda berilgan qismui tayyorlash tannarxi orqali aniqlanadi.

4. Dopusk birligi. Tajribalarning ko'rsalishieha, detal diametrining ortishi bilan ishlov berish xatoligi ham ortib boradi (kontakt yuzasi katta bo'lganligi sababli diametri katta detallar uzoqroq ishlaydi).

O'tkazilgan tajribalar asosida xatolikning diametrga bog'liqlik egri chizig'i qonuniyati aniqlangan:

$$V = c\sqrt[3]{d}$$

bu yerda: $x = 2,5 \dots 3,5$; $c = 0,45$.

Shunga asosan dopuskning diametrga bog'liqlik qonuniyati aniqlangan:

$$i = 0,45\sqrt[3]{d_{oT}} + 0,001d_{oT}$$

bu yerda: $d_{oT} = \sqrt{d_{max} \cdot d_{min}}$ – ma'lum intervaldag'i o'rtacha diametr; i – dopusk birligi.

Dopusk birligi detal tayyorlash murakkabligining diametrga bog'liqligini ko'rsatib, uni dopusk masshtabi deb atash mumkin.

5. Diametr intervallari. Dopusk miqdorining diametrga bog'liqlik qonuniyati bo'yicha, diametr ortishi bilan kichik va katta diametrlarning bir xil intervaliga har xil dopusklar to'g'ri keladi va, aksineha. Qonuniyatga asosan 1 dan 500 mm gacha bo'lgan diametr 13 ta intervalga bo'linib, ularda dopusk miqdorining doimiyligi ta'minlanadi.

Intervallarning ortib borishi geometrik progressiya tarzida bo'lib, maxraji 1,5 ga teng:

$$\underline{1 \dots 3}, \underline{3 \dots 6}, \underline{6 \dots 10}, \underline{10 \dots 18}, \underline{18 \dots 30}, \underline{30 \dots 50}, \underline{50 \dots 80}, \underline{80 \dots 120}, \\ \underline{120 \dots 180}, \underline{180 \dots 250}, \underline{250 \dots 315}, \underline{315 \dots 400}, \underline{400 \dots 500}.$$

Nominal o'lehamlarning asosiy intervallaridan tashqari oraliq intervallari ham mavjud. 500 mm gacha va undan ortiq nominal o'lehamlar uchun asosiy va oraliq intervallar 1-jadvalda keltirilgan.

Asosiy intervallar nominal o'lehamga bog'liq holda bir tekis o'zgaruvchi tiziarning barcha dopusklari va chegaraviy chetlanishlari uchun qo'llaniladi. Oraliq intervallar 10 mm dan ortiq nominal o'lehamlar uchun kiritilgan bo'lib, ular asosiy intervalni ikki yoki uchta oraliq intervalga bo'ladi. Oraliq intervallar nominal o'leham bilan ancha keskin bog'lanishga ega bo'lgan chegaraviy chetlanishlarni aniqlash uchun qo'llaniladi. Bularga a dan cd gacha va r dan ze gacha asosiy chetlanishlarga ega bo'lgan vallar, hamda A dan CD gacha va R dan ZC gacha asosiy chetlanishlarga ega bo'lgan otverstiylar kiradi.

I-jadval.

500 mm gacha va undan ortiq nominal o'chamlar uchun asosiy va oraliq intervallar

500 mm gacha bo'lgan nominal o'chamlarning intervallari			
Asosiy intervallar		Oraliq intervallar	
dan	gacha	dan	gacha
—	3	—	—
3	6	—	—
6	10	—	—
10	18	10	14
		14	18
18	30	18	24
		24	30
30	50	30	40
		40	50
50	80	50	65
		65	80
80	120	80	100
		100	120
120	180	120	140
		140	160
		160	180
180	250	180	200
		200	225
		225	250
250	315	250	280
		280	315
315	400	315	355
		355	400
400	500	400	450
		450	500

500 dan 10000 mm gacha bo'lgan nominal o'chamlarning intervallari			
Asosiy intervallar		Oraliq intervallar	
dan	gacha	dan	gacha
500	630	500	560
		560	630
630	800	630	710
		710	800
800	1000	800	900
		900	1000
1000	1250	1000	1120
		1120	1250
1250	1600	1250	1400
		1400	1600
1600	2000	1600	1800
		1800	2000
2000	2500	2000	2240
		2240	2500
2500	3150	2500	2800
		2800	3150
3150	4000	3150	3550
		3550	4000
4000	5000	4000	4500
		4500	5000
5000	6300	5000	5600
		5600	6300
6300	8000	6300	7100
		7100	8000
8000	10 000	8000	9000
		9000	10 000

Har bir nominal o'leham intervali uchun dopusk va chegaraviy chetlanishlarni hisoblash uning chegaraviy qiymatlarining o'rta geometrigi bo'yicha bajariladi:

$$D = \sqrt{D_{\min} \cdot D_{\max}}.$$

3 mm gacha bo'lgan birinchi interval uchun $D = \sqrt{3}$ deb qabul qilungan. Har bir nominal o'lehamning ebegara intervallaridan faqat yuqorigisigina ushbu intervalga kiradi. Pastki o'leham esa oldingi intervalga tegishli bo'ladi. Misol uchun, 6 mm dan 10 mm gacha intervalda pastki 6 mm li o'leham ushbu intervalga kirmaydi, 10 mm li o'leham esa ushbu intervalga kiradi.

6. Aniqlik klasslari (dopusklar qatori). DPYT ga ko'ra 19 ta aniqlik klassi mavjud bo'lib, ular kvalitet deb ataladi. Bu so'z fransuzcha bo'lib, «sifat» degan ma'nini anglatadi.

Kvalitet bu dopusklar majnuyi bo'lib, u nominal o'lehamga qarab o'zgarib boradi. Aniqlik darajasi barcha nominal o'lehamlar uchun bir xil bo'ladi.

Kvalitet diametrдан qaf'iy nazar o'leham olish murakkabligini xarakterlaydi. U 19 ta bo'lib, 01; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17 kabi tartib raqamlari bilan belgilanadi. Ma'lum kvaliteddag'i dopusk IT kabi lotin harflari bilan va kvalitet nomeri bilan belgilanadi, masalan, IT7 yozuvni 7-kvalitet bo'yicha dopuskni bildiradi. Shuning uchun aniqlik klasslari bo'yicha dopusklar IT01; IT0; IT1...IT17 kabi belgilanadi.

Dopusk miqdori aniqlik koeffitsiyenti deb ataluvchi dopusk birligi soni a har bir kvalitet uchun o'zgarmas son orqali ifodalanadi:

$$IT = a \cdot i.$$

a soni bir kvaliteddan ikkinchisiga o'tishda maxrajji 1,6 ga teng bo'lgan geometrik progressiya tarzida ortib boradi.

Kvalitetlar quyidagi qo'llanish sohasiga ega:

tekis parallel yuzalari o'lechovlarda	= IT01, IT0, IT1
kalibrilar va juda aniq detallarda	= IT2 ... IT5
mashina va mexanizm birlimlari	= IT6 ... IT12
birimaydigan detallarda	= IT13 ... IT17

Berilgan kvalitet va nominal o'lehamlar intervali uchun barcha turdag'i elementlar (val, o'tverstiya, qo'yim va boshq.) o'lehamlari uchun dopusk miqdori o'zgarmas bo'ladi. Dopusklarning yana bir o'ziga xos tononi shundaki, 5-kvalitedan boshlab keyingisiga o'tishda dopusk miqdori 60% ga ortadi. Har besh kvalitedda dopusk miqdori 10 marta orladi. Bu qoida mavjud kvalitetlardan ham noaniqroq kvalitetlar uchun dopusk belgilash imkonini beradi. Masalan: IT18 = 10 · IT13.

7. Asosiy chetlanishlar qatori. Dopusk va posadkalarning yagona tizimida dopusk maydonining nominal o'lehamni ko'rsatuvchi nol chizig'iga nisbatan yaqin turgan chegaraviy chetlanishi asosiy chetlanish deb qabul qilingan. Nol chiziqdandan pastda joylashgan barcha dopusk maydonlari uchun yuqorigi chegaraviy chetlanish asosiy chetlanish bo'ldi va, aksincha, nol chiziqdandan yuqorida joylashgan barcha dopusk maydonlari uchun pastki chegaraviy chetlanish asosiy chetlanish bo'ldi. Dopusk va posadkalar sonini chegaralash maqsadida otversliya va vallar uchun 28 tadan asosiy chetlanishlar belgilangan bo'lib, ular bir yoki ikkita lotin harflari orqali ifodalandi (5-rasm). Agar dopusk maydonining nol chiziqqa nisbatan joylashish o'rni asosiy chetlanish orqali ifodalansa, u holda:

1) asosiy chetlanish yuqorigi chegaraviy chetlanish bo'lsa, pastki chegaraviy chetlanish quyidagicha topiladi:

$$\text{otverstiya uchun: } EI = ES - IT,$$

$$\text{val uchun: } ei = es - IT;$$

2) agar asosiy chetlanish pastki chetlanish bo'lsa, yuqorigi chegaraviy chetlanish quyidagicha topiladi:

$$\text{otverstiya uchun: } ES = EI + IT,$$

$$\text{val uchun: } es = ei + IT \text{ (6-a, b rasm)}.$$

Shu bilan birga otverstiya tizimida asosiy otverstiyaning pastki chegaraviy chetlanishi $EI = 0$ bo'lganligi uchun asosiy otverstiyaning chetlanishi H harfi bilan belgilanuvchi chetlanishga mos tushadi va, aksincha, val tizimida asosiy valning chetlanishi h harfi bilan belgilanuvchi chetlanishga mos tushadi, ya'ni:

a) asosiy otverstiyaning chetlanishi:


$$\begin{array}{c} \text{asosiy chetlanishi } 0 \\ \text{otverstiya uchun: } 0 \end{array} \xrightarrow{+} \boxed{H} \xrightarrow{-} \begin{array}{c} Es \\ EI = 0 \end{array}$$

b) asosiy valning chetlanishi:


$$\begin{array}{c} \text{asosiy valning chetlanishi } 0 \\ \text{otverstiya uchun: } 0 \end{array} \xrightarrow{+} \boxed{h} \xrightarrow{-} \begin{array}{c} es = 0 \\ ei \end{array}$$

A dan H gacha bo'lgan chetlanishlar qo'zg'aluvchi birikmalar, J dan N gacha — o'zgaruvchi posadkalar, P dan ZC gacha bo'lgan chetlanishlar qo'zg'almas birikmalar olishga mo'ljallangan. Is va is dopusk maydoullari nol chiziqqa nisbatan simmetrik joylashgan.

Birikmalar uchun posadkalar sonini va turini kamaytirish maqsadida asosiy va yordamchli posadkalar turidan foydalinish tavsiya etiladi.

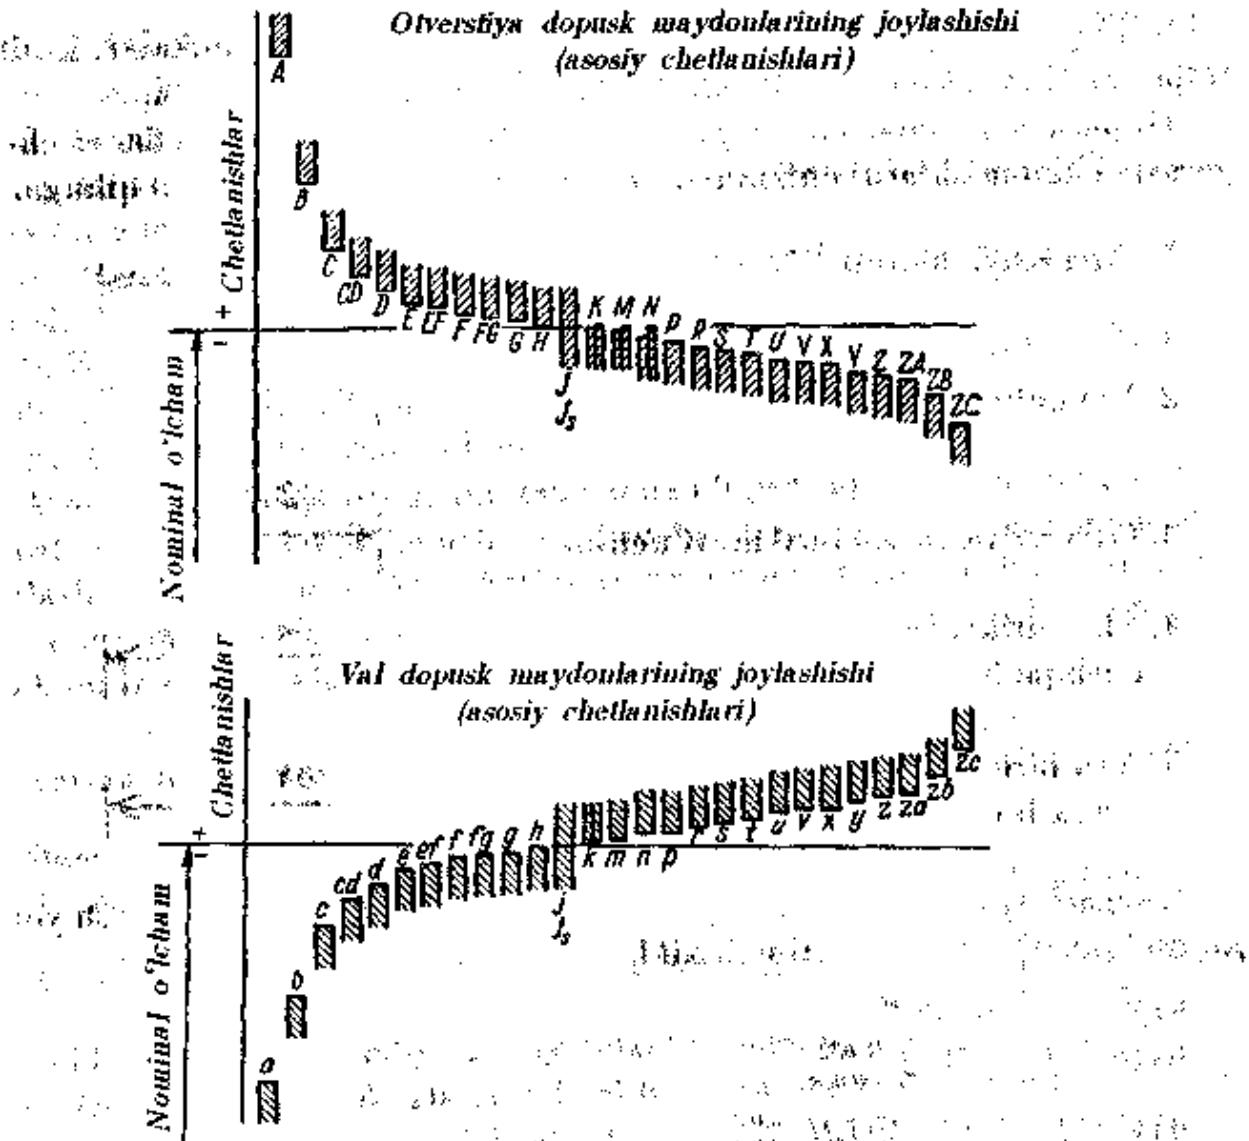

5-rasm. Otverstiya va val dopusk maydonlarining asosiy chetlanishlari qatori.

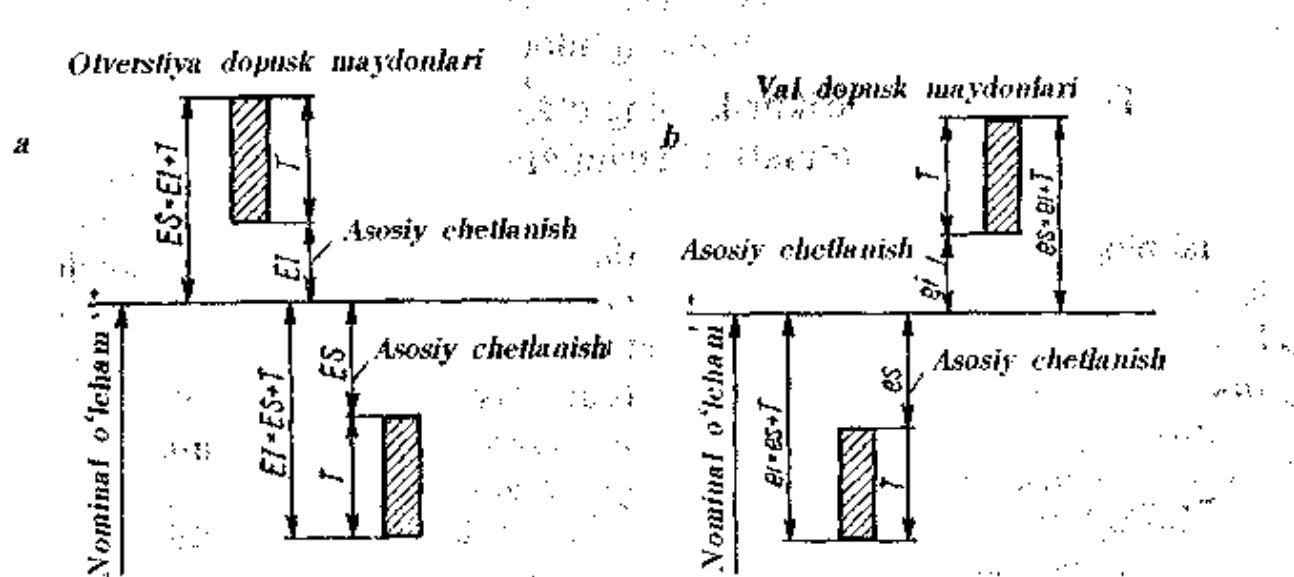

6-rasm. Otverstiya va valning asosiy chetlanishlari ifodalangan sxemalar.

8. Dopusk va posadkalarning yagona tizimi asosida posadkalar, kvalitetlar va chegaraviy chetlanishlarning chizmalarda belgilanishi.

Dopusk va posadkalarning yagona tizimida posadkalar, kvalitetlar va chegaraviy chetlanishlarni chizmalarda quyidagicha belgilash qabul qilingau.

1. Otverstiya uchun

$\varnothing 50H6$

2. Val uchun

$\varnothing 40p7$

3. Otverstiya va val birikmasi uchun

$\varnothing 40\frac{H7}{g6}$

4. Shu birikma uai belgilashning boshqacha ko'rinishi

$\varnothing 40H7/p6$

5. Shu birikma uai belgilashning yana bir ko'rinishi

$\varnothing 40H7-p6$

Chegaraviy chetlanishlarning son qiymatini chizmalarda ko'rsatish yoki ko'rsatmaslik orqali ularni uch xil ko'rinishda ifodalash mumkin:

a) $\varnothing 18H7, \varnothing 12e8$

b) $\varnothing 18^{+0,018}, \varnothing 12^{-0,032}_{-0,059}$

d) $\varnothing 18H7^{(+0,018)}, \varnothing 12(-^{+0,032}_{-0,059})$

3- mashg'ulot

Tekis silindrik birikmalarning o'zaroalmashimiycharilik
ko'rsatkichlarini aniqlash

Ishning maqsadi. 1. O'zaroalmashinuvchanlikning asosiy tushunchalarini o'rganish va dopusk maydonining asosiy va chegaraviy chetlanishlarini, o'lcham dopuski, o'lcham kvaliteti, birikmaning chegaraviy zazorini yoki natiyagi, posadka dopuskini to'g'ri aniqlashni o'rganish.

2. Yig'mu yo'detal chizmalarida o'lchamning posadkasi hamda chegaraviy chetlanishlarini to'g'ri belgilashni o'rganish.

Mashg'ulotda quyidagilarni topshiriqlarni bajarish talab etiladi:

1. Berilgan posadkaga ko'ra uning qaysi dopusklar tizimida berilganligini aniqlash.

2. Val va otverstiyaga tegishli asosiy va chegaraviy chetlanishlarining qiymati hamda ishoralarini ma'lumotnomaga jadvallaridan aniqlash.

3. Val va otversiyaning chegaraviy o'chamlari va dopuskini aniqlash.

4. Birikmaning chegaraviy zazorini yoki natyagi, posadka dopuski va posadka guruhiini aniqlash.

5. Berilgan birikmaning dopusk maydoni grafigi sxemasini ixliyoriy masshtabda chizish.

6. Birikmaning dopuski va chetlanishlari ko'rsatilgan yig'ma chizma va detallar eskizini chizish.

Mashg'ulotni bajarish uchun uslubiy ko'rsatmalar.

Mashg'ulotni bajarish uchun talabalarga topshiriq tariqasida birikmalar shartli belgilanishi bo'yicha uch xil (otverstiya tizimida, val tizimida hamda aralash) berilishi mumkin. Birinchi navbatda, birikmaning nominal o'chami, qaysi tizimda berilganligi, otverstiya va valning asosiy chetlanishi hamda aniqlik klassi (kvaliteti) ta'riflanadi. Masalan:

variant bo'yicha: a) $\varnothing 75 \frac{H8}{s7}$; b) $\varnothing 20 \frac{G5}{h4}$; d) $\varnothing 40 \frac{H6}{g7}$ birikmalar

berilgan.

I-variantdag'i birikma bo'yicha topshiriqlarai birin-ketin bajaramiz:

1. $\varnothing 75 \frac{H8}{s7}$ birikmaning nominal o'chami 75 mm bo'lib, otverstiya

tizimida berilgan, otverstiya asosiy detal hisoblanib, uning asosiy chetlanishi «H» bo'lib, aniqlik klassi 8-kvalitet, valning asosiy chetlanishi «s» bo'lib, uning aniqlik klassi 7-kvalitet.

2. Ma'lumotnomaga jadvallaridan (1- va 2- ilovalar) val va otverstiylarining chegaraviy chetlanishlarini aniqlaymiz:

otverstiya uchun: $\varnothing 75 H8(0^{+0,046})$; val uchun: $\varnothing 75 s7(+0,089)$

val uchun: $\varnothing 75 s7(+0,059)$

3. Chegaraviy o'chamlarni aniqlaymiz:

otverstiya uchun: $D_{max} = D_n + ES = 75 + 0,046 = 75,046 \text{ mm}$

$D_{min} = D_n + EI = 75 + 0 = 75,0 \text{ mm}$

val uchun: $d_{max} = d_n + es = 75 + 0,089 = 75,089 \text{ mm}$

$d_{min} = d_n + ei = 75 + 0,059 = 75,059 \text{ mm}$

4. Otverstiya va valning dopusklarini aniqlaymiz:

$T_D = D_{max} - D_{min} = 75,046 - 75,0 = 0,046 \text{ mm}$

$T_d = d_{max} - d_{min} = 75,089 - 75,059 = 0,030 \text{ mm}$

5. Posadkaning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz. Berilgan birikma qo'zg'aluvchi (otverstiyaning o'lehami val o'lehamidan katta) bo'lsa, zazorning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz, qo'zg'almas (otverstiyaniug o'lehami val o'lehamidan kichik) bo'lsa, natyagning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz. Bizning misolimizda qo'zg'almas birikma berilgan.

$$N_{\max} = d_{\max} - D_{\min} = 75,089 - 75,0 = 0,089 \text{ mm};$$


$$N_{\min} = d_{\min} - D_{\max} = 75,059 - 75,046 = 0,013 \text{ mm}.$$

6. Posadka dopuskini aniqlaymiz:

$$T_{\Delta} = N_{\max} - N_{\min} = 0,089 - 0,013 = 0,076 \text{ mm};$$

$$T_{\Delta} = T_p + T_d = 0,046 + 0,030 = 0,076 \text{ mm}.$$

7. Posadkaning dopusk maydoni grafigini chizamiz.

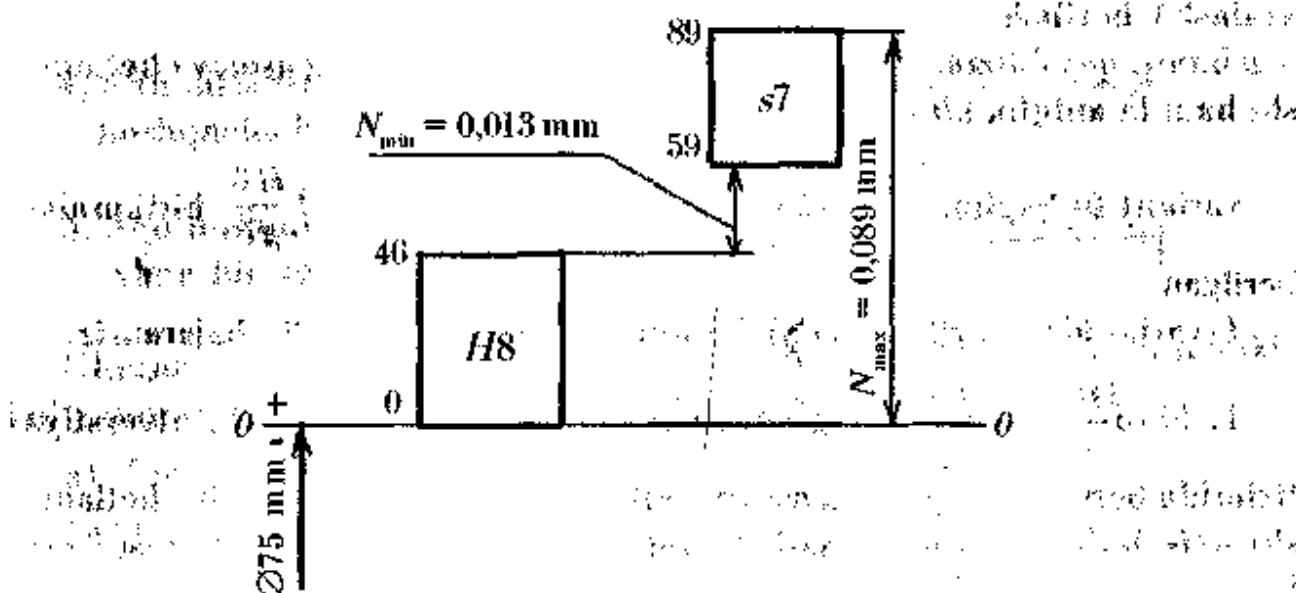

8. 11-formatli chizmachilik qog'ozining yuqori qismiga posadkaning dopusk maydoni grafigini, pastki qismiga esa birikmaning yig'ma va detallari eskizini chizamiz. Eskizda posadka va uning chetlauishlari ko'rsatiladi.

9. Ba'zi ta'lim yo'nalishlarida kurs ishini bajarishda berilgan birikma detallari uchuu tegishli o'lerov asbobini tanlash ham talab etiladi. Shuning uchun biz ham berilgan posadkaga mos o'lerov asobi tanlashni ko'rib chiqamiz.

O'lerov asbobini tanlash metrologik, konstruktiv va iqtisodiy omillarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Standartlarda o'lehamning dopuskiga ko'ra uni o'lehashda yo'i qo'yiladigan ruxsat etilgan xatolik qiymatlari $\pm\delta$ qilib belgilangan.

Barcha o'lerov asboblari detal o'lehamini o'lehashda ma'lum xatolikka yo'i qo'yadi. O'lerov asbobini tanlashda uning xatoliqi asosiy ko'rsatkich bo'lib, u detarning o'lehanayotgan o'lehamining aniqlik darajasiga bog'liq bo'ladi.

O'chov asbobining chegaraviy xatoligi Δ_{lim} haqiqiy o'chamni o'chashda o'chov asbobi yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan eng katta qiymat hisoblanadi. Ushbu chegaraviy xatolik o'chov asbobining pasporti va shahodatnomasida qat'iy tarzda ko'rsatib o'tiladi.

Yuqoridagilarni bilgan holda, o'chov asbobini tanlashda ularning chegaraviy xatoligi o'chashning ruxsat etilgan xatolik qiymatiga teng yoki undan kichik bo'lishi, o'chov asbobining metrologik ko'rsatkichi quyidagi shartni qanoatlan tirishi kerak:

$$\Delta_{lim} \leq \pm\delta$$

O'chov asbobini tanlashda detalning o'chanayotgan yuzasining nominal o'chami va dopusk qiymatiga ko'ra ma'lum otnoma jadvallaridan (12- va 13- ilovalar) o'channing ruxsat etilgan xatolik qiymati $\pm\delta$ topiladi. O'channing ruxsat etilgan xatolik qiymali $\pm\delta$ ni bilgan holda, ma'lum otnomaning tegishli jadvalidan o'changa mos o'chov asbobi tanlanadi. O'chov asbobini tanlashda aniqlangan ma'lum otlar 2-jadval ko'rinishida yoziladi.

2-jadval

Berilgan o'cham asosida o'chov asbobi tanlash

№	O'chamning xususiyatlari			O'chov asbobining xususiyatlari				
	Nomi	Posadkasi	Dopuski, m km	Ruxsat etilgan xatoligi $\pm\delta$, m km	Nomi	O'chash chegaralari, mm	O'chash aniqligi, mm	Ruxsat etilgan xatoligi $\pm\Delta_{lim}$, m km
1	O'tverstiyaning diametri	$\varnothing 75N8$	46	$\pm 12,0$	Indikator nutromer	0,002–0,01	0,002	$\pm 6,5$
2	Valning diametri	$\varnothing 75s7$	30	$\pm 9,0$	Richagli mikrometr	0,002–0,01	0,002	± 5


10. Birikma detallarining tutashuvchi yuzalariga g'adir-budurlik qiymatlarini belgilash. Buning uchua avvalo aniqlik va xatolik bo'yicha nazariy ma'lum otlar qaytdan o'rganib chiqiladi. So'ingra M yagkovning dopusk va posadkalar bo'yicha ma'lum otnoma kitobining 2.07-jadvalidan birikma detallarining tutashuvchi yuzalariga g'adir-budurlik qiymatlari tanlanadi.

Bizning misolimizdagи yuzalarga g'adir-budurlikning quyidagi qiymatlari to'g'ri keladi:

a) otverstiyaning $\varnothing 75H8(0^{+0,046})$ o'lehami uchun $R_s = 3,2 \text{ mkm}$;

b) valning $\varnothing 75s7(0^{+0,089}_{-0,059})$ o'lehami uchun $R_s = 1,6 \text{ mkm}$ /

Bunda detal shaklining dopuski o'leham dopuskiga nisbatan 60% olin-gan deb qabul qilinadi. Aniqlangan qiymatlar detallar eskizidagi tutashuv-chi yuzalariga qabul qilingan qoida bo'yicha qo'yiladi (1-a chizma).

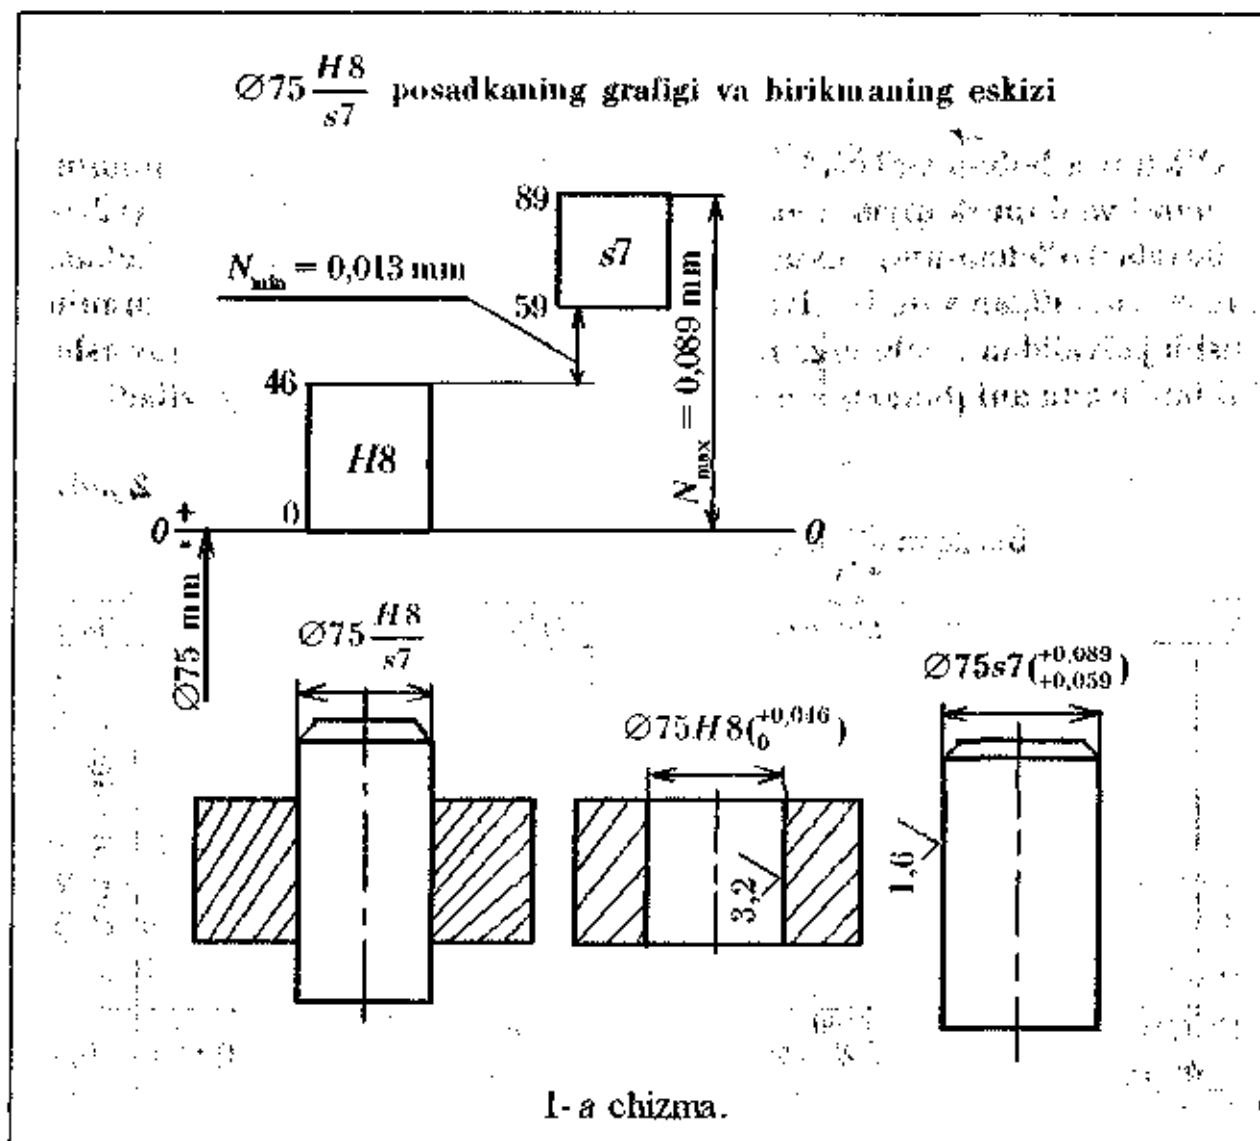

Endi 2-variant bo'yicha berilgan $\varnothing 20 \frac{G5}{h4}$ birikmani ko'rib chiqamiz.

1. Birikma 20 mm nominal o'leham bilan val fizimida tayyorlangan bo'lib, unda val asosiy detal hisoblanib, uning asosiy chetlanishi «h», aniqlik klassi esa 4-kvalitetda, otverstiyaning asosiy chetlanishi «G», aniqlik klassi esa 5-kvalitetda.

2. Ma'lumotnomaga jadvallaridan (1- va 2- ilovalar) val va otverstiyaning chegaraviy chetlanishlarini aniqlaymiz.

otverstiya uchun: $\varnothing 20G5(^{+0,016}_{+0,007})$;

val uchun: $\varnothing 20h4(^0_{-0,006})$.

3. Chegaraviy o'chamlarni aniqlaymiz:

otverstiya uchun: $D_{\max} = D_a + ES = 20 + 0,016 = 20,016 \text{ mm}$,

$$D_{\min} = D_a + EI = 20 + 0,007 = 20,007 \text{ mm};$$

val uchun: $d_{\max} = d_a + es = 20 + 0 = 20,0 \text{ mm}$,

$$d_{\min} = d_a + ei = 20 - 0,006 = 19,994 \text{ mm}.$$

4. Otverstiya va valning dopusklarini aniqlaymiz:

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 20,016 - 20,007 = 0,009 \text{ mm},$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 20,0 - 19,994 = 0,006 \text{ mm}.$$

5. Posadkaning chegaraviy qiyomatlarini aniqlaymiz.

Berilgan birikma qo'zg'aluvechi (otverstiyaning o'chami val o'chamidan katta) bo'lsa, zazorning chegaraviy qiyomatlarini, qo'zg'almas (otverstiyaning o'chami val o'chamidan kichik) bo'lsa, natiyagning chegaraviy qiyomatlarini aniqlaymiz. Bizning misolimizda qo'zg'aluvechi birikma berilgan.

$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 20,016 - 19,994 = 0,022 \text{ mm},$$


$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = 20,007 - 20,0 = 0,007 \text{ mm}.$$

6. Posadka dopuskini aniqlaymiz:

$$T_A = S_{\max} - S_{\min} = 0,022 - 0,007 = 0,015 \text{ mm},$$


$$T_A = T_D + T_d = 0,009 + 0,006 = 0,015 \text{ mm}.$$

7. Posadkaning dopusk maydoni grafigini chizamiz.

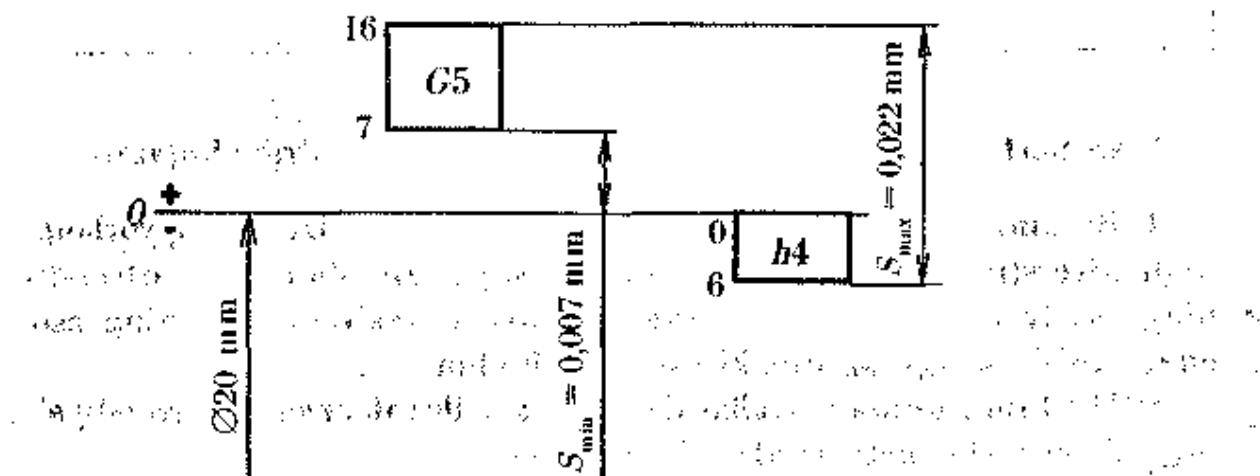

8. 11-formatli chizmachiлик qog'ozining yuqori qismiga posadkaning dopusk maydoni grafigini, pastki qismiga esa birikmaning yig'ma va detailari eskizini chizamiz. Eskizda posadka va uning chetlanishlari ko'rsatiladi.

$\text{Ø}20 \frac{G5}{h4}$ posadkaning grafigi va birikmaning eskizi

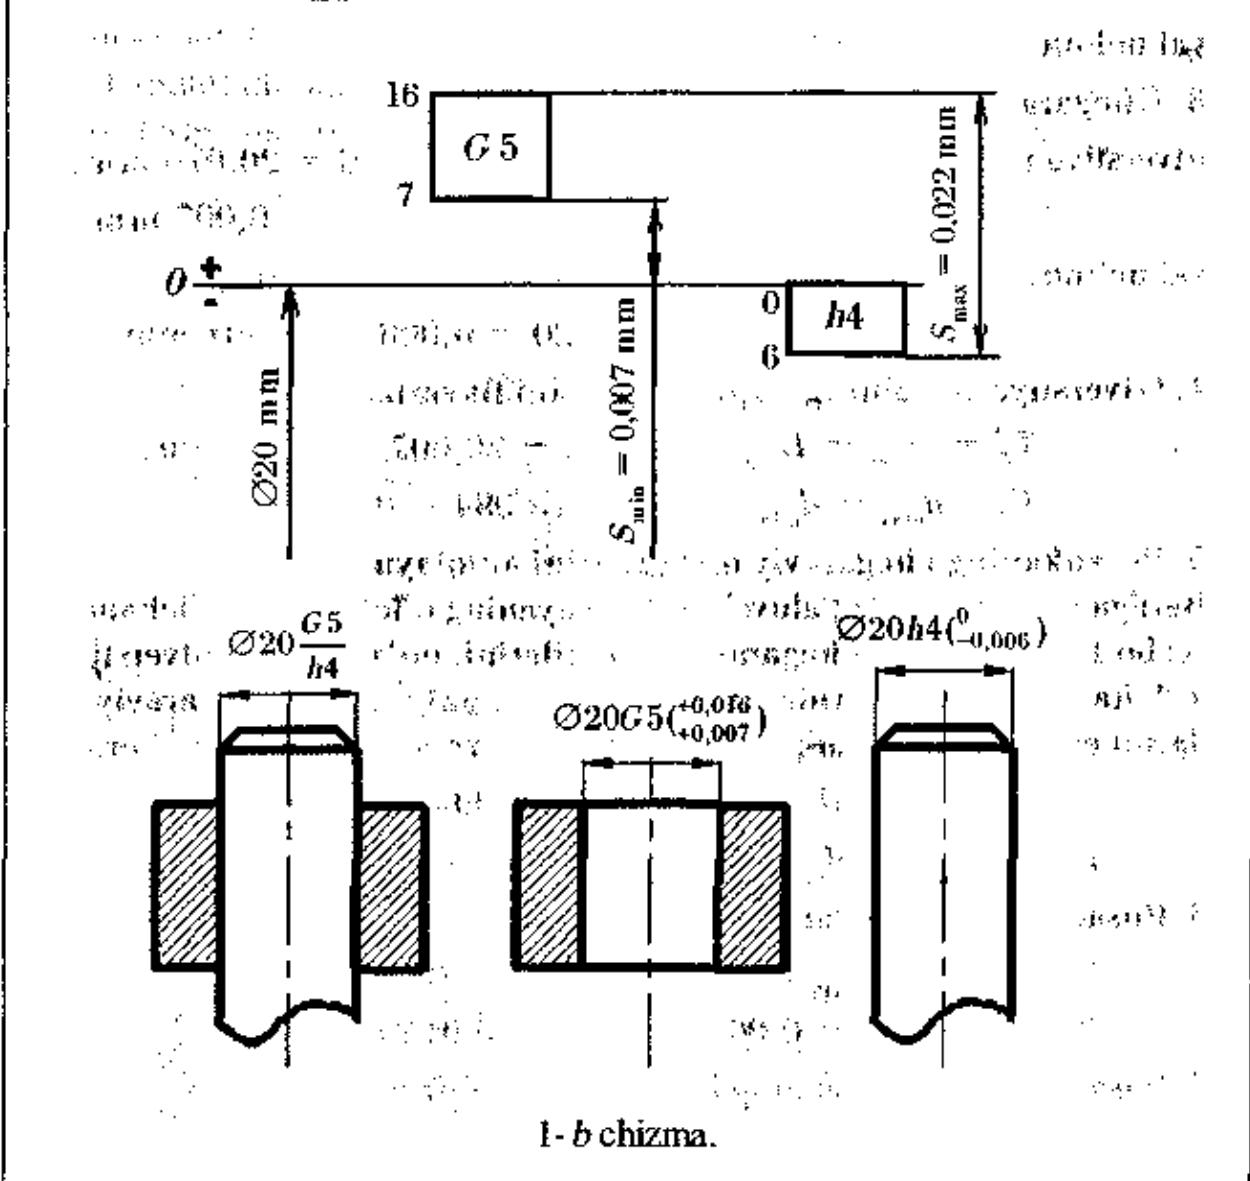

3-variant bo'yicha berilgan $\text{Ø}40 \frac{P6}{g7}$ birikmani ko'rib chiqamiz.

1. Birikma 40 mm nominal o'leham bilan aralash tizimda tayyorlangan, unda otverstiya val tizimida, val esa otverstiya tizimida bo'ladi, otverstiyaning asosiy chetlanishi «P», aniqlik klassi 6-kvalitetda, valning asosiy chetlanishi esa «g», aniqlik klassi 7- kvalitetda.

2. Ma'lumotnomaga jadvallaridan (1- va 2- ilovalar) val va otverstiylar ning chegaraviy chetlanishlarini aniqlaymiz.

otverstiya uchun: $\text{Ø}40P6(-0,026)$;

val uchun: $\text{Ø}40g7(-0,009)$.

3. Chegaraviy o'lehamlarni aniqlaymiz:

otverstiya uchun: $D_{\max} = D_n + ES = 40 - 0,026 = 39,974 \text{ mm}$,

$$D_{\min} = D_n + EI = 40 - 0,042 = 39,958 \text{ mm};$$

val uchun: $d_{\max} = d_n + es = 40 - 0,009 = 39,991 \text{ mm}$,

$$d_{\min} = d_n + ei = 40 - 0,034 = 39,966 \text{ mm}.$$

4. Otverstiya va valning dopusklarini aniqlaymiz:

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 39,974 - 39,958 = 0,016 \text{ mm},$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 39,991 - 39,966 = 0,025 \text{ mm}.$$

5. Posadkaning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz.

Berilgan birikma qo'zg'aluvchi (otversliyaning o'lehami val o'lehamidan katta) bo'lsa, zazorning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz, qo'zg'almas (otversliyaning o'lehami val o'lehamidan kichik) bo'lsa, natyagning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz. Bizning misolimizda o'zgaruvchi posadkali birikma berilgan.

$$N_{\max} = d_{\max} - D_{\min} = 39,991 - 39,958 = 0,033 \text{ mm},$$

$$N_{\min} = d_{\min} - D_{\max} = 39,966 - 39,974 = -0,008 \text{ mm}$$


yoki $S_{\max} = -N_{\min} = 0,008 \text{ mm}$.

6. Posadka dopuskini aniqlaymiz:


$$T_A = N_{\max} + S_{\max} = 0,033 + 0,008 = 0,041 \text{ mm},$$

$$T_A = T_D + T_d = 0,016 + 0,025 = 0,041 \text{ mm}.$$

7. Posadkaning dopusk maydoni grafigini chizamiz:

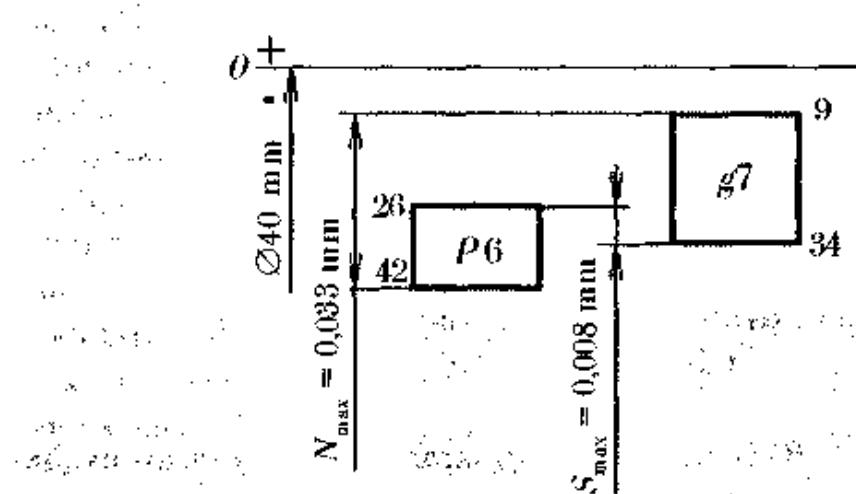

8. 11-formatli chizmachilik qog'ozining yuqori qismiga posadkaning dopusk maydoni grafigini, pasiki qismiga esa birikmaning yig'ma va detalari eskizini chizamiz. Eskizda posadka va uning chetlanishlari ko'rsatiladi.

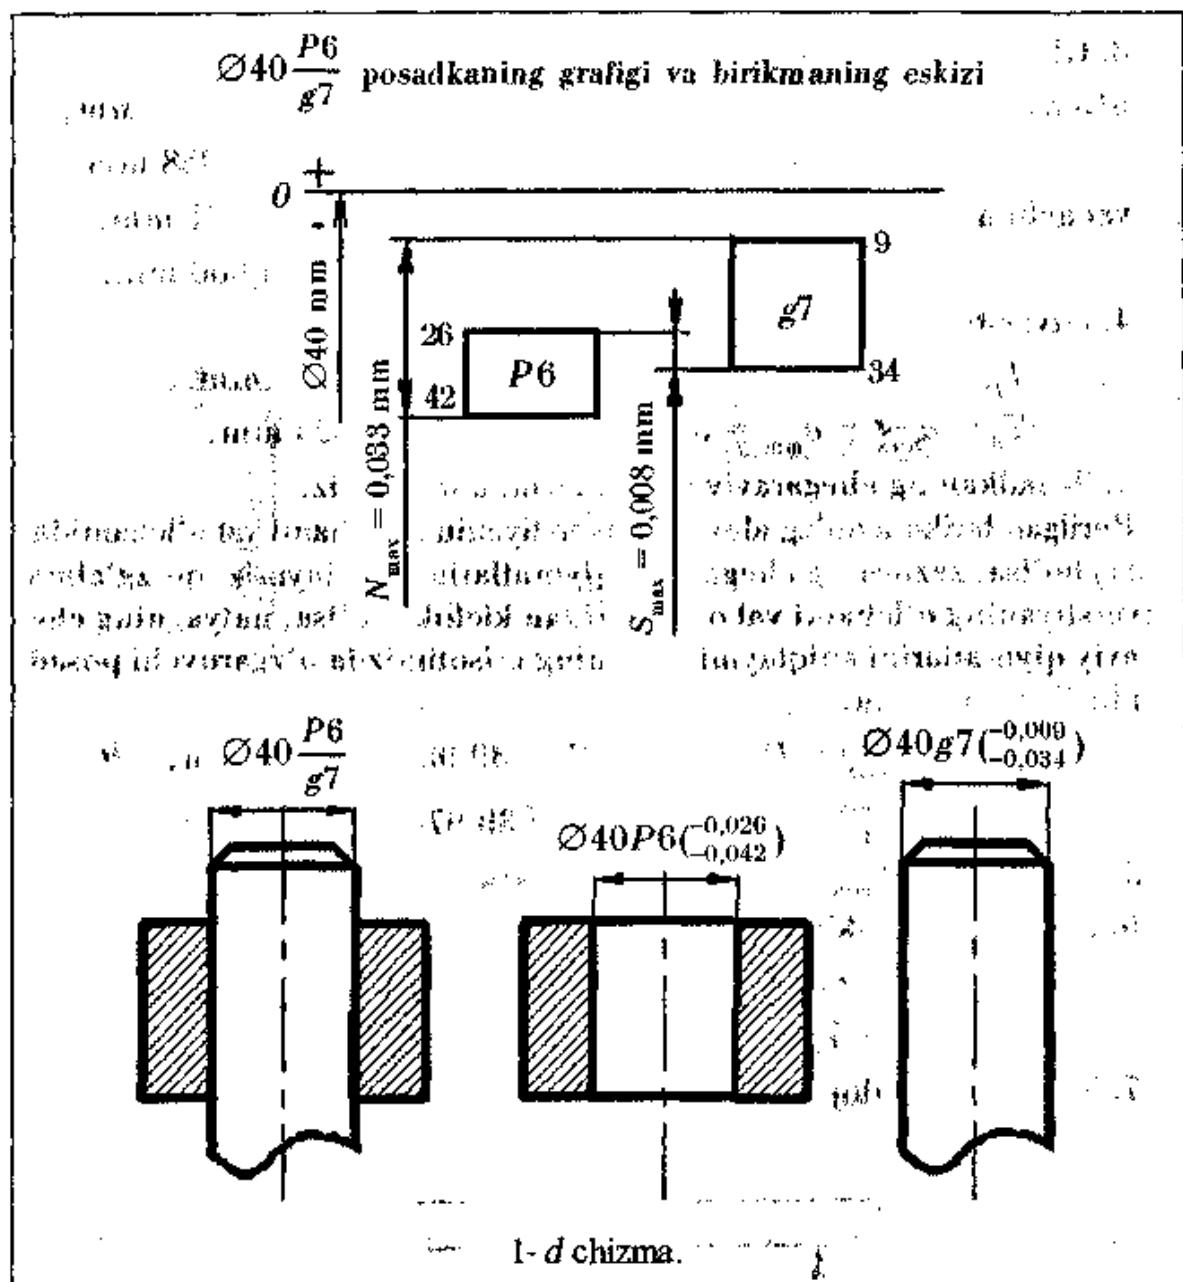

4- mashg'ulot

Guruhlardan o'zaroalmashimuvchanlik
(Selektiv yig'ish)

Ishning maqsadi. 1. Birikmalarda guruhlardan o'zaroalmashinuvchanlikning mohiyatini o'rganish.

2. Birikma detallarining har bir guruhga kiruvchi chegaraviy o'lchamlarini, guruhlardan o'lcham dopusklarini, hamda guruhlardan chegaraviy zazor yoki natyaglarini aniqlashni o'rganish.

3. Birikma detallarini selektiv yig'ishda saralovchi xaritani tuzishni o'rganish.

Nazariy ma'lumotlar.

1. Guruhlar usulida o'zaroalmashinuvchanlikning mazmuni va ahamiyati. Mashinalar puxtafigi va uzoq muddat ishlashiga qo'yiladigan talablar konstruktorlarni ruxsat etilgan zazor va natyaglarui juda qattiq talablar asosida chegaralashga majbur qiladi. Bu esa detalga mexanik ishlov berish uchun shu qadar kichik miqdorda qo'yim belgilashga olib keladiki, nati-jada mayjud jihozlar yordamida bunday detailni tayyorlash mumkin bo'lmaydi yoki iqtisodiy samarasiz bo'lib qoladi. Masa'an, yonilg'i na-sosining plunjер juftiuning ishonchli va uzoq muddat ishlashi uchun plunjер barnog'i bifaн gilzasiga orasidagi zazor 1 dan 3 mm gacha bo'lishi kerak. Posadka dopuskini topish formulasi

$$S_{\max} - S_{\min} = T_D + T_d = 3 - 1 = 1 + 1$$

dan plunjер barnog'i va gilzasiga mexanik ishlov berish uchun qo'yim 1 mm ga teng bo'lishi kelib chiqadi. Birikma nominal diametri 8,5 mm ekanligini hisobga olsak, dopusk birligi soni

$$n = \frac{T}{i} = \frac{1}{1} = 1$$


ga teugligi kelib chiqadi.

Bundan shu narsa kelib chiqadiki, plunjер barnog'i va gilzasiga ishlov berish aniqligi 6-kvalitetga nisbatan 10 marta yuqori bo'lishi kerak ekan. Bugungi kunda qo'llanilib kelinmayotgan texnologik jarayonlarning birortasi ham ishlov berishning bunday aniqligini ta'minlay olmaydi.

Shuday hollarda guruhlararo o'zaroalmashinuvchanlik usulidan foydalaniladi. Usulning mazmuni tayyorlangan detailarui ularning haqiqiy o'chamlari bo'yicha guruhlarga ajratib, bir xil nomdag'i o'cham guruhiga kiruvchi o'tverstiya va vallarni birikmaga yig'ishdan iborat. Bunday yig'ish guruhli o'zaroalmashinuvchanlik usulida yig'ish yoki selektiv yig'ish deb ataladi.

Selektiv yig'ishda (zazor yoki natyag bilan biriktirishda) eng katta zazor va natyaglar kamaytililib, eng kichiklari oshiriladi, bunda guruhlar bo'yicha navlash (sortlash) soni oshirilib, zazor va natyagning o'rtacha qiymatiga yaqinlashadi, bu esa birikmani o'zgarmas va uzoq muddat ishlashini ta'minlaydi.

Biz $T_D = T_d$ va guruhlar soni n ta bo'lgan holni ko'ramiz. Bu hol uchun bir guruhdan boshqa guruhga o'tganda ham guruhli zazor va natyag doimiy bo'lib qolishi xarakterlidir (7-rasm).

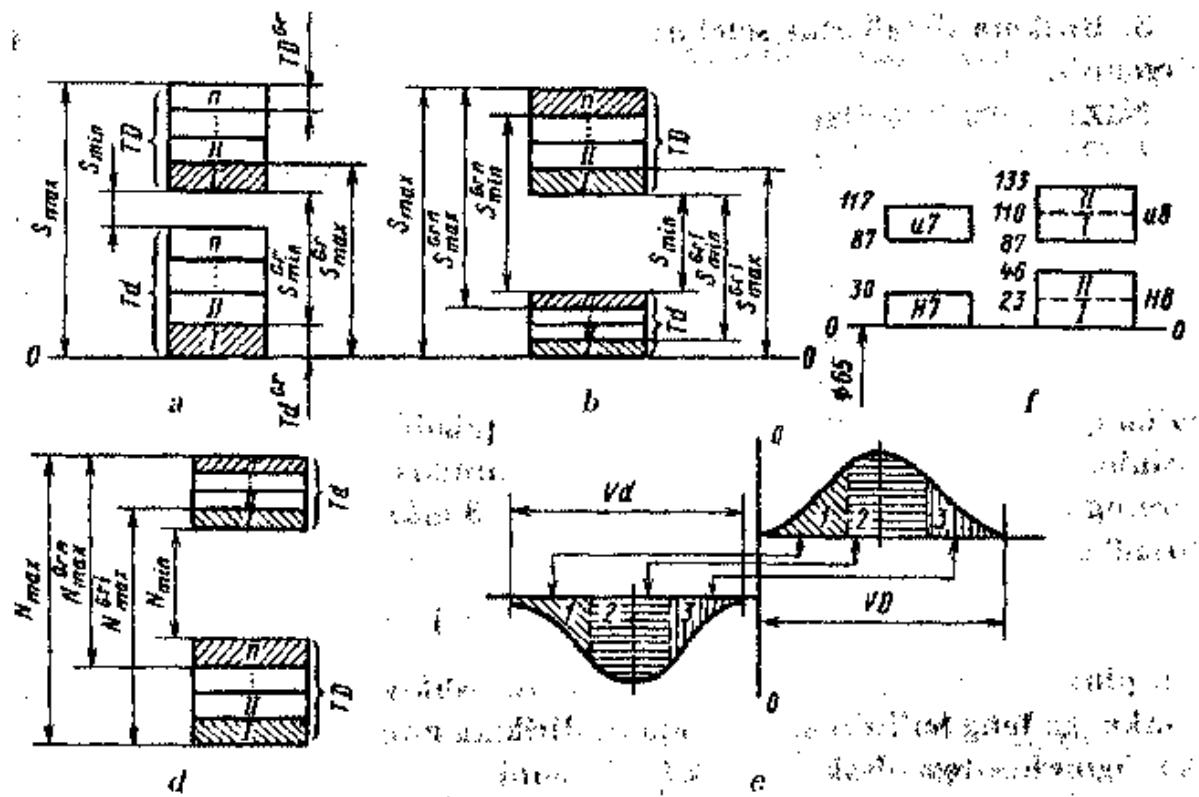

7-rasm. Guruhlar bo'yicha o'zaroalmashinuvchanlik.

2. Guruhlar usulida o'zaroalmashinuvchanlikni hisoblash.

Guruhlar soni n quyidagi formuladan hisoblab topiladi.

$$S_{\min}^{\text{gr}} \text{ berilganda} \quad S_{\max}^{\text{gr}} = S_{\min}^{\text{gr}} + \frac{T_D + T_d}{n};$$

$$N_{\max}^{\text{gr}} \text{ berilganda} \quad N_{\min}^{\text{gr}} = N_{\max}^{\text{gr}} - \frac{T_D + T_d}{n}.$$

Guruhli dopusk berilganda

$$T_D^{\text{gr}} \text{ va } T_d^{\text{gr}} \text{ lar } T_D^{\text{gr}} = \frac{T_D}{n} \text{ va } T_d^{\text{gr}} = \frac{T_d}{n}$$

teng bo'ladi, bundan

$$n = \frac{T}{T^{\text{gr}}}; \quad n = \frac{T_D}{T_D^{\text{gr}}}; \quad n = \frac{T_d}{T_d^{\text{gr}}}.$$

$T_D > T_d$ bo'lganda guruhli zazor (yoki natyug) bir guruhdan ikkinchisiga o'tganda doimiy bo'lib qolmaydi, binobarin posadkaming bir xilligi ta'minlanmaydi, shuning uchun ham selektiv yig'ishni faqat $T_D = T_d$ bo'lganda qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Anolda $n_{\max} = 4...5$ bo'lib, podshirkular ishlab chiqarish sanotida durratish jisutlarini sortlashda $n > 10$ deb olinadi.

Selektiv yig'ishni ko'plab va yirik seriyali ishlab chiqarishlarda detallarni yuqori aniqlikda biriktirish uchun qo'llash maqsadga muvofiq bo'lib, detallarni guruhlar bo'yicha sortlash (navlash), markazlash, yig'ish va saqlashga ketadigan qo'shimcha xarajatlar buyumning yuqori sifatliligi hisobiga qoplauadi.

Mashg'ulotda quyidagilarni aniqlash talab etiladi:

1. Berilgan posadkaga asosan uning qaysi dopusklar tizimida (tizimida) berilganligini aniqlash.

2. Val va otverstiyanaga tegishli asosiy va chegaraviy chetlanishlarining qiymati hamda ishoralarini ma'lumotnomaga jadvallaridan aniqlash.

3. Val va otverstiyaning chegaraviy o'chamlari va dopuskini aniqlash.

4. Birikma zazor yoki natyagining chegaraviy qiymatlarini aniqlash.

5. Val va otverstiyaning guruhlariga tegishli dopusklarini aniqlash.

6. Berilgan birikma otverstiya va valning dopusk maydoni grafiki sxemasini saralash uchun berilgan guruhlar soniga bo'lib chizish.

7. Birikmaning guruhlararo chegaraviy zazor yoki natyaglarini aniqlash.

8. Saralovchi xaritani tuzish.

Mashg'ulotni bajarish uchun uslubiy ko'rsatmalar.

Mashg'ulotni bajarish uchun talabalarga topshiriq tariqasida birikma detallarining nominal o'chami, asosiy chetlanishlari, aniqlik klasslari va saraflash uchun guruhlar soni beriladi. Masalan, variant bo'yicha $\text{Ø}100 \frac{G8}{h8}$ birikma va saraflash uchun guruhlar soni $n = 3$ berilgan.

Topshiriqning birinchi to'rtta bandini bajarish tartibi 3-mashg'ulotdagi kabi bajariladi.

1. Birikmaning nominal o'chami 100 mm bo'lib, val tizimida berilgan, val asosiy detal hisoblanib, uning asosiy chetlanishi « h », otverstiyaning asosiy chetlanishi esa « G » bo'lib, ikkalasining ham aniqlik klassi 8-kvalitet.

2. Ma'lumotnomaga jadvallaridan (1- va 2- ilovalar) val va otverstiyaning chegaraviy chetlanishlarini aniqlaymiz.

otverstiya uchun: $\text{Ø}100G8(^{+0,066}_{+0,012})$,

val uchun: $\text{Ø}100h8(^0_{-0,054})$.

3. Chegaraviy o'chamlarni aniqlaymiz:

otverstiya uchun: $D_{\max} = D_n + ES = 100 + 0,066 = 100,066 \text{ mm}$,

$D_{\min} = D_n + EI = 100 + 0,012 = 100,012 \text{ mm}$;

val uchun: $d_{\max} = d_n + es = 100 + 0 = 100,0 \text{ mm}$,

$d_{\min} = d_n + ei = 100 - 0,054 = 99,946 \text{ mm}$.

4. Otverstiya va valning dopusklarini aniqlaymiz:

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 100,066 - 100,012 = 0,054 \text{ mm},$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 100,0 - 99,946 = 0,054 \text{ mm}.$$

5. Posadkaning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz.

Berilgan birikma qo'zg'aluvchi (otverstiyaning o'lehami val o'lehamidan katta) bo'lsa, zazorning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz, qo'zg'almas (otverstiyaning o'lehami val o'lehamidan kichik) bo'lsa, natyagning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz. Bizning misolimizda qo'zg'aluvchi birekma berilgan.

$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 100,066 - 99,946 = 0,120 \text{ mm},$$

$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = 100,012 - 100,0 = 0,012 \text{ mm}.$$

6. O'tverstiya va valning guruhlariiga tegishli dopusklarini aniqlash uchun detal dopuskini guruhlarni soniga bo'lamiz.


$$T_D^{\text{gr}} = \frac{T_D}{n} = \frac{0,054}{3} = 0,018 \text{ mm},$$

$$T_d^{\text{gr}} = \frac{T_d}{n} = \frac{0,054}{3} = 0,018 \text{ mm},$$

ya'ni o'tverstiya va valning har bir o'leham guruhiiga tegishli dopusklari o'zarbo'lib bir-biriga teng bo'ladi.

Grafik qismi.

1. Posadkaning dopusk maydoni grafigini qurib guruhlarga bo'lamiz, unga chegaraviy chetlanishlar va o'lehamlarni qo'yamiz (2-chizma).

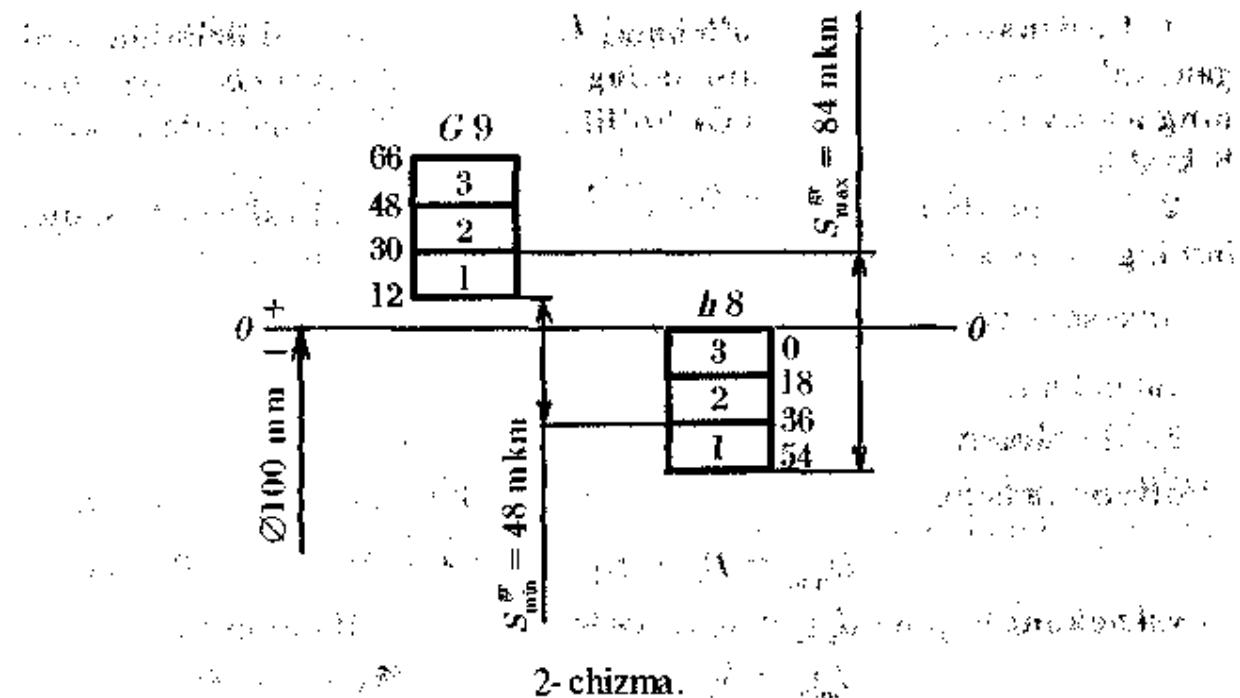

2. Berilgan posadka bo'yicha tayyorlangan olverstiya va vallarni o'chab guruxlarga ajratishni amalga oshirish uchun saralovchi xaritasini tuzamiz.

O'cham gurublari tartibi	Detal o'chamlari			
	Olverstiya		Val	
1	100,012	dan	99,946	dan
	100,030	gacha	99,964	gacha
2	100,030	dan	99,964	dan
	100,048	gacha	99,982	gacha
3	100,048	dan	99,982	dan
	100,066	gacha	100,0	gacha

5- mashg'ulot

Dumalash podshipnikli birikmalarning o'zaroalmashinuvchanlik ko'rsatkichlarini aniqlash

Ishning maqsadi. Dumalash podshipnikli birikmalar uchun posadka turini to'g'ri taulashni o'rGANISH.

Nazariy ma'lumotlar.

1. Dumalash podshipniklarining vazifasi va turlari. Dumalash podshipniklaridan xalq xo'jaligining barcha sohalarida foydalaniладиган mashina, mexanizm va turli jibozlarda keng qo'llaniladi. Dumalash podshipniklari mashina va mexanizmlarning bir-biriga nisbatan qo'zg'aluvchi detallari orasidagi ishqalanish koeffitsiyentini keskin kamaytirish uchun xizmat qiladi. Bu bilan ishqalanish oqibatida detallarning tez yeyilib ishdan ehti-qishi bartaraf qilinadi. Dumalash podshipniklarining aksariyat ko'pi ichki va tashqi halqali bo'lib, ularning tashqi halqasi korpus bilan, ichki halqasi esa val bilan birikma hosil qiladi.

Dumalash podshipniklariga alohida vazifa yuklanganligi sababli, ularning 1000 dan ortiq standartlasi tililgan o'chamlarga ega bo'lgan turlari mayjud. Ularning ichki diametrlari 0,6 mm dan 1600 mm gacha bo'ladи. Dumalash podshipniklarining turlari, o'chamlari va boshqa ko'rsatkichlari bo'yicha ma'lumotlar mashina detallari fanida o'rgatiladi.

Dumalash podshipniklarida yuzalarining shakli, o'zaro joylashishi, o'matiladigan o'chamlarining aniqligi va halqalarining aniq aylanishini ifodalovchi beshta aniqlik klassi belgilangan. Aniqlik klasslari ortib borish tartibida quyidagicha belgilangan: 0; 6; 5; 4; 2. Ma'lum birikma uchun tegishli podshipnikning aniqlik klassi mashina va mexanizmlarning ay-

lauish aniqligiga va ishlash sharoitiga qo‘yilgan talablar asosida tanlanadi. 0-klass aniqlikdagi podshipniklardan avtotraktor va boshqa qishloq xo‘jalik mashin asozligida foydalilanildi. 6; 5; 4; 2-aniqlik klasslaridagi podshipniklardan yuqori aniqlik talab etiladigan asboblar tayyorlashda va stanoksozlikda foydalilanildi. 0-klassdagi podshipniklarning dopusk qiymati 5- va 6-kvalitetlarda (*IT5* va *IT6*), yuzalarining notekisligi esa $R_s = 1,25\dots 2,5 \text{ mkm}$ bo‘ladi.


Podshipnik tashqi halqasining dopusk maydoni asosiy val kabi — detal jisoriga, ichki halqaning dopusk maydoni asosiy otverstiya kabi emas, balki u ko‘proq asosiy chetlanishi «K» bo‘lgani kabi — detal tashqarisiga belgilanadi. Bundan kelib chiqadiki, ichki halqa diametri (*d*)ga dopusk maydoni nominal o‘lehamiga nisbatan manfiy qismida joylashgan. Tekis siliundrik birikmalarda asosiy otverstiyaning dopusk maydoni mustaqil qismida joylashgan bo‘ladi. Shu bois, oraliq posadka uchun tayyorlangan vallarda natyagli posadka hosil bo‘ladi.

2. Dumalash podshipniklarining yig‘ishdagi aniqligi. Podshipniklarining buzilmasdan uzoq muddat ishlay olish ko‘rsatkichi ularning birikmada qaneha aylanishlar soniga bardosh bera olishi orqali baholanadi. Podshipnik bardosh bera oladigan aylanishlar soni uning konstruksiyasiga, turiga, biriktirish sharoitiga va yuklanish turiga bog‘liq bo‘ladi. Podshipnik halqalarining bir-biriga nisbatan qo‘zg‘aluvchanligini ta’minlash maqsadida halqalarining ichki yuzalari bilan uning dumalash elementi (sharik yoki rolik kabi) orasiga ichki zazor belgilanadi. Bu zazor radial va o‘q bo‘yicha bo‘ladi. Radial zazor podshipnikning aylanish o‘qiga nisbatan perpendikular tekislikda, o‘q bo‘yicha zazor esa aylanish o‘qi bo‘yicha aniqlanadi.

Ichki zazor, o‘z navbatida, boshlang‘ich, o‘matishdagi va ishechi zazor larga ajratiladi. Ishlab chiqarish korxonasida podshipnik boshlang‘ich zazor bilan ishlab chiqariladi. Ichki va tashqi halqalarning detallar bilan biriktirilishida deformatsiyalanishi natijasida podshipnikning o‘matishdagi ichki zazori ko‘pincha boshlang‘ich zazordan kichikroq bo‘ladi. Podshipnikning ichki ishechi zazori birikuvechi yuzalardagi g‘adir-budurliklarning ezilishi hisobiga o‘matishdagi zazordan biroz kattaroq bo‘ladi. Podshipnikning uzoq muddat ishlashi, asosan, ichki ishechi zazor qiyomatiga bog‘liq bo‘ldi. O‘q bo‘yicha zazor podshipnik dumalash elementlarini foydalanish davrida o‘q bo‘ylab qisilib qolishdan saqlaydi.

3. Dumalash podshipniklarining yuklanishi. Podshipnikning uzoq muddat ishlashtchi foydulovchi ichki ishechi zazor qiyomatiga ta’sir etayotgan kuchi jedalligiga va halqalarining yuklanish turiga bog‘liq holda belgilanadi.

Podshipnik halqalari asosan uch xil yuklanishda bo‘ladi: mahalliy, ayloma va lebromiya.

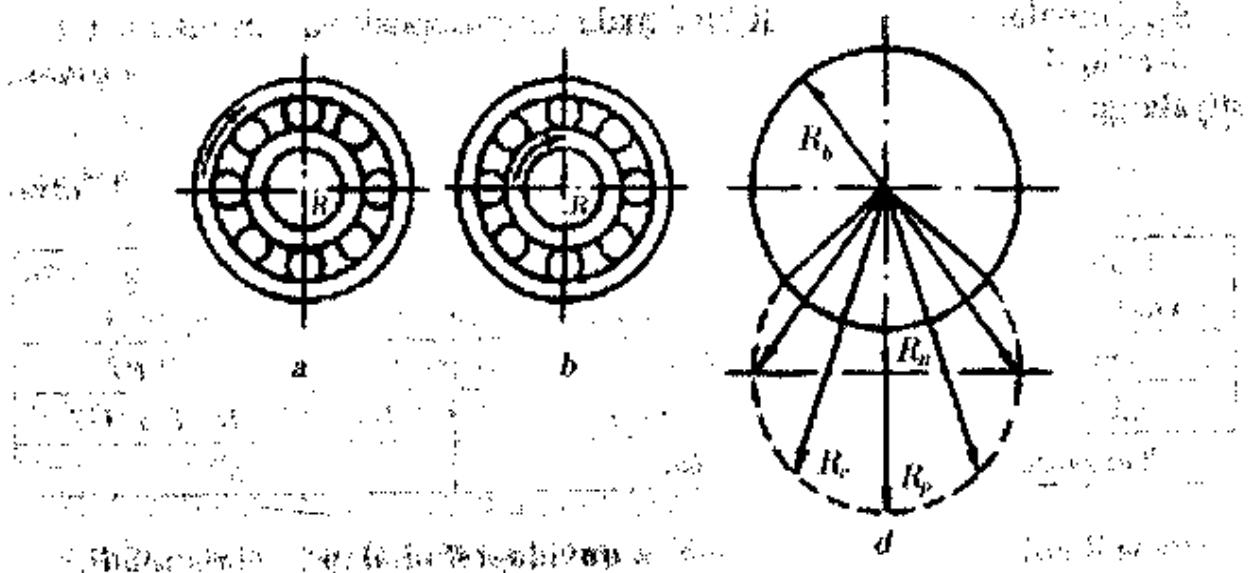

8-rasm. Podshipnik halqalarining yuklanish turlari:

- a) tashqi halqa aylanma, ichki halqa mahalliy yuklangan;
- b) tashqi halqa mahalliy, ichki halqa aylanma yuklangan;
- c) tebranma yuklanish sxemasi.

Mahalliy yuklanishdagi halqa qo'zg'almas holatda bo'jadi. Unga ta'sir etayotgan kuch bir xil yo'nalishda bo'lganligi sababli u yukni halqaning ma'lumi bir qismida qabul qiladi.

Aylanma (sirkulatsion) yuklanganda halqa biriktirilayotgan detal bilan birga aylanadi. Unga ta'sir etayotgan kuch bir xil yo'nalishda bo'lganligi sababli halqa yukni butun aylanasi bo'ylab ketma-ket navbat bilan qabul qiladi.

Tebranma yuklanishda halqaga ta'sir etayotgan bir xil yo'nalishdagi doimiy kuch miqdor jihatdan undan kiehikroq bo'lgan aylanma radial kuch bilan qo'shib ta'sir etadi. Bunda teng ta'sir etuvchi kuch halqaning ma'lumi bir qismida xuddi tebranayotganday o'zgarib turadi (8-rasmi).

Mahalliy yuklangan halqa detal bilan kichik miqdordagi zazor bilan biriktiriladi. Radial yo'nalgan kuch ta'sirida podshipnikning ma'lum bir qismida uning dumalash elementlari halqalar orasidan qisilib o'tadi va natijada dumalash elementlarining har biri mahalliy yuklangan halqani turtib o'tadi. Mahalliy yuklangan halqa bilan detal orasidagi kichik miqdordagi zazor halqaga ta'sir etayotgan kuchning turtishi ta'sirida uni juda sekinlik bilan o'z o'qi atrofida aylanishini ta'minlaydi. Bu esa halqaning butun aylanasi bo'ylab bir tekis yeyilishiga olib keladi. Yoki bo'lmasa, qo'zg'almas halqaning kichik bir qisminiug yeyilishini halqaning butun aylanasi bo'ylab bir tekis taqsimlab yuboradi.

Aylanma yuklangan halqa detal bilan qo'zg'almas posadka bilan biriktiriladi. Bu qo'zg'almas posadka halqa tomonlarining butun aylanasi bo'ylab teng va bir tekis yeyilishini ta'minlaydi.

4. Dumalash podshipnikli birikmalarning dopusk va posadkalari.

0-aniqlik klassidagi radial podshipniklar bilan birikuvchi val va o'tverstiyalarga 3-jadvalda keltirilgan dopusk maydoullari tavsiya etiladi.

3-jadval

Halqaning yuklanish turi	Valning dopusk maydoni	O'tverstiyaning dopusk maydoni
Aylanma	is6; k6; m6; n6	K7; M7; N7; P7
Mahalliy	f6; g6; h6; is6	Is7; H7; H8; H9; G7
Tebranma	is6	Is7

Posadkani aniqroq tanlash uchun quyidagi ifodadan foydalilanadi:

$$P_R = \frac{R}{(B-2r)} \cdot K_p \cdot F \cdot F_A ,$$

bu yerda: R — radial kuch, N; B — podshipnik halqasining eni, mm; K_p , F , F_A — podshipnikning turli ko'satkichlarini hisobga oluvchi koeffitsiyentlar.

Yugoridagi ifoda orqali hisoblab topilgan yuklanish jadalligining qiymati asosida 4-ilovadan dopusk maydoni belgilanadi.

Mashg'ulotda quyidagilarni bajarish talab etiladi:

1. Berilgan birikmaning ishlash xususiyatiga qarab podshipnik halqalari ning yuklanish turi aniqlanadi.
2. Podshipnikning asosiy o'lehamlari aniqlanadi.
3. Aylanma (sirkulatsion) yuklangan halqa bilan birikkan detalning ishechi yuzasidagi radial yuk jadalligi hisoblanadi.

Bu hisoblash quyidagi ifoda orqali amalga oshiriladi:

$$P_R = \frac{R}{(B-2r)10^{-3}} \cdot K_p \cdot F \cdot F_A , \text{ kN/m} ,$$

bu yerda: R — podshipnik halqasiga ta'sir etuvchi radial reaksiya kuchi, kN; B — podshipnik halqasining eni, mm; r — podshipnik halqasi qirrasining egrilik radiusi, mm; K_p — dinamik koeffitsiyent bo'ladi (u podshipnik halqasining yuklanish xarakteriga bog'liq bo'ladi (masalan, agar harakat bir tekis tebranishlarsiz va yuklanuvchanligi 150% gacha bo'lsa, $K_p = 1,0$ bo'ladi; agar harakat siltanish va tebranishlar bilan, yuklanuvchanligi 300% gacha bo'lsa, $K_p = 1,8$ bo'ladi); F — val konstruksiyasini hisobga oluvchi koeffitsiyent (agar val ichi to'la va bo'shliqlarsiz bo'lsa, $F = 1,0$ bo'ladi); F_A — detal o'qi bo'ylab yo'nalgan yuklanishini hisobga oluvchi koeffitsiyent (agar o'q bo'ylab yo'nalgan kuch bo'lmasa, $F_A = 1,0$ bo'ladi).

4. Aylanma yuklangan halqa va detal uchun radial yuklanish jadalligiga qarab posadka tanlanadi.

5. Mahalliy yuklangan halqa va detal uchun ISO ning dopusk va posadkalarning yagona tizimi taysiyalariga asosan posadka tanlanadi.

6. Dumalash podshipnikli birikmaning birikish diametrleri uchun chegaraviy chetlanishlar aniqlanadi.

7. Birikmaning ikkala diametri uchun dopusk maydoni grafigi chiziladi.

8. Birikmaning va podshipnik halqalari bilan birikuvchi ikkala detalning eskizi chiziladi va unga o'chamlar bilan birga chegaraviy chetlanishlar qo'yiladi.

Mashg'ulotni bajarish uchun uslubiy ko'rsatmalar.

Mashg'ulotni bajarish uchun talabalarga topshiriq tariqasida variant bo'yicha №1 birikma chizmasidagi №206 podshipnik va unga ta'sir etuvchi $R = 4500 \text{ N}$ ga teng radial reaksiya kuchi beriladi.

1. Birikma detallarining vazifasiga ko'ra podshipnik halqalarining yuklanish turini belgilaymiz. Bizning misolimizda podshipnikning ichki halqasi aylanma yuklanishda, tashqi halqasi esa mahalliy yuklanishda bo'ladi.

2. Ushbu qo'llanumaning 3- ilovasidan podshipnikning asosiy o'chamlarini aniqlaymiz:

podshipnikning ichki diametri — $d = 30 \text{ mm}$.

podshipnikning tashqi diametri — $D = 62 \text{ mm}$.

podshipnik halqasining eni — $B = 16 \text{ mm}$.

podshipnik halqasi qirrasining egrilik radiusi — $r = 1,5 \text{ mm}$.

3. Aylanma (sirkulatsion) yuklangan halqa bilan birikkan detalning ishchi yuzasidagi radial yuk jadalligini hisoblaymiz:

$$P_R = \frac{R}{(B-2r) \cdot 10^{-3}} \cdot K_n \cdot F \cdot F_A = \frac{4500}{(16-2 \cdot 1,5) \cdot 10^{-3}} \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = \\ = 346000 \frac{\text{N}}{\text{m}} = 346 \frac{\text{kN}}{\text{m}}.$$

4. Aylanma yuklangan ichki halqaga biriktirilayotgan val yuzasidagi radial yuk jadalligi ($P_R = 346 \text{kN/m}$)ga qarab o'quv qo'llanumaning 4- ilovasidan posadka tanlaymiz:

val diametri uchun — $d = 30k6$


5. Mahalliy yuklangan tashqi halqaga biriktirilayotgan otverstiya uchun D PY S tavsiyasiga binoan posadka tanlaymiz (3-jadval):

otverstiya diametri uchun — $D = 62H7$.

6. Dumalash podshipnigi uchun birikish diametrlerining chegaraviy chetlanishlarini tanlaymiz:

- (a) ichki halqa va val posadkasi uchun:
 ichki halqa $\varnothing 30_{-0,012}$ (5-ilova),
 val $\varnothing 30k6(^{+0,018}_{-0,002})$ mm (1- va 2- ilovalar);
- (b) tashqi halqa va korpus o'tverstiysi posadkasi uchun:
 tashqi halqa $\varnothing 62_{-0,013}$ (5-ilova)
 korpus o'tverstiysi $\varnothing 62H7(^{+0,030}_{-0})$ (1- va 2- ilovalar).

Grafik qismi. Biriktirilayotgan diametrlar uchun dopusk maydoni grafigi va birikma chizmasi hamda detallarini alohida chizib, chegaraviy chetlanishlar va o'lehamlari qo'yamiz (3-chizma).

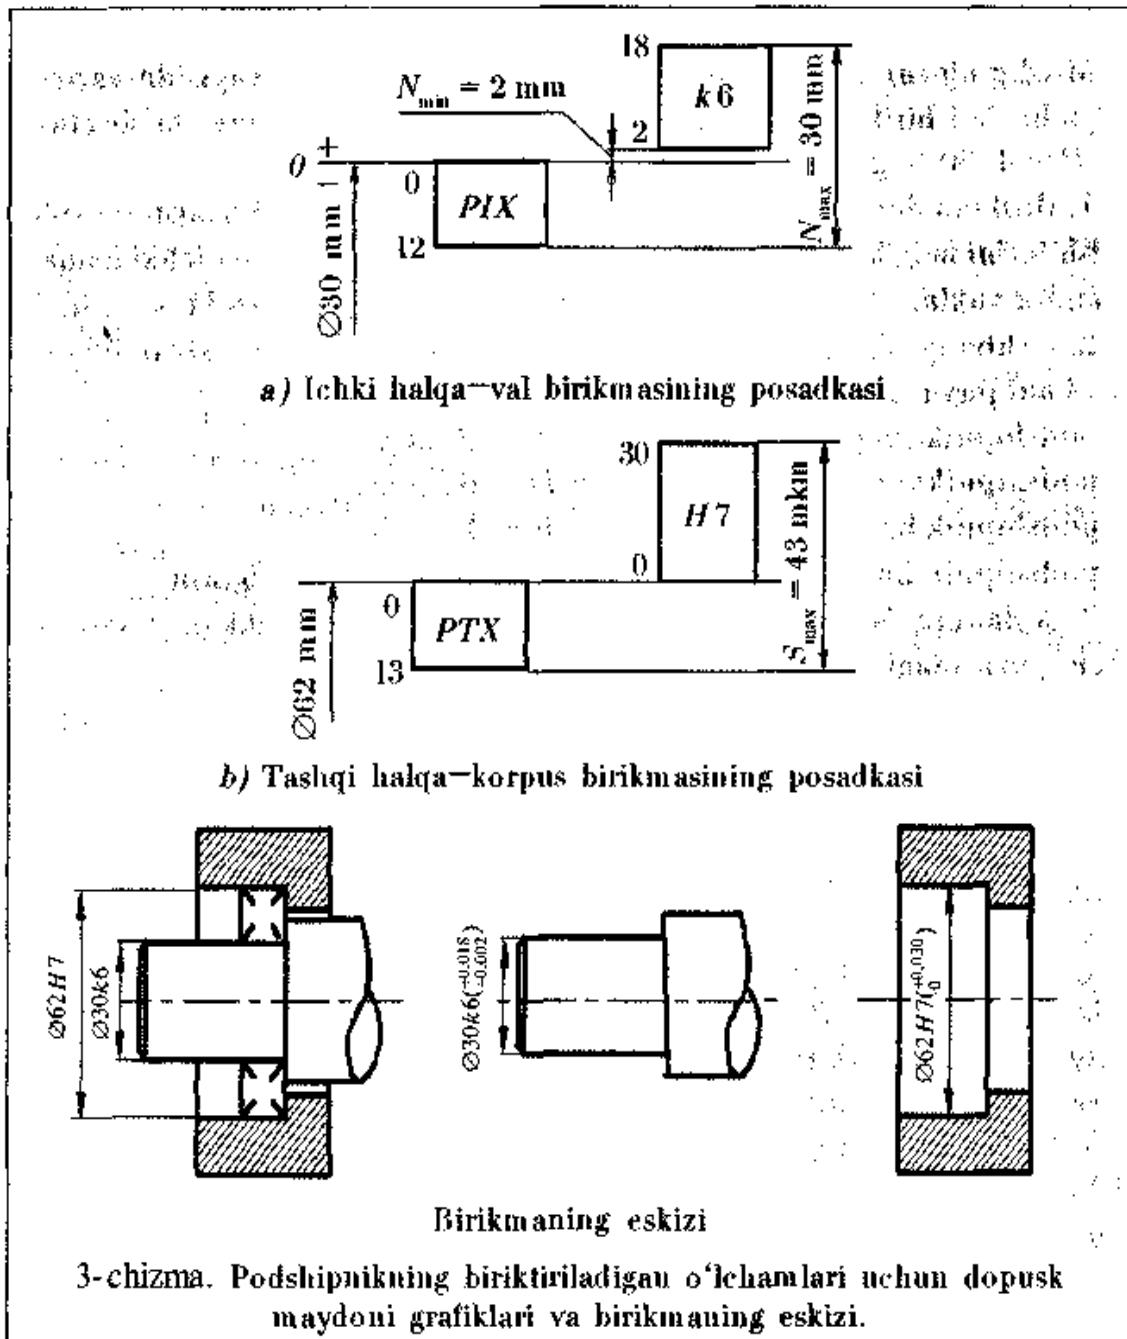

6-mashg'ulot

Shponkali birikmalarning o'zaroalmashinuvchanlik ko'rsatkichlarini aniqlash

Ishning maqsadi. Shponkali birikmalar uchun posadkalarni to'g'ri taniashni o'rganish.

Nazariy ma'lumotlar. Shponkali va shlitsali birikmalar tishli g'ildiraklarini, m'uftalarni, shkivlarni, yulduzchalarini va boshqa detallarni val bilan biriktirish uchun xizmat qiladi. Ularning asosiy vazifasi birikuvchi detallarui aniq markazlashtirish va aylantiruvchi momentui uzatishdir. Lekin shponkali birikmalardagi qiyshayish, val va teshikli detallarning o'yiplari natijasida mustahkamligining kamayishi aniq markazlashtirishni va katta aylantiruvchi momentui uzatishni ta'minlay olmaydi. Shu bois bunday maqsadlarda shlitsali birikinalardan soydalaniladi. Shlitsali birikmalarda yuklanish val va shlitsali vtulkada bir tekis taqsimlanadi, shuning uchun ular ancha mustahkam, puxta va katta aylantiruvchi momentni uzatishni laminlaydi.

Avtotraktor va qishloq xo'jaligi mashinalarida turli konstruksiyadagi shponkalardan eng ko'p prizmasimon va segmentli shponkalar qo'llaniladi.


Prizmasimon shponkali birikmalar standart bo'yicha belgilanadigan o'lehamlarga ega. Shponkali birikmalarda yagona tutashuvchi o'leham bu shponka, valdag'i shponka uyasinining va vtulkadagi shponka uyasinining eni «*b*» dir. Ana shu o'lehamga cheklangan dopusk va posadkalar belgilanadi (4-jadval). Qolgan o'lehamlar tutashmaydigan hisoblanadi va ularga quyidagi dopusklar belgilanga (9-rasm):

- h* — shponka balandligi — *h11*; *h* — shponka uzunligi — *h14*; *h* — valdag'i shponka uyasi — *H15*; *h* — vtulkadagi shponka uyasi — *H15*; *t*₁ — valdag'i shponka uyasinining chuqurligi — *h12*; *t*₂ — vtulkadagi shponka uyasinining chuqurligi — *h12*.

Standart bo'yicha prizmasimon shponkalarning valdag'i va vtulkadagi shponka uyalari bilan uch xilda birikishi belgilangan: erkin (yo'naltiruvchi shponkalar uchun); me'yori (ko'plab ishlab chiqarishga) va zich (donalab ishlab chiqarishga). Shponkalar kengligi faqat *h9* joizlik maydoni bo'yicha tayyorlanadi.

Shponka-val (vtulka)dag'i shponka uyasi birikmalar uchun tavsiya etilgan dopusk maydonlari 4-jadvalda keltirilgan.

Erkin birikmada asosan zazorli posadka hosil bo'lib, u vtulkaning valda siljishini ta'minlaydi; me'yori birikma asosan oraliq posadka hosil qiladi;

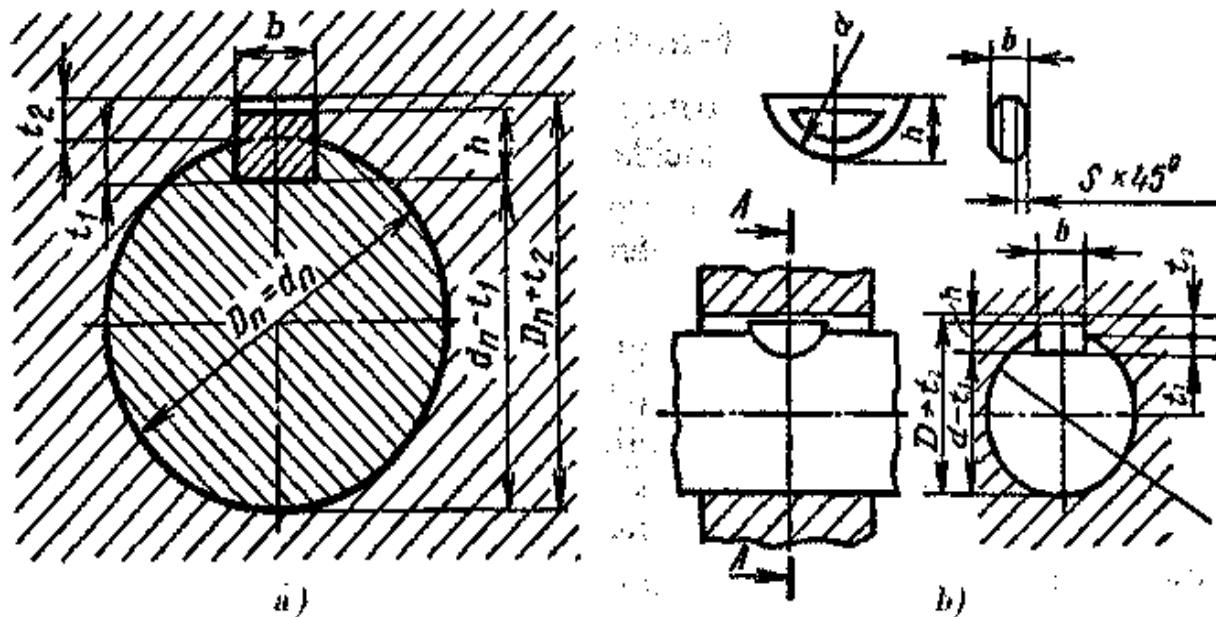

9-rasm. Prizmasimon (a) va segmentli (b) shponkasi birikmalarning belgilanishi.

zich birikma ham oraliq posadka hosil qiladi va u kam ajratiladigan birikmalarda foydalaniлади.

Segmentli shponkali birikmalar aylanuvchi moment uzatish va detal elementlarini qaydlash uchun qo'llaniladi. Standartda segmentli shponkalar uchun ikki xil (me'yordi va zikh) birikma belgilangan. Utarning dopusk maydonlari prizmatik shponka dopusk maydonlari kabi: shponka kengligi (h 9), valdagagi shponka uyasi (me'yordi — N 9, zikh — R 9), vtulkadagi shponka uyasi (me'yordi — Is 9, vtulkadagi shponka uyasi — R 9) belgilanadi. Segmentli shponkaning diametri d uchun h12 dopusk maydoni belgilangan. Valdagagi shponka uyasinining diametri uchun H14 va H15 dopusk maydonlari to'g'ri keladi. Shuudey qilib, shponka o'chamlari yuqorida keltirilgan standartlar bo'yicha val diametriga qarab olinadi. Tutasuvchi yuzalarining « b » bo'yicha dopusk maydoni birikish turiga qarab yuqorida keltirilgan jadvallardan olinadi. Avtotraktor va qishloq xo'jaligi korxonalarida shponkali birikma detallari chekli kalibrilar yordamida nazorat qilinadi.

Mashg'ulotda quyidagilarni bajarish talab etiladi:

1. Berilgan val diametriga ko'ra shponkali birikmaning asosiy o'chamlarini tanlash.
2. Shponka enining valdagagi shponka uyasi eni birikmasi uchun va shponka enining vtulkadagi shponka uyasi eni birikmasi uchun ISO ning «Dopusk va posadkalarning yagona tizimi» uchun ishlab chiqilgan tavsiyanomalariiga asosan posadka tanlash.
3. Tanlangan posadkalar uchun jadvallardan chegaraviy chetlanishlar aniqlash.

4-jadval

Shponka—val (vtulka)dagи shponka uyasining birikmalari uchun tavsija etilgan dopusk maydonlari

Birikish turi va ishlab chiqarish xususiyati	Tavsija etilgan dopusk maydonlari		
	Shponkaning eni uchun	Valdagи shponka uyasining eni uchun	Vtulkadagi shponka uyasining eni uchun
Aniq m arka zlashtirishdagи zich birikmalar (donalab ishlab chiqarishda)	b9	P9	P9
Me'yorli birikmalar (ko'plab ishlab chiqarishda)	h9	N9	I9
Erkin birikma (yo'naltiruvchi shponkalar)	b9	H9	D9

4. Posadkalarning chegaraviy qiymatlariui (1-topshiriq kabi) hisoblash.
5. Shponkali birikmaning posadka qilinmaydigan o'lehamlari uchun asosiy chetlauishlarni belgilash va ularning chegaraviy chetlanishlarini aniqlash.
6. Shponkaning eni uchun u bilan birikuvchi detallarning dopusk maydoni grafigini qurish.
7. Birikmaning yig'ma chizmasi eskizini va detallarini alohida chizish hamda ularga o'lehamlar va chegaraviy chetlanishlarini qo'yish.

Mashg'ulotni bajarish uchun uslubiy ko'rsatmalar.

Variant bo'yicha diametri 40 mm bo'lgan val va donalab ishlab chiqarishdagи birikma uchun prizma shaklidagi shponka konstruksiyasi berilgan.

1. Variant bo'yicha berilgan diametri $d = 40 \text{ mm}$ bo'lgan val va prizma shaklidagi shponka konstruksiyasiga asosan 6-ilovadan shponkali birikmaning asosiy o'lehamlarini aniqlaymiz.

Shponka eui $b = 12 \text{ mm}$; shponkaning balandligi $h = 8 \text{ mm}$; shponkaning uzunligi $l = 80 \text{ mm}$; valdagи shponka uyasining chuqurligi $t_1 = 5,0 \text{ mm}$; vtulkadagi shponka uyasining chuqurligi $t_2 = 3,3 \text{ mm}$.

2. Shponka enining valdagи shponka uyasini eui birikmasi uchun va shponka enining vtulkadagi shponka uyasini eni birikmasi uchun ISO ning «Dopusk va posadkalarning yagona tizimi» uchun ishlab chiqilgan tavsiamalariga asosan 4-jadvaldan posadka tanlaymiz.

a) shponka eni bilan valdagи shponka uyasining eni birikmasi uchun:

$$b = 12 \frac{P9}{h9}; \quad (1)$$

b) shponka eni bilan vtulkadagi shponka uyasining eni birikmasi uchun:

$$b = 12 \frac{P_9}{h_9}.$$

3. Tanlangan posadkalar uchun jadvallardan (1- va 2- ilovalar) chegaraviy chetlanishlarni aniqlaymiz:

shponka eniga: $b = 12h_9(0_{-0,043})$, mm.

valdagagi shponka uyasining eniga: $b = 12P_9(-0,061)$, mm.

vtulkadagi shponka uyasining eniga: $b = 12P_9(-0,061)$, mm.

4. Posadkalarning chegaraviy qiymatlarini hisoblaymiz (1-topshiriq kabi):

shponka uchun: $d_{\max} = d_n + es = 12 + 0 = 12,0$ mm,

$d_{\min} = d_n + ei = 12 - 0,043 = 11,957$ mm,

$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 12,0 - 11,957 = 0,043$ mm;

valdagagi shponka uyasining eniga:

$D_{\max} = d_n + ES = 12 - 0,018 = 11,982$ mm,

$D_{\min} = d_n + EI = 12 - 0,061 = 11,939$ mm,

$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 11,982 - 11,939 = 0,043$ mm;

vtulkadagi shponka uyasining eniga:

$D_{\max} = d_n + ES = 12 - 0,018 = 11,982$ mm,

$D_{\min} = d_n + EI = 12 - 0,061 = 11,939$ mm,

$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 11,982 - 11,939 = 0,043$ mm.

Posadkaning chegaraviy qiymatlarini hisoblaymiz.

a) shponka eni bilan valdagagi shponka uyasining eni birikmasi uchun:

$N_{\max} = d_{\max} - D_{\min} = 12,0 - 11,939 = 0,061$ mm,

$N_{\min} = d_{\min} - D_{\max} = 11,957 - 11,982 = -0,025$ mm

yoki $S_{\max} = -N_{\min} = 0,025$ mm;

b) shponka eni bilan vtulkadagi shponka uyasining eni birikmasi uchun:

$N_{\max} = d_{\max} - D_{\min} = 12,0 - 11,939 = 0,061$ mm,

$N_{\min} = d_{\min} - D_{\max} = 11,957 - 11,982 = -0,025$ mm

yoki $S_{\max} = -N_{\min} = 0,025$ mm.


5. Shponkali birikmaning posadka qilinmaydigan o'lehamlari uchun asosiy chetlanishlarni belgilab, ularning chegaraviy chetlanishlarini aniqlaymiz:

shponkaning balandligi: $h = 8h_11(0_{-0,090})$, mm;

valdagagi shponka uyasining chuqurligi: $t_l = 5,0H12(0^{+0,120})$, mm;

vtulkadagi shponka uyasining chuqurligi: $t_2 = 3,3H12(0^{+0,120})$, mm;
 shponkaning uzunligi: $l = 80h14(0_{-0,740})$, mm;
 valdag'i shponka uyasining uzunligi: $l_{val} = 80H15(0^{+1,200})$, mm.

6. Shponkaning eni uchun u bilan birikuvchi detallarning dopusk maydoni grafigini chizamiz.

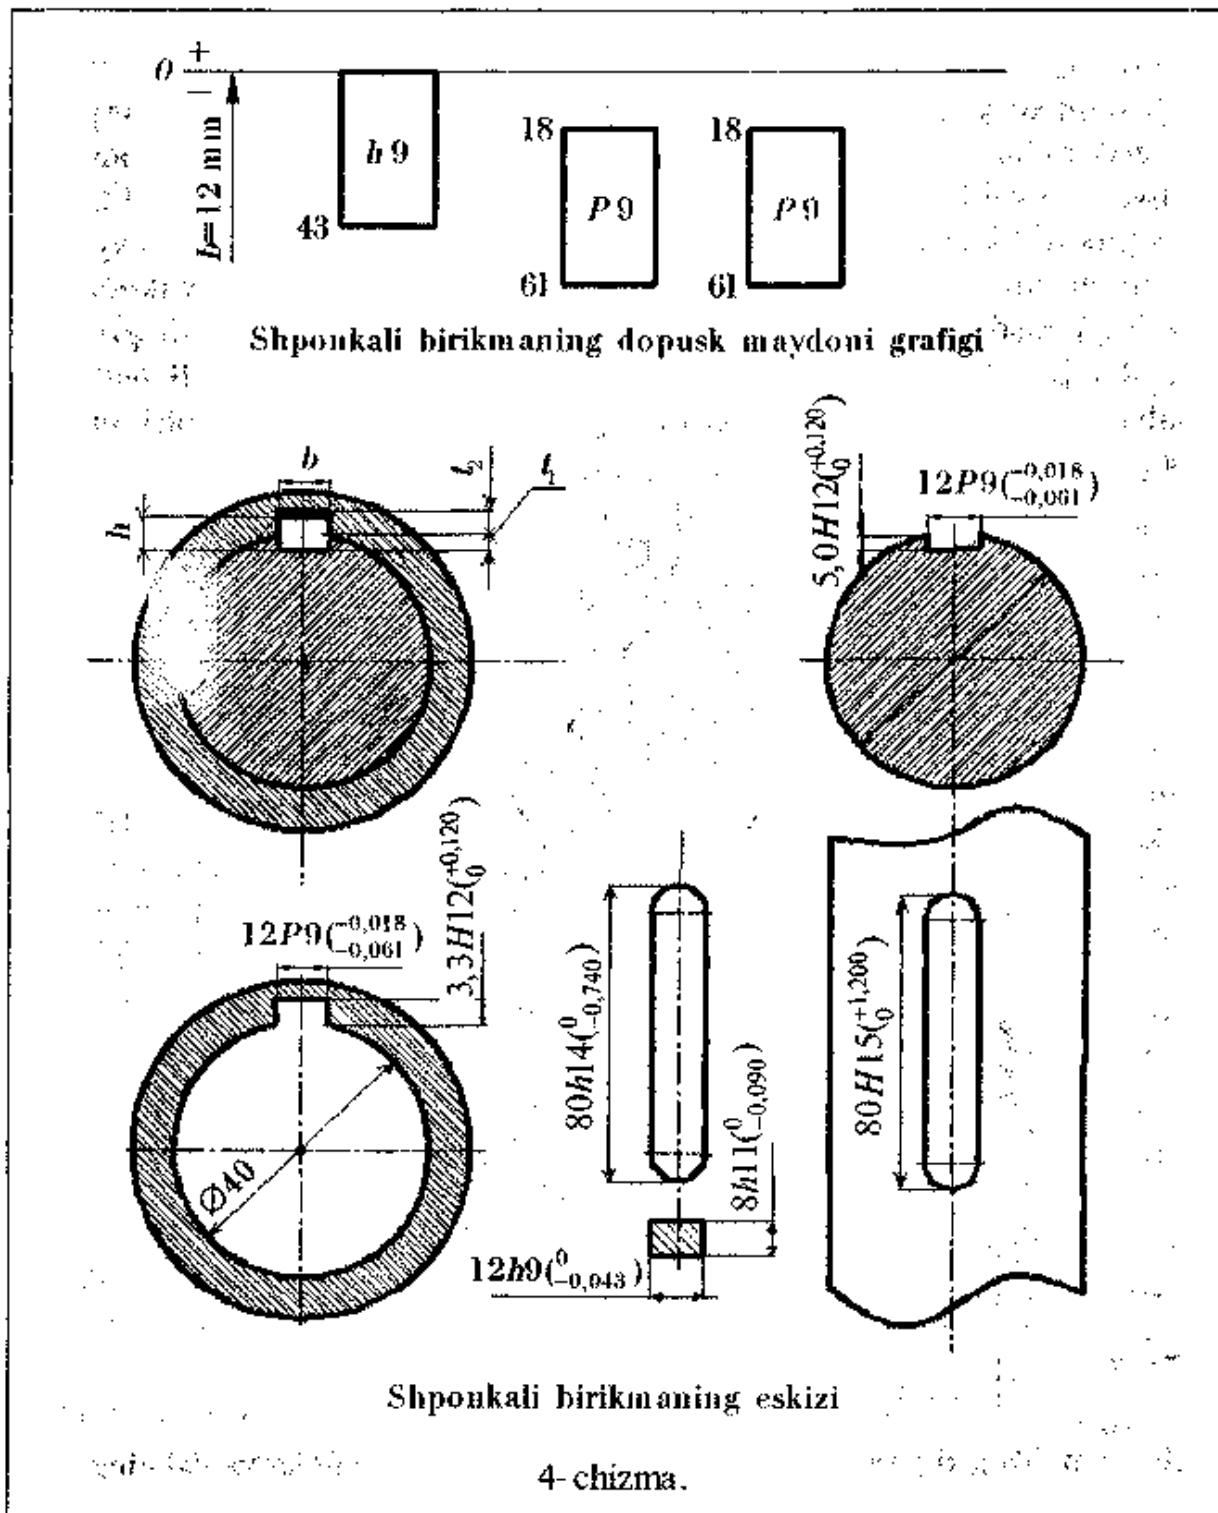

4-chizma.


7-mashg'ulot

Shlitsali birikmalarning o'zaroalmashinuvchanlik ko'satkichlarini aniqlash

Ishning maqsadi. Shlitsali birikmalarning shartli belgilarini o'qishni, jadvallardan chegaraviy chetlanishlarni topish va ishechi chizmalarda o'cham va posadkalarni to'g'ri belgilashni o'r ganishdan iborat.

Nazariy ma'lumotlar.

Qishloq xo'jaligi texnikalarida qo'llaniladigan shlitsali birikmalar shponkali birikmalarga nisbatan quyidagi afzalliliklarga ega: eng yaxshi markazlashtirish va val bilan birikkan detallarni yo'naltirish; yuqori mustahkamlik va puxtalikka ega bo'lgani uchun bir xil gabaritlarda ham katta aylantiruvchi momentni uzata olishi va tishining balandligi bo'yicha yuklanishning bir tekisda taqsimlanishi. Silindrik shlitsali birikmalar tish profilining shakliga ko'ra: to'g'ri yonli, evolventali va uchburechakli bo'ladi. Ishlab chiqarishda tishlar soni juft bo'lgan to'g'ri yonli shlitsali birikmalar keng qo'llaniladi (10-rasm).

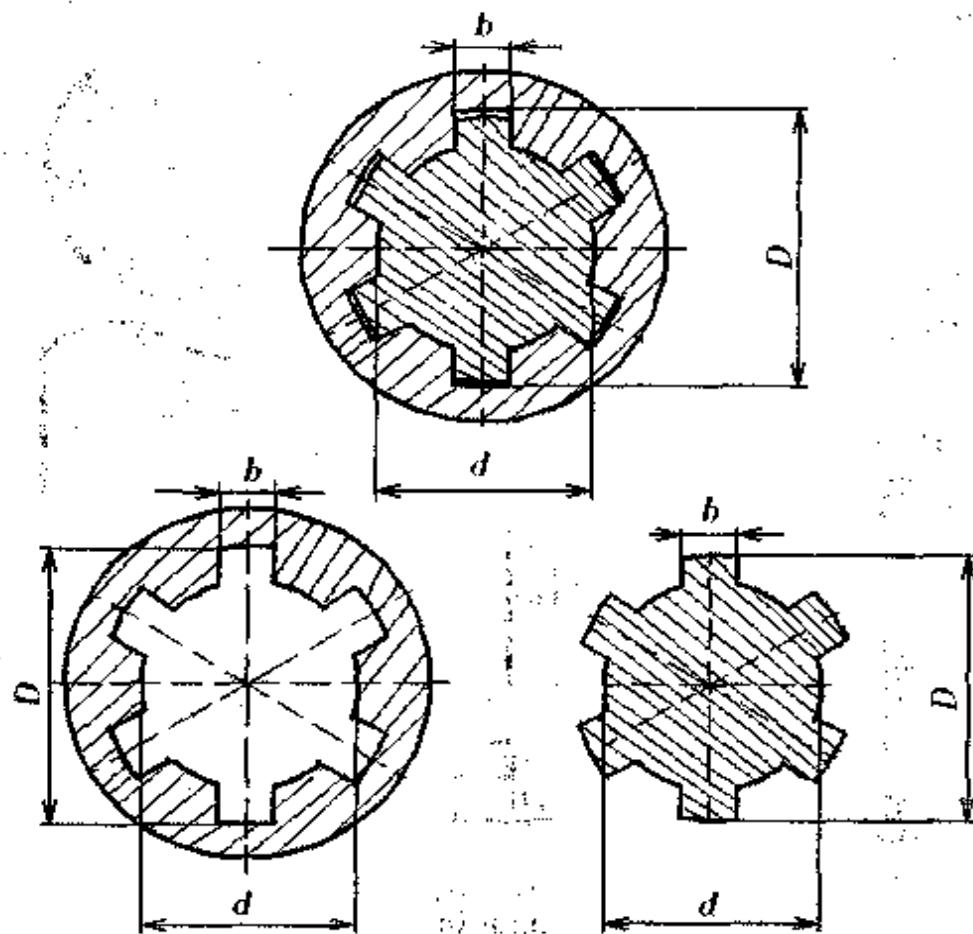

10-rasm. To'g'ri yonli shlitsali birikma hamda uning vtulka va valining ko'ndalang kesunlari.

Foydalanish sharoiti bo'yicha to'g'ri yonli shlitsali birikmalar uchta guruhga bo'linadi: yengil, o'rta va og'ir. Yengil seriyadagi birikmalar eng kichik balandlikka va eng kam tishlar soniga ega bo'lib, qo'zg'almas va kichik yuklanishda ishlaydigan birikmalar uchun tavsiya etiladi. O'rta seriyadagilar yengil seriyadagiga nisbatan kattaroq balandlikka va ko'proq tishlar soniga ega bo'lib, o'rta yuklanishlarda ishlaydigan birikmalar uchun tavsiya etiladi. Og'ir seriyadagilar eng katta balandlikka va eng ko'p tishlar soniga ega bo'lib, og'ir sharoitda ishlaydigan birikmalarda ishlataladi. Shlitsali birikmalar qo'zg'aluvchi (avtomobil, traktor, kombayn va boshqalarning uzatish qutisining tishli g'ildiraklari) va qo'zg'almas birikmalarga bo'linadi.


Konstruktiv va texnologik talablarga bog'liq holda val bilan vtulkaning o'qdoshligiga bog'liq bo'lgan aniqlikka quyidagi markazlashtirish usullari dan birini qo'llab erishish mumkin. To'g'ri yonli shlitsali birikmalarda uch xil usulda markazlashtirish amalga oshiriladi.

Tashqi diametr «D» bo'yicha markazlashtirish vtulkaga issiqlik bilan (termik) ishlov berilmaganda va uning materiali sidirish operatsiyasini bajarishga hamda shlitsaniug ichki o'lehamlarini aniq hosil qilishga imkon berganda tavsiya etiladi. Val bunda tashqi diametri bo'yicha silliqlanadi. Bu usul ancha sodda va tejamli bo'lib, avtotraktor va qishloq xo'jaligi mashinasozligida keng qo'llaniladi. Tashqi diametr bo'yicha dopusk maydoullari IT7, IT8 kvalitetlarda, tishining eni bo'yicha IT8, IT9 va ichki diametri bo'yicha IT11, IT12 kvalitetlarda hosil qilinadi (11-a rasm).

Ichki diametr «d» bo'yicha markazlashtirish vtulka materiali yuqori qattiqlikka ega bo'lganda va vtulka ichki diametri bo'yicha aniq o'lehamni ichki tomondagi silliqlash orqali amalga oshirilganda foydalanish maqsadga muvofiqdir. Val ichki diametrining shlitsali silliqlash dastgohida silliqlab aniq o'lehamiga erishish mumkin. Ushbu usul yuqori aniqlikda markazlashtirishni ta'minlaydi, lekin bunda fayyorlash tannarxi ancha yuqori bo'ladi (11-b rasm).

Bunda ichki diametrغا dopusk maydonlari IT7, IT8, yon tomoniga IT8, IT9 va tashqi diametrغا IT11 va IT12 kvalitetlarda hosil qilinadi.

Shlitsa tishlarining yon tomoni b bo'yicha markazlashtirish aniq markazlashtirishni ta'minlamaydi, lekin tishlar orasida kuchlarning bir tekisda taqsimlanishini ta'minlaydi. Ushbu usulni katta aylantiruvchi moment uzatishda yoki ishoralari o'zgarib turadigan yuklanishlarda (revers harakatlarda) va tish yon tomonlari bilan o'yiq yon tomoni orasida eng kichik tirqish bo'lishi ta'lab qilinganda (masalan, traktor va avtomobil kardan vallaridagi qo'zg'aluvchan shlitsali birikmalarda) qo'llash tavsiya etiladi. Tishining yon tomoni bo'yicha dopusk maydoullari IT7 va IT8 kvalitetlarda hosil qilinadi (11-d rasm).

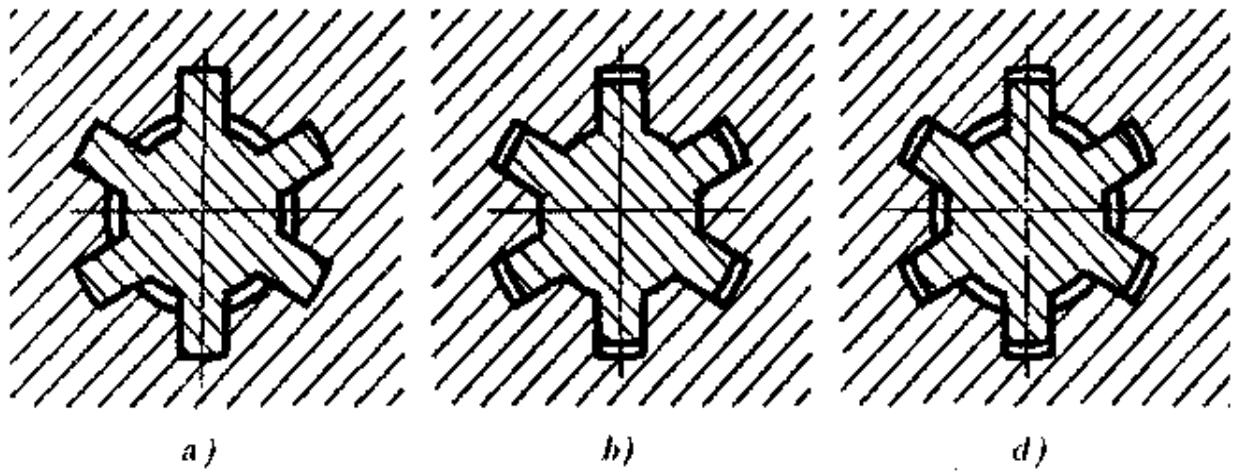

11-rasm. Shlitsali birikmalarning tashqi (a), ichki (b) va tishining yon tomoni (c) bo'yicha markazlashtirishni ifodalovchi sxemalari.

Tajribada shunday holat bo'ladiki, yuqori kinematik aniqlikdan tashqari ishoralar o'zgaruvchan yuktaunishlarga yuqori qarshilikni, aylanish yo'nalishi o'zgarganda shovqinning kamayishini ta'minlashi lozim bo'lgan uzatmalar talab qilinadi. Bunday holatlarda yon tomon va diametrilar bo'yicha markazlashtirishni qo'llash mumkin.

Shlitsali birikmalarida posadkalar otverstiya tizimida amalg'a oshiriladi. Shlitsali birikma elementlari diametrleri uchun dopusk maydonlari xuddi silliq silindrik birikma diametrlariga o'shash bo'ldi.

To 'g'ri yonli shlitsali birikmalar ebizmalarda quyidagicha belgilanadi:

1) ichki diametr bo'yicha markazlashtirish:

$$d = 8 \times 32 \frac{H7}{f7} \times 36 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{D9}{b9},$$

bu yerda: d — markazlashtirish diametri; $z = 8$ — tishlar soni; $d = 32$ — ichki diametr; $D = 36$ — tashqi diametr; $b = 6$ — tishning eni.

Ushbu birikma vtulkasining belgilanishi: $d = 8 \times 32 H7 \times 36 H12 \times 6 D9$;

valning belgilanishi: $d = 8 \times 32 f7 \times 36 a11 \times 6 b9$;

2) tashqi diametr bo'yicha markazlashtirish:

$$D = 8 \times 32 \times 36 \frac{H7}{f7} \times 6 \frac{F8}{f8};$$

3) tishning eni bo'yicha markazlashtirish:

$$b = 8 \times 32 \times 36 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{D9}{f8}.$$

Shlitsali birikmalarning yig'iluvchanligini ta'minlash uchun val va vtulklarni kompleks hamda elementlari bo'yicha nazorat qilish lozim.

Mashg'ulotda quyidagilarni bajarish talab etiladi:

1. Shlitsali birikmalarning shartli belgilarini o'qiy olish.

2. Posadkalarga chegaraviy chetlanishlarni taulash.
 3. Avval markazlashtiriladigan o'chamlar uchun, keyin markazlashtirilmaydigan o'chamlar uchun posadkalarning chegaraviy qiymatlarini hisoblash (1-topshiriq kabi bajariladi).
 4. Shlatsali birikmaning markazlashtiriladigan o'chamlari uchun dopusk maydoni grafigini qurish.
 5. Birikmaning yig'ma chizmasi eskizini va detallarini alohida chizish hamda ularga o'chamlar va chegaraviy chetlanishlarni qo'yish.
- Mashg'ulotni bajarish uchun uslubiy ko'rsatmalar.

Variant bo'yicha quyidagi to'g'ri tomonli shlitsali birikma berilgan:

$$d = 6 \times 26 \frac{H7}{e8} \times 32 \times 6 \frac{D9}{f8}$$

1. Berilgan shlitsali birikma ichki diametri d bo'yicha ($d = \varnothing 26 \frac{H7}{e8}$) va

shlitsa tishining eni b bo'yicha ($b = 6 \frac{D9}{f8}$) markazlashtirilgan. Shlitsa tish-

larining soni 6 ta. Shlitsa valining ichki diametri $d = 26$ mm, otverstiya tizimida tayyorlangan, otverstiyaning asosiy chetlanishi H 7-kvalitetda, valning asosiy chetlanishi e 8-kvalitetda. Shlitsa tishining eni $b = 6$ mm, aralash tizimda tayyorlangan, otverstiya val tizimida, val esa otverstiya tizimida, otverstiyaning asosiy chetlanishi D 9-kvalitetda, valning asosiy chetlanishi fesa 8-kvalitetda kelgan.

Shlitsa valining tashqi diametri makazlashtirilmaydigan o'cham bo'lib, uning diametri $D = 32$ mm. Markazlashtirilmaydigan tashqi diametr uchun quyidagi posadka belgilangan: $D = \varnothing 32 \frac{H12}{a11}$.

Izoh: agar markazlashtirilmaydigan o'cham ichki diametr d bo'lsa, u holda uning otverstiysi uchun $H11$, vali uchun esa d_1 olinadi (8-ilova). Bunda valning yuqorigi chegaraviy chetlanishi 0 ga, pastki chegaraviy chetlanishi esa $d = d_1$ ayrimaning natijasiga teng qilib olinadi (d_1 ning qiymati 7- ilovadan olinadi).

2. Posadkalarga chegaraviy chetlanishlar tanlaymiz:

ichki diametrga: otverstiya uchun $d = \varnothing 26H7(^{+0,021})$,

val uchun $d = \varnothing 26e8(^{-0,040}_{+0,073})$;

shlitsa tishining eniga: otverstiya uchun $b = 6D9(^{+0,060}_{+0,030})$,

val uchun $b = 6f8(^{-0,010}_{+0,028})$;

markazlashtirilmaydigan diametrغا:

otverstiya uchun $D = \varnothing 32H12(^{+0,250}_{-0})$,

val uchun $D = \varnothing 32a11(^{+0,310}_{-0,470})$.

3. Avval markazlashtiriladigan o'lehamlar uchun, so'unga markazlashtirilmaydigan o'lehamlar uchun posadkalarning chegaraviy qiymatlarini hisoblaymiz (1-topshiriq kabi):

a) ichki diametr uchun:

vtulkaga: $D_{\max} = D_n + ES = 26 + 0,021 = 26,021 \text{ mm}$,

$D_{\min} = D_n + EI = 26 + 0 = 26,0 \text{ mm}$,

$T_d = D_{\max} - D_{\min} = 26,021 - 26,0 = 0,021 \text{ mm}$;

valga: $d_{\max} = d_n + es = 26 - 0,040 = 25,960 \text{ mm}$,

$d_{\min} = d_n + ei = 26 - 0,073 = 25,927 \text{ mm}$,

$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 25,960 - 25,927 = 0,033 \text{ mm}$;

b) shlitsa tishining eni uchun:

vtulkaga: $D_{\max} = D_n + ES = 6 + 0,060 = 6,060 \text{ mm}$,

$D_{\min} = D_n + EI = 6 + 0,030 = 6,030 \text{ mm}$,

$T_d = D_{\max} - D_{\min} = 6,060 - 6,030 = 0,030 \text{ mm}$;

valga: $d_{\max} = d_n + es = 6 - 0,010 = 5,990 \text{ mm}$,

$d_{\min} = d_n + ei = 6 - 0,028 = 5,972 \text{ mm}$,

$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 5,990 - 5,972 = 0,018 \text{ mm}$;

d) markazlashtirilmaydigan tashqi diametr uchun:

vtulkaga: $D_{\max} = D_n + ES = 32 + 0,250 = 32,250 \text{ mm}$,

$D_{\min} = D_n + EI = 32 + 0 = 32,0 \text{ mm}$,

$T_d = D_{\max} - D_{\min} = 32,250 - 32,0 = 0,250 \text{ mm}$;

valga: $d_{\max} = d_n + es = 32 - 0,310 = 31,690 \text{ mm}$,

$d_{\min} = d_n + ei = 32 - 0,470 = 31,530 \text{ mm}$,

$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 31,690 - 31,530 = 0,160 \text{ mm}$.

Posadkaning chegaraviy qiymatlarini hisoblaymiz:

a) ichki diametr uchun:

$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 26,021 - 25,927 = 0,094 \text{ mm},$$

$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = 26,0 - 25,960 = 0,040 \text{ mm};$$

b) shlitsa tishining eni uchun:

$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 6,060 - 5,972 = 0,088 \text{ mm},$$


$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = 6,030 - 5,990 = 0,040 \text{ mm};$$

d) markazlashtirilmaydigan tashqi diametr uchun:


$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 32,250 - 31,530 = 0,720 \text{ mm},$$

$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = 32,0 - 31,690 = 0,310 \text{ mm}.$$


4. Markazlashtiriladigan o'lehamlar uchun dopusk maydoni grafiklarini quramiz:

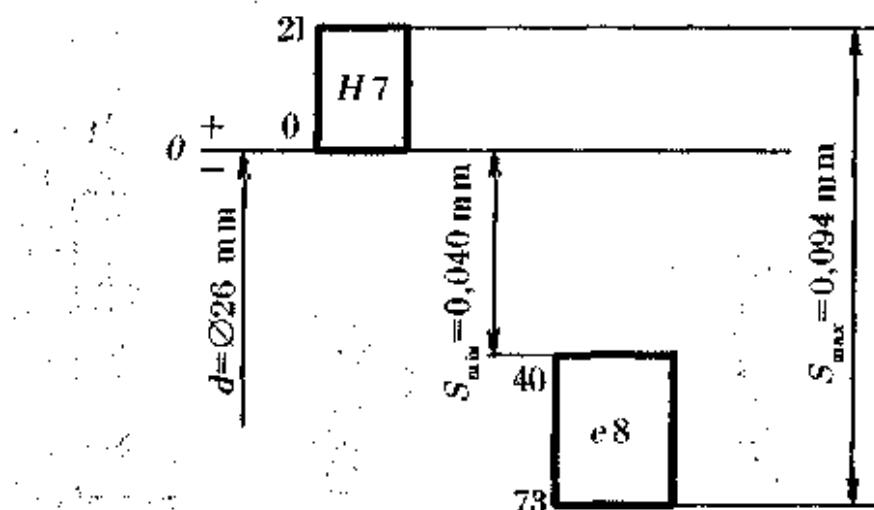

a) $d = \varnothing 26 \frac{H7}{e8}$ posadkaning dopusk maydoni grafigi.

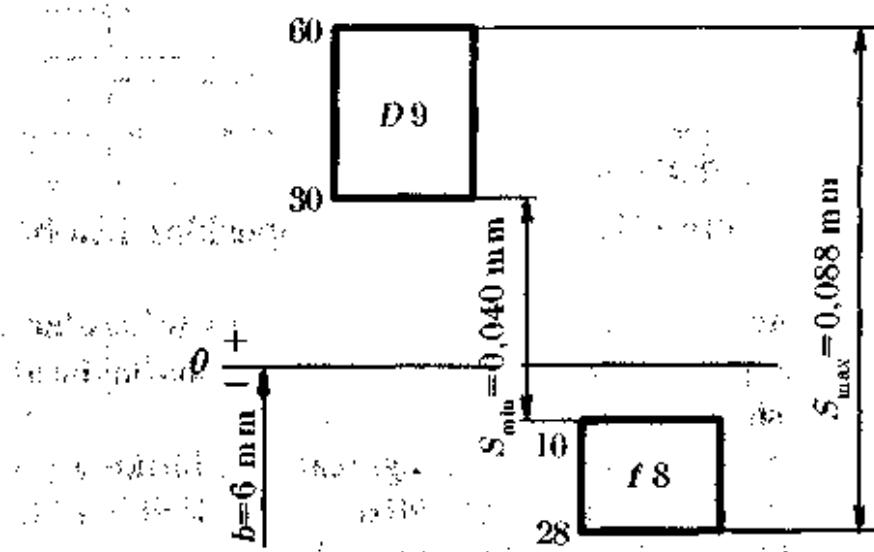

b) $d = 6 \frac{D9}{f8}$ posadkaning dopusk maydoni grafigi.

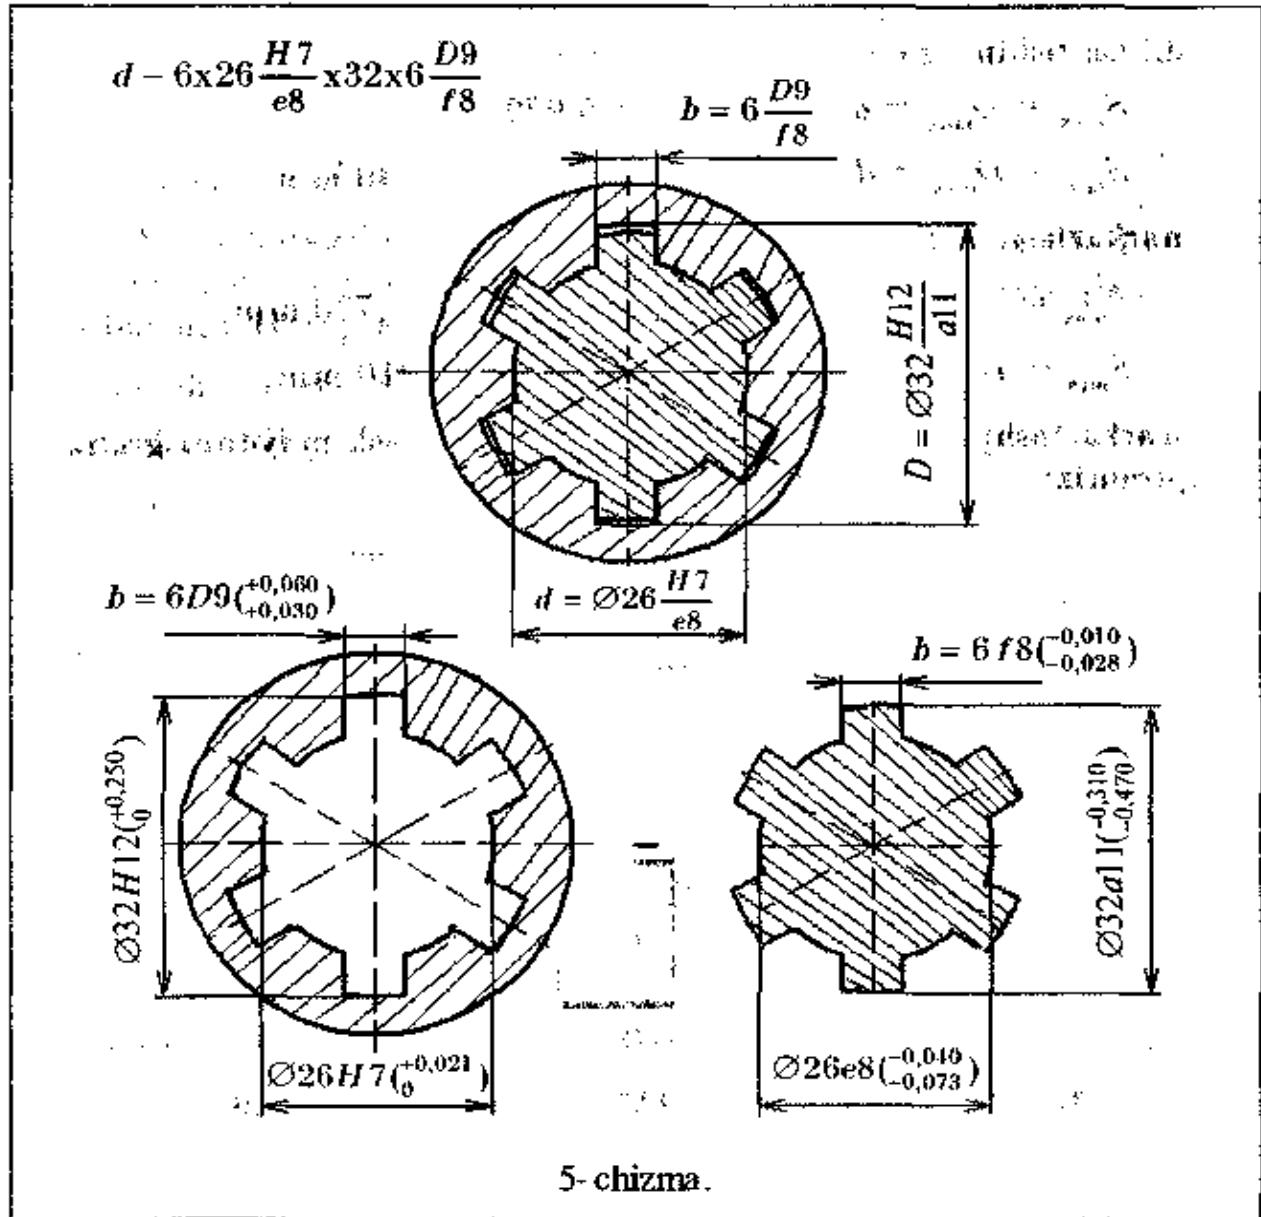

8- mashg'ulot

O'leham zanjiriga kiruvchi o'lehamlar uchun dopusklar hisobi

Ishning maqsadi. O'leham zanjiri sxem asini tuzishni va to'la o'zaro-almasliuvchanlik usulida o'leham zanjirini tashkil etuvchi bo'laklarning dopusklarini hisoblab topishni o'rganish.

Nazariy ma'lumotlar. Mashina, mexanizm, agregat yoki birikma yaratishda, avvalo, ularning shakli va ko'rinishiga (dizayniga) alohida e'tibor beriladi. Belgilangan shakl yoki ko'rinishga erishish uchun esa tashkil etuvchi detallarning o'lehamlarini unga moslash kerak bo'radi. Buning uchun o'lehamlar tahlil qilinadi. Mashinalarni tashkil etuvchi detallar-

ning o'zaro bog'langan chekli chiziqli o'lehamlarining munosabatini aniqlashga o'leham tahlili deyiladi. O'leham tahlilini o'tkazish uchun o'leham zanjiri tuziladi.


O'leham zanjiri deb, shunday o'lehamlar to'plamiga aytildik, bunda ular detal, mexanizm yoki butun mashinaui tashkil etishda qatuashuvchi o'qlar va yuzalarning o'zaro joylashish o'rni ni aniqlashda ishtirok etadi va o'lehamlarning yopiq zanjirini hosil qiladi.

O'leham zanjirini tashkil etgan o'lehamlarga bo'laklar deyiladi. Detal tayyorlashda yoki ularni yig'ishda mexanizmning texnik talab asosida normal ishlashini ta'minlovchi va o'leham zanjirida asosiy bo'lgan o'lehamga yakunlovchi bo'lak deyiladi. O'lehami zanjiriga kiruvchi boshqa barcha bo'laklar tashkil etuvchi bo'laklar deyiladi.


Tashkil etuvchi bo'laklarning yakunlovchi bo'lakka ta'sir etish xususiyatiga qarab ular orttiruvchi yoki kamaytiruvchi bo'laklarga bo'linadi. Agar ko'rilayotgan bo'lak o'lehamining ortishi bilan yakunlovchi bo'lakning o'lehami ham ortsa, bu bo'lak yakunlovchi bo'lakka nisbatan orttiruvchi bo'lak deyiladi. Agar ko'rilayotgan bo'lak o'lehamining ortishi bilan yakunlovchi bo'lakning o'lehami kamaysa, bu bo'lak yakunlovchi bo'lakka nisbatan kamaytiruvchi bo'lak deyiladi.

O'leham zanjirlari bir qator turlarga bo'linadi.

Qo'llanilish sohasiga ko'ra konstrukturlik, texnologik va o'lehashdagi o'leham zanjirlari bo'ladi. Buyumdag'i o'rniqa qarab detaldagi va yig'ishdag'i o'leham zanjirlari bo'ladi.

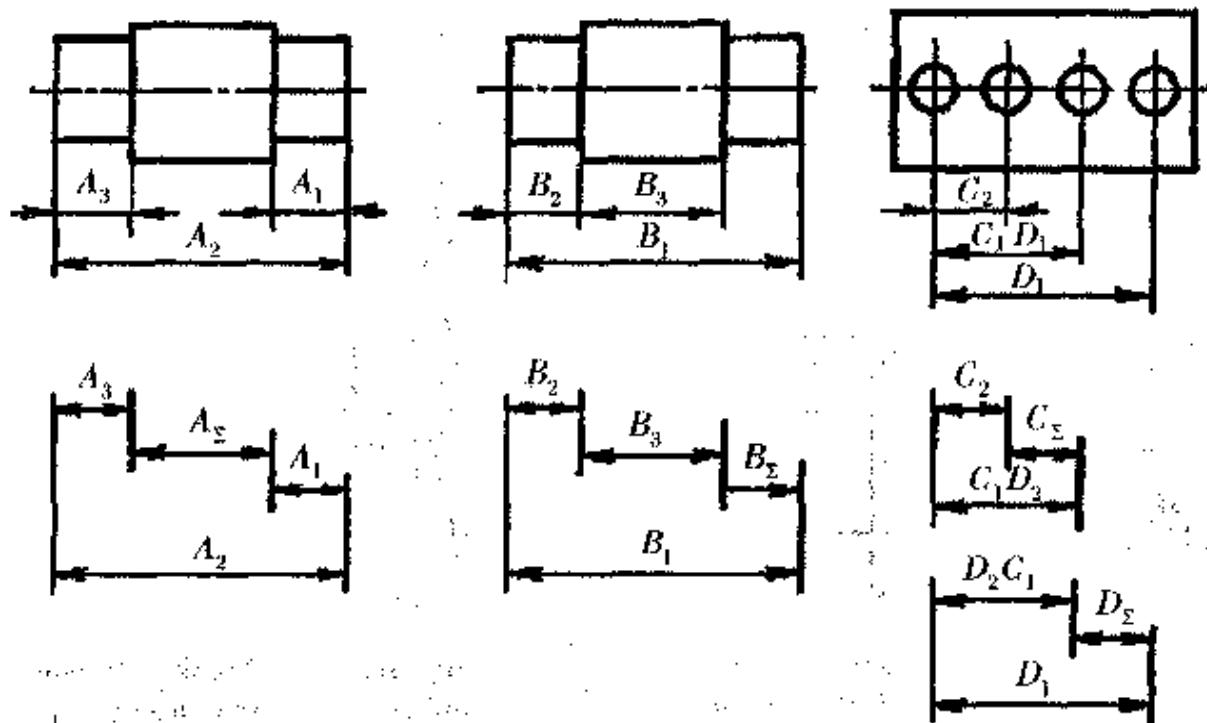


12-rasm. Detaldagi o'leham zanjirlari.

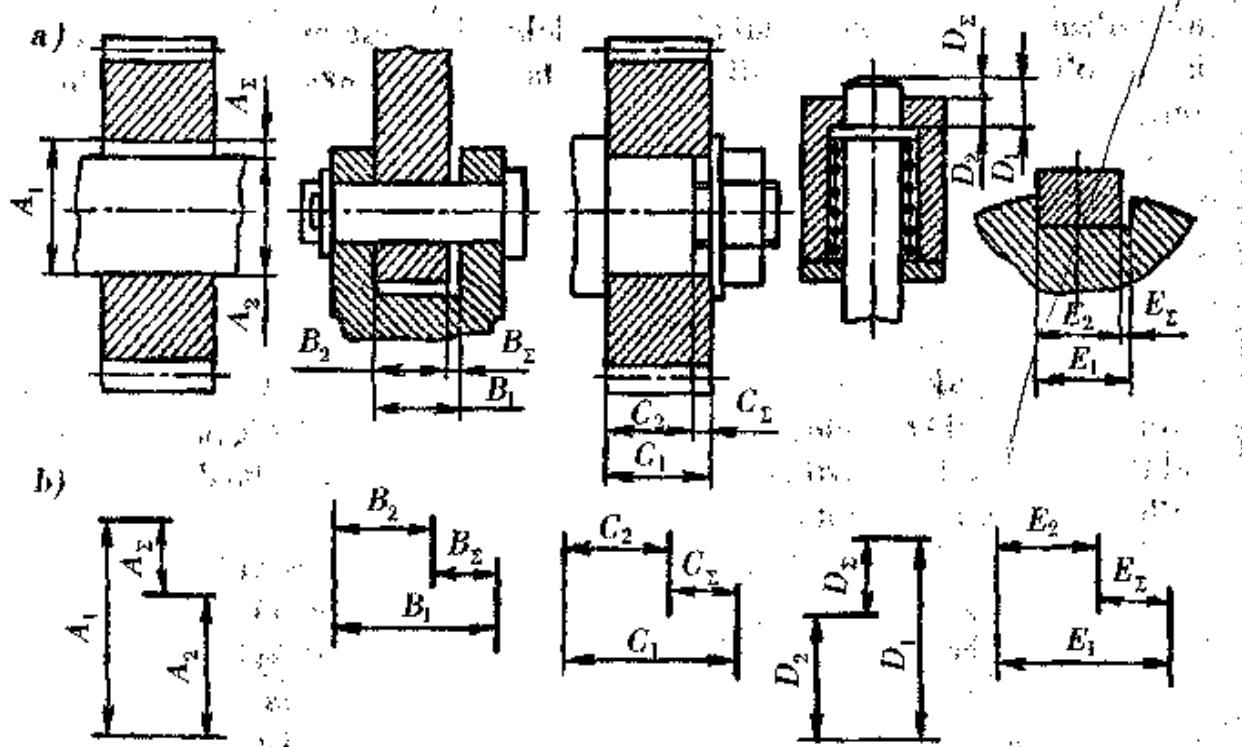

13-rasm. Yig'ishdag'i o'leham zanjirlari:

a) birikmalarning o'zida ifodalangan o'leham zanjirlari; b) birikmadan alokida sxema shaklida ifodalangan o'leham zanjirlari.

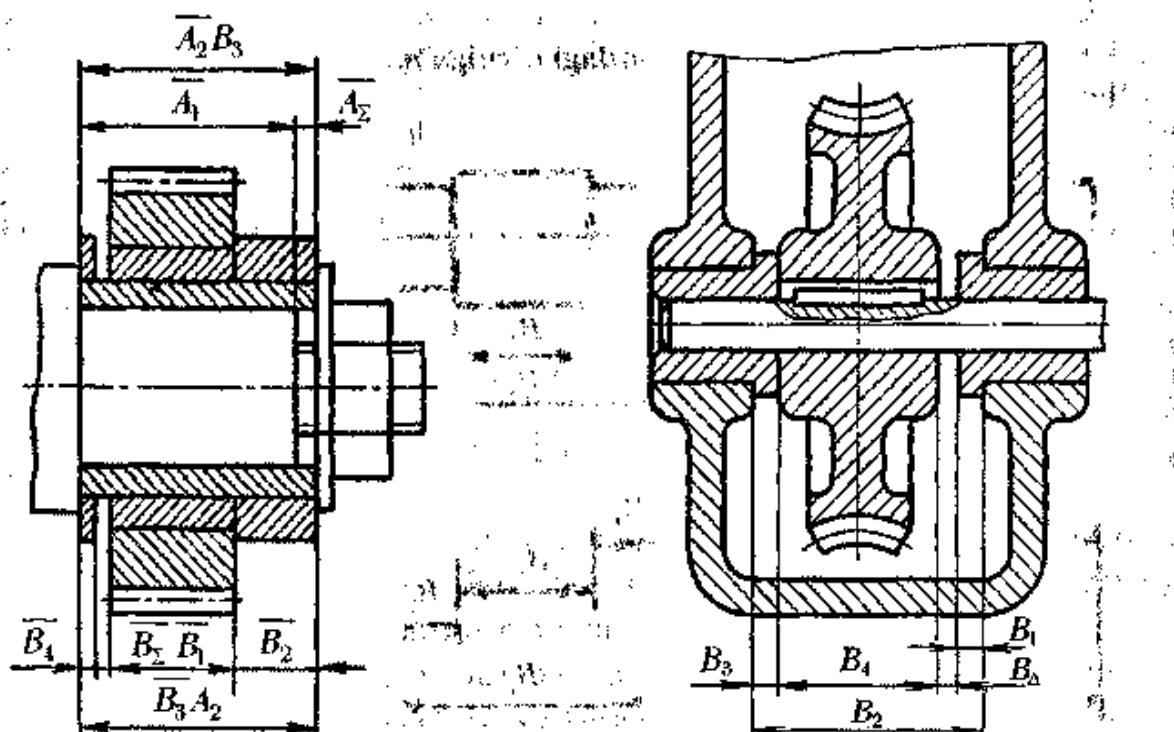

14-rasm. O'zarobog'langan o'leham zanjirlari (A va B o'leham zanjirlaridagi A_2 va B_2 bo'laklar bitta o'lehamni ifodalaydi).

15-rasm. Konstrukturlik o'leham zanjirini tuzishga misol.

Bo'lagi bo'lgan mehanizmlar shuning uchun qo'shimcha o'rnatishlari kerak. Bo'lagi bo'lgan mehanizmlar shuning uchun qo'shimcha o'rnatishlari kerak.

Bo'lagi bo'lgan mehanizmlar shuning uchun qo'shimcha o'rnatishlari kerak.

Bo'lagi bo'lgan mehanizmlar shuning uchun qo'shimcha o'rnatishlari kerak.

Bo'lagi bo'lgan mehanizmlar shuning uchun qo'shimcha o'rnatishlari kerak.

Bo'lagi bo'lgan mehanizmlar shuning uchun qo'shimcha o'rnatishlari kerak.

Bo'lagi bo'lgan mehanizmlar shuning uchun qo'shimcha o'rnatishlari kerak.

Bo'lagi bo'lgan mehanizmlar shuning uchun qo'shimcha o'rnatishlari kerak.

Bo'lagi bo'lgan mehanizmlar shuning uchun qo'shimcha o'rnatishlari kerak.

Bo'lagi bo'lgan mehanizmlar shuning uchun qo'shimcha o'rnatishlari kerak.

Bo'lagi bo'lgan mehanizmlar shuning uchun qo'shimcha o'rnatishlari kerak.

Bo'lagi bo'lgan mehanizmlar shuning uchun qo'shimcha o'rnatishlari kerak.

Bo'lagi bo'lgan mehanizmlar shuning uchun qo'shimcha o'rnatishlari kerak.

Bo'lagi bo'lgan mehanizmlar shuning uchun qo'shimcha o'rnatishlari kerak.


Bo'lagi bo'lgan mehanizmlar shuning uchun qo'shimcha o'rnatishlari kerak.

Bo'lagi bo'lgan mehanizmlar shuning uchun qo'shimcha o'rnatishlari kerak.

Bo'lagi bo'lgan mehanizmlar shuning uchun qo'shimcha o'rnatishlari kerak.

Bo'lagi bo'lgan mehanizmlar shuning uchun qo'shimcha o'rnatishlari kerak.

Bo'lagi bo'lgan mehanizmlar shuning uchun qo'shimcha o'rnatishlari kerak.

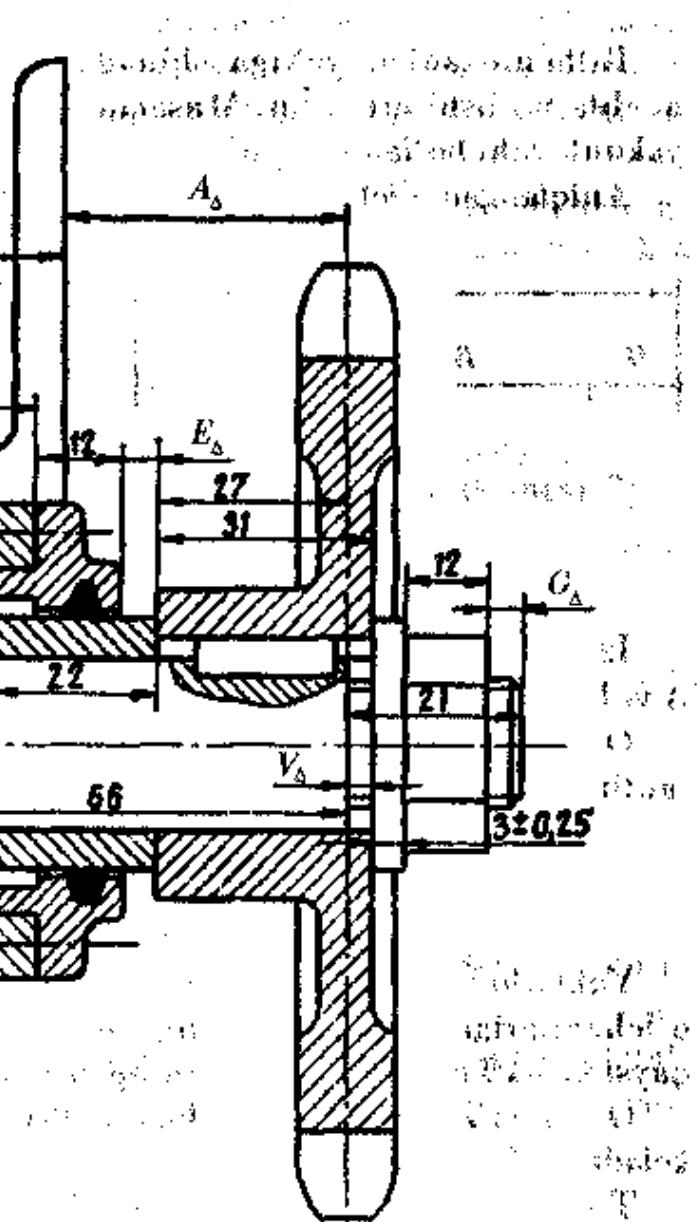

16-rasm. Tarkibida 5 ta yakunloveli bo'lagi bo'lgan mexanizmining chizmasi.


Bo'laklarining bir-biriga nisbatan joylashishiga ko'ra chiziqli, burchakli, tekislikdagi va fazoviy o'leham zanjirlari bo'ladi. Shunga o'xshash bo'laklarning xususiyatiga va o'zaro bog'langanligiga ko'ra yana boshqa turlarga bo'lindi.

O'leham zanjiriini tuzishda, avvalo, aniq texnik talab qo'yilgan o'leham — yakunloveli bo'lak ajratib olinadi. Chunki bu bo'lak berilgan mexanizm yoki mashinaning sisatlari ishlashini ta'minlaydi.

So'ngra qolgan bo'laklar ichidan yakunloveli bo'lakka bog'liq bo'lgan va o'leham zanjiriini tashkil etuvchi o'lehamlar aniqlanadi. Chunki bu bo'laklar o'lehamlarining o'zgarishi yakunloveli bo'lak o'lehamlarining o'zgarishiga olib keladi. Masalan, 15-rasmda ifodalangan reduktorda chervyak g'ildiragi bilan chervyak o'qi tayanch vtulkasi orasidagi zazor — B_A yakunloveli bo'lak, B_1 , B_2 , B_3 , B_4 o'lehamlar esa tashkil etuvchi bo'laklar bo'ladi.

Bitta mexanizm yoki mashinada bunday yakunlovchi bo'laklardan bir nechta bo'lishi mumkin. Masalan, 14-rasmida 2 ta, 16-rasmida esa 5 ta yakunlovchi bo'lak mavjud.

Aniqlangan o'lehamlar orttiruvchi va kamaytiruvechi bo'laklarga ajratiladi.

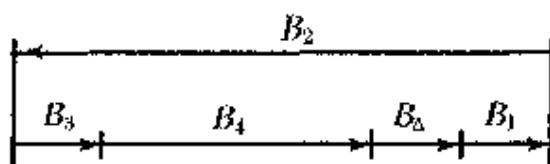

17-rasm. O'leham zanjirining sxemasi.

O'leham zanjirining sxemasini tuzish uchun uning yuqori qismiga hamma orttiruvechi bo'laklarning o'lehamlari, pastki qismiga esa hamma kamaytiruvechi bo'laklar va yakunlovchi bo'lak o'lehamlari qo'yiladi. 15-rasmda ifodalangan konstruktorlik o'leham zanjirining sxemasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi (17-rasm).

Izoh: chizma, sxema va hisoblashlarda yakunlovchi bo'laklar ko'pincha Δ yoki Σ indekslar bilan ifodalangan bo'ladi.

O'leham zanjiri berk kontur bo'lganligi uchun quyidagi ifodani qanoatlantirishi kerak:

$$\sum_{i=1}^n N_i^{\text{otp}} - \sum_{j=1}^m N_j^{\text{kam}} - N^{\text{yakun}} = 0.$$

Yakunlovchi bo'lakning o'lehami har bir tashkil etuvechi bo'laklar o'lehamlariga bog'liq. Shuning uchun yakunlovchi bo'lak aniqligi har qaysi tashkil etuvechi bo'laklarning aniqligini topish bilan ta'minlanadi.

O'leham zanjirini hisoblashda to'g'ri va teskari masala yechishga to'g'ri keladi.

To'g'ri masalada yakunlovchi bo'lakning ma'lum dopuski va chegaraviy chetlanishidan tashkil etuvechi bo'laklarning dopusklari va chegaraviy chetlanishlari aniqlanadi.

Teskari masalada tashkil etuvechi bo'laklarning ma'lum dopusklari va chegaraviy chetlanishlaridan yakunlovchi bo'lakning dopuski va chegaraviy chetlanishlari aniqlanadi.

Teskari masaladan, ko'pincha, to'g'ri masala bo'yicha ishlaniib topilgan tashkil etuvechi bo'laklar dopusklari va chegaraviy chetlanishlarining to'g'ri tayinlanganligini tekshirish uchun foydalilanadi. Ikkala masalaning ham asosiy maqsadi yakunlovchi bo'lakni kerakli aniqlikka yetkazishdir. Bunga turli usullar bilan erishish mumkin: to'la o'zaroalmashish, to'la bo'limgan o'zaroalmashish, guruhlararo o'zaroalmashish, sozlash va qo'shimcha ishlov berish.

To'la o'zaroalmashish ta'minlanishi kerak bo'lgan o'leham zanjirlarida dopusklar maksimum-minimum usulida hisoblanadi. Bu usulda hisobla-ganda o'leham zanjirining faqat cheraviy chetlanishlarigina hisobga olinadi.

O'leham zanjirida yakunloveli bo'lakning dopusk miqdori hamma tashkil etuvechi bo'laklarning dopusklari yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Bunga ikki xil usul bilan erishish mumkin: teng dopusklar va dopusklarni bir xil kvalitetda tayinlash usullari.

Teng dopusklar usulida tashkil etuvechi bo'laklarning dopusklari yakunloveli bo'lakning dopuskini hamma tashkil etuvechi bo'laklar soniga bo'lish bilan topiladi, ya'ni:

$$T = (n - 1)T_{A_i} \text{ yoki } T_{A_i} = \frac{T}{n - 1}$$

Dopusklarni bir xil kvalitetda tayinlash usuli quyida keltirilgan:

Mashg'ulotda berilgan topshiriq quyidagi tartibda bajariladi.

1. Detallar birikmasidan iborat yig'ma chizmada foydalani yakunloveli bo'lakka ta'sir etuvechi tashkil etuvechi bo'laklarni aniqlab o'leham zanjiri tuziladi.

2. Tuzilgan o'leham zanjiridagi tashkil etuvechi bo'laklar ichidan orttiruvchi va kamaytiruvchi bo'laklar aniqlanadi hamda

$$\sum_{i=1}^m N_i^{\text{ort}} - \sum_{j=m+1}^n N_j^{\text{kam}} - N_{\Delta} = 0$$

ifoda orqali o'leham zanjiri to'g'ri tuzilganligi tekshiriladi.

3. O'leham zanjirini tashkil etuvechi har bir bo'lak o'lehamiga ko'rularning dopusk birliklari aniqlanadi.

4. O'leham zanjirini tashkil etuvechi bo'laklar ichidagi standart detallarning oldiudan berilgan dopusklarini hisobga olgan holda, o'leham zanjirining aniqlik koefitsiyenti a quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$a = \frac{T_{N_{\Delta}} - \sum_{i=1}^n T_{N_i}^{\text{aniq}}}{\sum_{x=1}^q i_x}$$

bu yerda: $T_{N_{\Delta}}$ — yakunloveli bo'lakning dopuski, mkm; $\sum_{i=1}^n T_{N_i}^{\text{aniq}}$

o'leham zanjirini tashkil etuvechi bo'laklar ichidagi chegaraviy chetlanishlari

avvaldan aniq berilgan detallarning dopusklari yig'indisi, mkm; $\sum_{x=1}^q i_x$ —

tashkil etuvechi bo'laklaruning dopusk birliklari yig'indisi (izoh: chegaraviy chetlanishlari avvaldan aniq berilgan detallarning dopusk birliklari aniqlanmaydi va ushbu yig'indiga kiritilmaydi); q — dopuski aniqlanayotgan bo'laklar soni.

5. Hisoblab topilgan aniqlik koeffitsiyentiga binoan tashkil etuvchi bo'laklarning aniqlik klassi (kvaliteti) belgilanadi.

6. Belgilangan kvalitetga binoan tashkil etuvchi bo'laklarning chegaraviy chetlanishlari aniqlanadi. Bunda ortfiruvchi bo'laklar asosiy o'tverstiya kabi olinib, uning pastki chegaraviy chetlanishi «0» ga teng qilib olinadi, kamaytiruvchi bo'laklar esa asosiy val kabi olinib, uning yuqorigi chegaraviy chetlanishi «0» ga teng qilib olinadi. Tashkil etuvchi bo'laklarning ikkinchi chegaraviy chetlanishlari esa uning o'lehami va yuqorida belgilangan kvalitetga binoan aniqlangan dopusk miqdoriga teng bo'ladi.

7. Dopusklarning to'g'ri belgilanganligi quyidagi shart bo'yicha tekshiriladi:

$$\sum_{i=1}^{n+m} T_i = T_{N_\Delta},$$

bu yerda: $\sum_{i=1}^{n+m} T_i$ — tashkil etuvchi barcha bo'laklar dopusklarining yig'indisi; T_{N_Δ} — yakunlovchi bo'lakning dopuski.

8. Agar yuqoridagi tenglik bajarilmasa, u holda tashkil etuvchi bo'laklardan biri tenglashtiruvchi bo'lak sifatida tanlanadi. Tanlangan tenglashtiruvchi bo'lakning chegaraviy chetlanishlari quyidagicha hisoblab topiladi:

a) agar tenglashtiruvchi bo'lak ortfiruvchi bo'lak bo'lsa, uning chegaraviy chetlanishlari quyidagi ifoda orqali topiladi:

$$ES_{N_{\text{teng}}^{\text{opt}}} = \sum_{j=n+1}^m ei_{N_j^{\text{kam}}} + es_{N_\Delta} - \sum_{i=1}^{n-1} ES_{N_i^{\text{opt}}},$$

$$EI_{N_{\text{teng}}^{\text{opt}}} = \sum_{j=n+1}^m es_{N_j^{\text{kam}}} + ci_{N_\Delta} - \sum_{i=1}^{n-1} EI_{N_i^{\text{opt}}};$$

b) agar tenglashtiruvchi bo'lak kamaytiruvchi bo'lsa, uning chegaraviy chetlanishlari quyidagi ifoda orqali topiladi:


$$es_{N_{\text{teng}}^{\text{kam}}} = \sum_{i=1}^n EI_{N_i^{\text{opt}}} - ei_{N_\Delta} - \sum_{j=n+1}^{m-1} es_{N_j^{\text{kam}}},$$

$$ei_{N_{\text{teng}}^{\text{kam}}} = \sum_{i=1}^n ES_{N_i^{\text{opt}}} - es_{N_\Delta} - \sum_{j=n+1}^{m-1} ci_{N_j^{\text{kam}}}.$$

Izoh. Yuqoridagi ifodalar orqali tenglashtiruvchi bo'lakning chegaraviy chetlanishlarini aniqlashda uning avval aniqlangan chegaraviy chetlanishlari hisobga olinmaydi.

9. Tenglashtiruvchi bo'lkuning dopusk maydoni grafigi quriladi.
10. O'leham zanjirini tashkil etuvchi bareha bo'lkularning nominal o'lehamlari, asosiy chetlanishlari, aniqlik darajasi va chegaraviy chetlanishlari jadvalga kiritiladi.
11. Grafik qismida berilgan birikmaning chizmasi va unga bog'liq holda o'leham zanjirining sxemasi chiziladi.
- Mashg'ulotni bajarish uchun uslubiy ko'rsatmalar.
1. Variant bo'yicha detallar birikmasidan iborat 1-sonli yig'ma chizma (11-ilova) va yakunlovchi bo'lak $G_{\Delta} = 4^{+1,2}_{-0,8}$ mm berilgan.

Berilgan yakunlovchi bo'lakka ta'sic etuvechi tashkil etuvchi bo'lkalarni aniqlab, o'leham zanjirini tuzamiz.

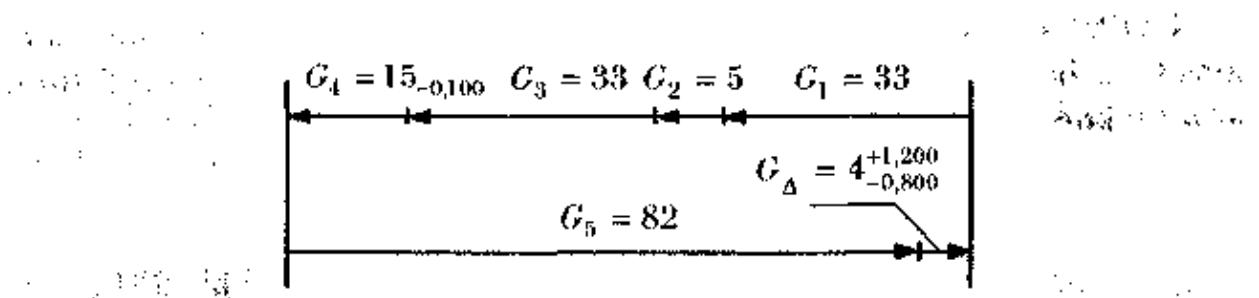

O'lehamlar oraliq'idagi detallarning nomlarini birinchib bo'lakdan boshlab strelna yo'nalishi bo'yicha yozamiz:

- shayba — yulduzcha stupitsasi;
- yulduzcha stupitsasi — himoya halqasi;
- himoya halqasi — baraban stupitsasi;
- baraban stupitsasi — podshipnik;
- podshipnik — val stupitsasi;
- val stupitsasi — zazor (yakunlovchi bo'lak);
- zazor — shayba.

2. Tuzilgan o'leham zanjiridagi tashkil etuvchi bo'lkalar ichidan orttiruvchi va kamaytiruvchi bo'lkularni aniqlaymiz: o'leham zanjirining yuqori qismida joylashigan G_1 , G_2 , G_3 , G_4 bo'lkalar orttiruvchi bo'lkalar, o'leham zanjirining pastki qismida yakunlovchi bo'lak bilan bir qatorda joylashgan G_5 bo'lak esa kamaytiruvchi bo'lak bo'ldi.

O'leham zanjirini tashkil etuvchi bo'lkularning nominal o'lehamlari to'g'ri olinganligini quyidagi ifoda orqali tekshiramiz:

$$\sum_{i=1}^m N_i^{\text{ort}} - \sum_{j=m+1}^n N_j^{\text{kam}} - N_{\Delta} = 0,$$

$$(G_1 + G_2 + G_3 + G_4) - G_5 - G_{\Delta} = 0,$$

$$(33 + 5 + 33 + 15) - 82 - 4 = 0.$$

3. O'leham zanjirini tashkil etuvchi har bir bo'lak o'lehamiga binoan 9-ilovadan ularning dopusk birliklarini aniqlaymiz:

$$G_1 = 33 \text{ mm} \quad i_{G_1} = 1,71$$

$$G_2 = 5 \text{ mm} \quad i_{G_2} = 0,83$$

$$G_3 = 33 \text{ mm} \quad i_{G_3} = 1,71$$

$$G_4 = 15_{-0,100} \text{ mm}; \quad \text{dopuski berilgan standart detall;}$$

$$G_5 = 82 \text{ mm}; \quad i_{G_5} = \text{min} = 2,20$$

$$\sum_{x=1}^g i_x = 6,45$$

4. O'leham zanjirini tashkil etuvchi bo'laklar ichidagi standart detallarning avvaldan berilgan dopusklarini hisobga olgan holda o'leham zanjirining aniqlik koeffitsiyenti a ni quyidagi ifoda orqali aniqlaymiz:

$$a = \frac{T_{N_A} - \sum_{i=1}^n T_{N_i}^{\text{aniq}}}{\sum_{x=1}^g i_x} = \frac{2000-100}{6,45} = 295 \text{ dopusk birligi soni,}$$

bu yerda: $T_{N_A} = T_{G_1} = (+1,200) = 2000 \text{ mkm};$

$$\sum_{i=1}^n T_{N_i}^{\text{aniq}} = T_{G_4} = (0_{-0,100}) = 100 \text{ mkm.}$$

5. Hisoblab topilgan aniqlik koeffitsiyentiga binoan 10-ilovadan o'leham zanjirini tashkil etuvchi bo'laklarning aniqlik darajasi bo'lgan 13-kvalitetni tanlaymiz.

6. Belgilangan 13-kvalitetga ko'ra tashkil etuvchi bo'laklarning chegaraviy chetlanishlarini aniqlaymiz.

Bunda orttiruvchi bo'laklarni asosiy otverstiya kabi olib, uning pastki chegaraviy chetlanishi $EI = 0$ deb olamiz, kamaytiruvchi bo'laklarni esa asosiy val kabi olib, uning yuqorigi chegaraviy chetlanishi $es = 0$ deb olamiz. Tashkil etuvchi bo'laklarning ikkinchi chegaraviy chetlanishlari ES va ei lar esa uning o'lehami va yuqorida belgilangan kvalitetga ko'ra aniqlangan dopusk miqdoriga teng bo'ladi.

$$G_1 = 33^{+0,390}_0 \text{ mm;}$$

$$G_2 = 5^{+0,180}_0 \text{ mm;}$$

$$G_3 = 33^{+0,390}_0 \text{ mm;}$$

$$G_4 = 15^0_{-0,100} \text{ mm};$$

$$G_5 = 82^0_{-0,540} \text{ mm}.$$

$$\sum_{i=1}^{n+m} T_{G_i} = 1,6 \text{ mm} = 1600 \text{ mkm}$$

7. Dopusklarning to'g'ri belgilanganligini quyidagi shart bo'yicha tekshiramiz:

$$\sum_{i=1}^{n+m} T_{G_i} = T_{N\Delta},$$

$$1600 \neq 2000,$$

8. Tenglik bajarilmadi. Shuning uchun tashkil etuvechi bo'laklardan biri bo'lgan $G_1 = 33$ mm bo'lakni tenglashtiruvchi bo'lak sifatida tanlab olamiz. Tenglik uchun yetishmayotgan 400 mkm ni uning dopuskiga qo'shib qo'yamiz:

$$T_{G_1} = 390 + 400 = 790 \text{ mkm}.$$

Tanlangan tenglashtiruvchi bo'lakning chegaraviy chetlanishlarini hisoblab topamiz.

Tenglashtiruvchi bo'lak orttiruvchi bo'lak bo'lganligi uchun uning chegaraviy chetlanishlarini quyidagi ifoda orqali hisoblab topamiz:

$$ES_{N_{\text{teng}}^{\text{ort}}} = \sum_{j=n+1}^m ej_{N_j^{\text{km}}} + es_{N\Delta} - \sum_{i=1}^{n-1} ES_{N_i^{\text{ort}}},$$


$$EI_{N_{\text{teng}}^{\text{ort}}} = \sum_{j=n+1}^m es_{N_j^{\text{km}}} + ei_{N\Delta} - \sum_{i=1}^{n-1} EI_{N_i^{\text{ort}}},$$

$$ES_{G_1} = -540 + 1200 - (180 + 390) = 90 \text{ mkm},$$

$$ES_{G_1} = 0 + (-800) - (-100) = -700 \text{ mkm}.$$

Shunday qilib, $G_1 = 33^{+0,090}_{-0,700}$ bo'ladi, ya'ni $T_{G_1} = 790 \text{ mkm}$.

9. Tenglashtiruvchi bo'lakning dopusk maydoni grafigini quramiz.

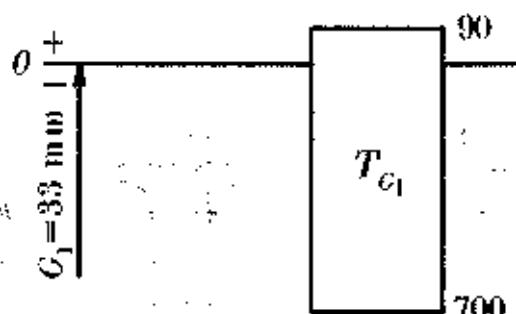


10. O'leham zanjirini tashkil etuvchi barcha bo'laklarning nominal o'lehamlari, asosiy chetlanishlari, aniqlik darajasi va chegaraviy chetlanishlarini jadvalga kiritamiz.

5-jadval

G_1	G_2	G_3	G_4	G_5	G_A
$33^{+0,090}_{-0,700}$	$5^{+0,180}_0$	$33^{+0,390}_0$	$15^0_{-0,100}$	$82^0_{-0,540}$	$4^{+1,200}_{-0,800}$

11. Grafik qismda berilgan birikmaning chizmasi va unga bog'liq hol-da o'leham zanjirining sxemasini chizamiz (6-chizma).

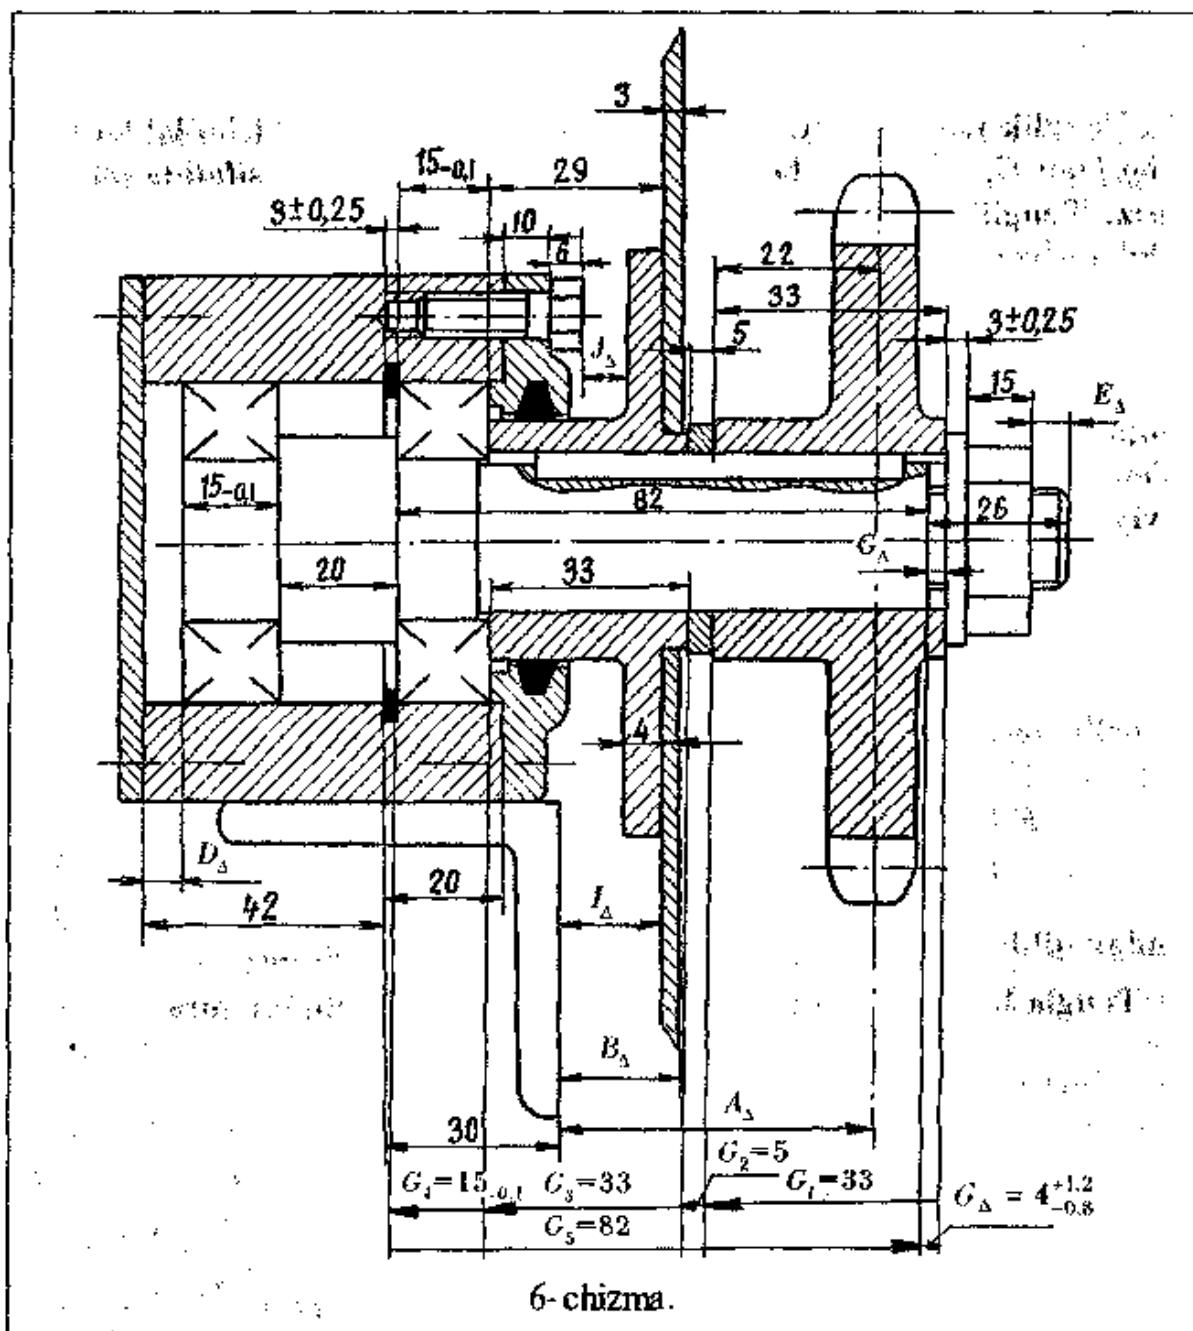

II QISM

METROLOGIYA VA TEXNIK O'LCHASH

Tarixiy ma'lumotlar. Inson kundalik faoliyati davomida turli masofalarни chandalashiga, o'lehashiga to'g'ri keladi.

Masofa – bu ikki nuqta orasidagi eng qisqa yo'llib, u nuqtalar orasiga o'tkazilgan to'g'ri chiziqda yotadi (18-rasm). Masofa uzunligi bilan farqlanadi. Masalan, atomning yadrosi bilan elektronni orasidagi masofa, chizg'ich shkalasining ikki yonma-yon chiziqchalari orasidagi masofa, qalarning achlari orasidagi masofa, xonaning ikki burchagi orasidagi masofa, shaharlar orasidagi masofa, Yer shuning shimaliy va janubiy qutblari orasidagi masofa, Yer bilan Oy orasidagi masofa, Quyoshgacha bo'lgan masofa, yulduzlar orasidagi masofalar uzunliklari bilan farqlanadi.



18-chizma. Masofani o'lehash sxemasi.

Biror-bir kattalikni o'lehashiring har qanday jarayoni o'lechanayotgan kattalikni uning o'lechov birligi bilan taqqoslashdan iborat. Uzunlikui o'lehash uchun birlik ixtiyoriy tanlanishi mumkin. Tanlangan birlik etalonini o'lechanayotgan buyumiga qo'yamiz va uning buyumda ketma-ket necha marta yotishini aniqlaymiz. Oliugan son buyumning uzunligi bo'лади.

Agar eslasangiz, bir multfilmda bir to'ti katta ilonning uzunligini qanday o'lehash mumkinligini amalga oshiradi. Unda ilonning uzunligi 35 to'tiga, 5 maymunga, 1,5 fil holasiiga to'g'ri keladi. Ushbu multfilmda uzunlik birligi sifatida har qanday narsa olinishi mumkinligi ko'rsatilgan.

Yuqorida keltirilgan misollardagi masofalarning uzunliklarini o'lehash uchun angstrom, millimetr, santimetr, metr, kilometr, ming kilometr, yorug'lik yili kabi maxsus o'lechov birliklari qo'llaniladi.

O'lehash odamzodning tabiiy ehtiyoji sifatida u bilan birga paydo bo'lgan. Bunga sabab, odamlar o'zlariga quroq yasashda, uy qurishda, kiyim tikishda, masofani belgilashda o'lehash bilan shug'ullanishga to'g'ri kelishgan. Ular o'lehashni maxsus asbob bilan emas, balki o'z tanalarining a'zolari yordamida o'lehashni amalga oshirganlar (masalan, qarich, quloch, qadam). Ammo bunda o'lechov vositali sifatida xizmat qilgan bir odamning tana a'zolari boshqa odamnikidan farq qilgan. Bu esa o'lehashda turli kelishmoyehiliklarga olib kelgan.

Keyinchalik o'zaro munosabatlarning rivojlanishi natijasida yagona o'lechov vositalari paydo bo'la boshlagan. Qadimgi Misr ehromlarini qurishda yog'ochdan bo'lgan o'lechov vositalari qo'llanilganligi tarixdan ma'lum.

Hozirda qo'llaniladigan o'chov birliklari insou tana a'zolarining o'cham-laridan olingan. Masalan, yard birligi sifatida Angliya qiroli burnining uchidan yon tomonga cho'zilgan va kaftini musht hojida ushlab turgan qo'lining barnog'idagi uzuk ko'zigacha bo'lgan masofa olingan, fut esa tovondan oyoq panjasining uchigacha bo'lgan masofaga tengdir. Inglizlarda yana milya, duym kabi uzunlik birliklari mavjud bo'lgan. 1 milya 1852 m ga teng bo'lib, u taxminan Yer meridianining 1 minutiga teng, 1 duym esa 2,54 sm ga teng bo'lib, u o'rta yoshdag'i odam bosh barnog'inining kengligiga teng.

Rossiyada Pyotr I zamonda bir qancha uzunlik birliklari mavjud bo'lgan: chig'anoq — Pyotr I ning qo'l chig'anog'idan qo'lidagi uzuk ko'zigacha bo'lgan masofa; sajen — quloch, ya'ni ikki yon tomonga cho'zilgan qo'llar uchlarigacha bo'lgan masofa; kiya sajen — chap oyoq uchidan yuqoriga cho'zilgan o'ng qo'l uchigacha bo'lgan masofa. Arshin, vershoklar yuqoridagi uzunlik birliklaridan hosil qilingan hosila uzunlik o'chovlari bo'lib xizmat qilgan.

XV—XVI asrlarda buyuk ajdodimiz Zahiriddin Muhammad Bobur zamonda yurtdoshlarimiz uzunlikni o'chashda «yig'och» deb ataluvchi o'chov asbobidan foydalanganlar. O'rta Osiyoda, shuningdek, qarich, qadam, tir-sak, quloch, chaqiruu kabi uzunlik o'chovlaridan ham keng foydalanilgan.

Fransuzlarda uzunlik o'chov birligi bo'lib «tuaz» xizmat qilgan. Tuaz — juft qadam orasidagi masofaga teng. Yuqoridagilardan ko'rniib turibdiki, uzunlik o'chov birligi turli jamiyat, shahar, qishloq, o'lka va davlatlarda har xil bo'lgan. Jamiyatning rivojlanishi, sanoat va texnika taraqqiyoti, jamoalararo, shaharlararo, o'lka va davlatlararo aloqalarining rivojlanishi o'chov birligi va uning aniqligiga bo'lgan talabning rivojlanishiga olib keldi. Yagona o'chov birligi joriy qilishga ehtiyoj tug'ilal boshladi. Avvaliga bir o'chov birligidan ikkinchisiga o'tish jadvallari tuzildi (misol uchun, 1 sajen = 3 arshin = 7 fut = 84 duymi kabi).

O'chashda amal qilib kelinayo'lgan qoidani o'zgartirish bo'yicha birluchi revolutsion o'zgarishni fransuzlar amalga oshirdilar. Bunda ular o'chov birligini inson tana a'zolarining uzunligidan emas, balki tabiatdan olishni taklif etdilar. 1790-yilda o'tkazilgan Fransiya milliy majlis komissiya tuzdi va unda o'zlarining milliy o'chov birligini tuzish haqida qaror qabul qilindi. Bu komissiya Parij meridianini o'chashui amalga oshirdi. Bunda tuaz o'chov birligidan foydalanildi. 1799-yili uzunlik birligi qilib Parij meridiani uzunligining $\frac{1}{40000000}$ qismi olinib, u metr deb ataldi.

Metri hosl qilishda 1795-yilda Konvent tomonidan taklif qilingan o'nlik sanoq sistem asidan foydalanildi. Mikrometr, millimet, santimet, detsimetr, kilometr kabilalar metrining o'nga karrali bo'laklaridan hosil qilindi.

Bir vaqtning o‘zida og‘irlik birligi qilib 1 sm³ distillangan suvning og‘irligi olindi va u gramm deb ataldi.

XVIII va XIX asrlarda butun dunyoda va, ayniqsa, Yevropada sanoat jadal rivojlandi. Bu davr savdo sohasidagi xalqaro aloqalarda keskin burilishlar davri bo‘ldi. Buning natijasida yagona o‘lchov birligiga o‘tishga bo‘igan ehtiyoj vujudga keldi va metning boshqa o‘lchovlardan afzalligi o‘z isbotini topdi.


1870-yilda bir qancha davlatlar ishtirokida xalqaro konferensiya o‘tkazildi. Unda yagona uzunlik o‘lchov birligi sifatida metr qabul qilindi. Metrni barcha davatlarda joriy qilish bo‘yicha vazifalar belgilandi va tashkiliy komissiya tuzildi.

1875-yilda xalqaro «metrik» konvensiya o‘tkazildi. Unda xalqaro va bir davlat uchun metr prototipi joriy qilindi. Ishtirokchi davlatlar soniga qarab asosiy etalon metrga mos ravishda qator birlamchi va guvoh etalonlar tayyorlandi. Qur'a tashlash yo‘li bilan ular qatnashchi davatlarning vakillariga tarqatildi. Masalan, bu konvensiyada Rossiyadan vakil bo‘lib buyuk rus olim D.I. Mendeleyev qatnashib, o‘z yurtiga 28-sonli birlamchi va 11-sonli guvoh etalonlarini olib kelgan.

Birlamchi etalon davlatning uzunlik birligini ta’minlovchi va saqlovchi vosita hisoblanadi. Guvoh etalon esa birlamchi etalonni to‘gri saqlanayotganligini tekshirib turish uchun va u ishdan chiqqan yoki yo‘qolgan taqdirda o‘rniga qoladigan nusxasi hisoblanadi.

1-sonli metr etaloni Fransyaning poytaxti Parij yaqinidagi Sevr shahrida saqlanadi. Metr etaloni platina va iridiy qotishmasidan tayyorlangan bo‘lib, uzunligi 1020 mm ga teng va ko‘ndalang kesimi ma’lum shaklda bo‘lib, uning jilolangan yuqorigi chuqurchasi yuzasiga uzunligi bo‘yicha ikki chekkasiga yaqin joyiga orasidagi masofa 0,5 mm ga teng uchtadan ingichka shtrix chiziqlar chizilgan. Shtrixlar o‘rtasidagi chiziqlar orasidagi masofa 1 metrga teng (19-rasm).

Shundan so‘ng ko‘pgina davlatlar o‘z milliy o‘lchov birliklari bilan bir qatori-da metrdan ham foydalana boshladilar. Keyinchalik ma’lum bo‘lib qoldiki, Yer shari ham odam tanasi kabi doimiy o‘zgarishda bo‘lar ekan. Shuning uchun Parij meridianining keyingi o‘lchashlar har xil natija berdi va Partij meridiani uzunligining bo‘lagi metr uchun o‘zgarmas birlik bo‘la olmasligi aniqlandi. Shuning uchun uzunlik birligini saqlovchi yangi o‘zgarmas ko‘rsatkich topish zarurati tug‘ildi.

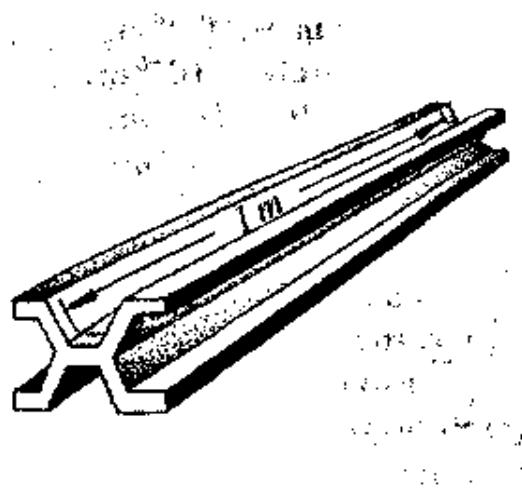

19-rasm. 1-sonli metr etaloni-ning sxemasi.

1956-yili kripton-86 izotopining vakuumdagi 1650763,73 ta to'iqin uzunligi 1 metr birligi qilib olindi. Zamonaviy ta'rifga ko'ra, metr — bu yorug'likning bo'shilqda sekundning $\frac{1}{299792458}$ ulushida o'tgan masofasıdır.

1960-yilda o'tkazilgan Xalqaro o'chov birliklari II konferensiyasida «Xalqaro birliklar tizimi» qabul qilindi. Butun dunyo bo'yicha yagona metr birligi qabul qilinib, har bir davlat bu tizimga o'tish uchun ma'lum muddat olgan, masalan, Angliya 5 yil, AQSH 10 yil va h.k. 1975-yilga kelib ko'p davlatlar bu tizimga o'tib bo'ldilar.

Bu davr ichida metrdan farqli o'chov birligi asosida tayyorlangan butun adabiyotlar, ma'lumotnomalar jadvallari kabilardan tortib ishlab chiqarishda foydalilaniladigan jihozlar, qurilmalar, asbob-uskunalar yangilandidi.

Hozirgi zamonda neft barrelarda, olmos karatlarda, tezlik quruqlikda km/soatda, dengizda esa uzellarda o'chansada, birliklarning katta qismi universal bo'lib qoldi.

Xalqaro birliklar tizimi (SI) barcha fizik kattaliklar uchun yagona masshtab beradi. Fan va texnikaning turli sohalarida hamda turli mamlakatlarda qabul qilingan har qanday maxsus o'chov birliklarini shu masshtabga keltirish mumkin.

SI sistem asida asosiy birliklar qilib quyidagi uchta ko'rsatkich qabul qilingan:

- 1) uzunlik birligi — metr;
- 2) vaqt birligi — sekund,
- 3) massa birligi — kilogramni.

Uzunlikning hosila birliklari 1 metning o'nga karrali qismlari orqali ifodalauadi:

- 1 angstrom = 10^{-10} m,
- 1 mikrometr = 10^{-6} m,
- 1 millimetr = 10^{-3} m,
- 1 santimetr = 10^{-2} m,
- 1 desimetr = 10^{-1} m,
- 1 kilometr = 1000 m,
- 1 dengiz miliyasi = 1852 m,
- 1 yoruglik yili = $30000000000 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60 \approx 946,08 \cdot 10^{15}$ m.

Masofaning uzunligi uning o'chaniga qo'yilgan aniqlik darajasiga qarab tayyorlanadigan, maxsus o'chov asboblari yordamida o'chanadi. Atomlarning o'chanlari elektron mikroskop yordamida, detallarning yuqori aniqlikdagi mikrometrik o'chanlari optimetr va minimetr kabilarda, detallarning jilvirlangan yuzalarining o'chanlari shtangensirkul va mikro-

metr kabilarda, chizmachilikda chizg'ichlarda, matolarning uzunligi metrli chizg'ichlarda, yerni o'lhash o'lchov tasmasi (ruletka) va xakka (dala sirkuli) kabilarda (20-rasm), shaharlar orasidagi masofa spidometrlarda, fazoviy masofalar binokllar va teleskoplarda o'lchanadi.

Demak, metr o'lchov birligi bugungi kunda butun dunyo xalqlari uchun masofa va uzunlikning yagona o'lchov birligi bo'lib xizmat qilmoqda.

Metrologiya bo'yicha asosiy tushunchalar.

Metrologiya. O'lhashlar, ularning usullari va birliligini ta'minlovchi vositalar hamda kerakli aniqlikka erishish yo'llari haqidagi fan **metrologiya** deb ataladi. Demak, metrologiya o'lhash haqidagi fan ekan.

O'lhash – bu texnik vosita yordamida fizik kattalik qiymatini aniqlashdir. Texnik vositadan foydalilanilganlik uchun o'lhash texnik o'lhash deb nomlanadi. Texnik o'lhash ikki xil maqsadda bajariladi: bevosita fizik kattalik qiymatini aniqlash hmda o'lhash to'g'ri yoki noto'g'ri bajarilganligini tekshirish.

Texnik o'lhash vositalarining turlari. Ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishda o'lhashning qabul qilingan yagona tizimi va o'lhash aniqligi katta ahamiyatga ega.


«Davlat texnik o'lhash tizimi» bo'yicha barcha o'lhash jihozlari quyidagi turlarga bo'linadi:

1. *Etalonlar* – yuqori aniqlikda o'lhash, o'lchov birligini saqlash va ta'minlash uchun xizmat qiladi. Etalonlarga metr prototipi, birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi etalonlar kiradi.

2. *Namunaviy o'lchovlar* – laboratoriya va zavod ishlataladigan o'lhash asboblarini tayyorlash, ularning birligini ta'minlash va tekshirish uchun xizmat qiladi. Namunaviy o'lchovlar uch xil razryadda bo'ladi. Ularga tekis parallel o'lhash jihozlari kiradi.

3. *Sex o'lchov asboblari* – buyumlarni o'lhash, tekshirish va ularni ishga yaroqligini aniqlash uchun xizmat qiladi. Hamma o'lchov asboblari o'zidan yuqori darajadagi va aniqlikdagi o'lchov asboblari yordamida tekshiriladi va sozlanadi.

O'lhashni bevosita amalga oshirish uchun quyidagi o'lhash vositalidan foydalilanildi:

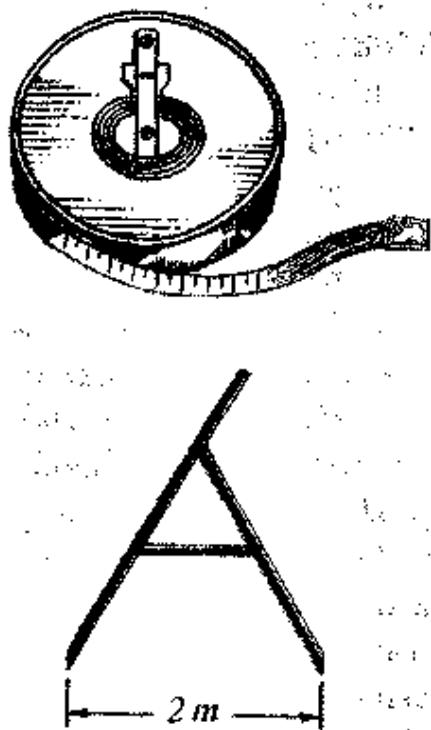

20-rasm. Uzunlik o'lchov asboblaridan ruletka va dala sirkuli.

- a) o'chovlar, ularga tekis parallel uzunkini o'chash jihozlari, burchak o'chash jihozlari, kalibrler kiradi;
- b) o'chash asboblari va priborlari, ular bilan uzunki birligiga nisbatan o'chash amalga oshiriladi yoki o'chab uni uzunki birligidan qanchaga katta yoki kichikligi solishtiriladi;
- c) universal o'chash asboblari, ular turli o'chanlarni o'chash uchun xizmat qiladi;
- d) maxsus o'chash vositalari, ular tekislik, profil, rezba, qadam va boshqalarni o'chashiga mo'ljallangan bo'ladi;
- e) o'chash qurilmalari, ular o'chashni amalga oshirish va uning qiymatini aniqlashni osonlashtirishga mo'ljallangan o'chov asboblari va qo'shimcha jihozlardan tashkil topgan bo'ladi.
- f) o'chash sistemalari, ular o'chash qurilmalariga nisbatan takomillashgan bo'lib, olingan natijalarni avtomatik qayta ishlash, uzoq masofaga uzatish va avtomatik ravishda boshqarish kabi qo'shimcha qurilmalardan tashkil topgan bo'ladi.

O'chov asboblarining asosiy metrologik ko'rsatkichlari. O'chashni bajarish uchun o'chov asboblarini tanlashda quyidagi metrologik ko'rsatkichlar katta ahamiyatga ega.

1. *Ko'rsatkich chegarasi* — o'chov asbobi shkalasining boshi va oxiri orasidagi qiymati.
2. *O'chash chegarasi* — o'chov asbobining ruxsat berilgan o'chash chegarasi.
3. *Shkala bo'lagining uzunligi* — o'chov asbobi shkalasining ikkita yonma-yon shtrix chizig'i orasidagi masofa.
4. *Shkala bo'lagining qiymati* — o'chanayotgan kattalikning o'chov asbobi shkalasining bir bo'lagi ko'rsatgan qiymati yoki o'chov asbobi shkalasi bir bo'lagining millimetrlardagi qiymati (salmog'i).
5. *O'chash aniqligi* — o'chash natijasida o'chov asbobi ta'minlay oladigan aniqlik qiymati.
6. *Sezgirlik* — o'chash asbobining ko'rsatkichini o'zgartira oladigan o'chash yuzasining eng kichik siljishi.
7. *Uzatish soni* — bu shkala bo'lagining uzuuligi bilan uning qiymati orasidagi qiymat.
8. *O'chash asbobining xatoligi* — o'chash asbobining ko'rsatkichi bilan haqiqiy o'chash orasidagi farq.
9. *O'chash xatoligi* — xatolikni keltirib chiqaruvchi barcha ko'rsatkichlar (ko'z xatoligi, o'chash asbobining xatoligi, o'matishdagi xatolik, o'chash-dagi xatolik, temperatura ta'sirida hosil bo'luvchi xatolik va boshqalar)ning yig'indi xatoligi.

O'lehash usullari. O'lehash qoidalariga amal qilgan holda o'lehash jihozlaridan foydalanishga o'lehash usullari deyiladi. O'lehash usullariga quyidagilar kiradi:

1. *Absolut usul* — bunda o'lehamayotgan miqdorning qiymati o'lehash asbobining shkalasidan to'g'ridan-to'g'ri aniqlanadi.

2. *Nisbiy usul* — bunda o'lechov asbobi o'lehamayotgan miqdorni ma'lum bir o'lehamdan qanehaga farq qilishini ko'rsatadi. Haqiqiy o'leham ma'lum o'lehamga o'lechov asbobi shkalasining ko'rsatkichi qiymatini algebraik qo'shish natijasida aniqlanadi.

3. *To'g'ridan-to'g'ri aniqlash usuli* — bunda detalning har bir o'lehami uni o'lechov asbobi yordamida to'g'ridan-to'g'ri o'lehash yordamida aniqlanadi.

4. *Chetdan aniqlash usuli* — bunda detalning biror-bir o'lehami uning boshqa o'lehamlarini aniqlab, so'ng matematik hisoblash yo'lli bilan topiladi. Masalan, detal aylana uzuunligi uning diametrini o'lehab, bu diametri $l = \pi D$ ifodadagi D ning o'rniiga qo'yib hisoblab topiladi.

5. *Kontaktli usul* — bunda detalning o'lehamadigan yuzasi bilan o'lechov asbobining o'lehash yuzasi bir-biriga tegib turishi natijasida o'lehash bajariladi.

6. *Kontaktsiz usul* — bunda o'lehash o'lechov asbobini o'lehash yuzasiga tekkazmasdan bajariladi.

7. *Differensial (elementlari bo'yicha o'lehash) usuli* — bunda detalning har bir elementi alohida o'lehanib, u haqida umumiy xulosa qilinadi.

8. *Kompleks usul* — bunda detalning bir necha asosiy o'lehamlari maxsus o'lechov asboblari bilan jihozlangan qurilma orqali bir vaqtning o'zida o'lehanib, u haqida darhol umumiy xulosa qilinadi.


9- mashg'ulot

Tekis parallel tugal uzunlikni o'lehash asboblari

Ishdan maqsad. Tekis parallel tugal uzunlikni o'lehash asboblarining tarlari, aniqligi, vazifasi va ularidan foydalanishni o'rGANISHDAN iborat.

Nazariy ma'lumotlar. Tekis parallel tugal uzunlikni o'lehash asboblari silindrik sterjen yoki to'g'ri burchakli parallelepiped plita shaklida bo'лади. Bu o'lechov asboblarining katta aniqlikda tayyorlangan ikki parallel tekis yuzalari orasidagi masofa ishehi o'lehami hisoblanadi.

Silindrik sterjenerlar kam dan, kam hollarda qo'llaniladi. Ulardan, asosan, aniq o'lehamni belgilashda foydalaniлади (masalan, mikrometrlar uchun). Tekis parallel tugal uzunlikni o'lehash asboblari toblangan po'latdan tayyorlanadi va jilvirlanadi, so'ngra jilolanib aniq o'lehamga keltiriladi. Nat-

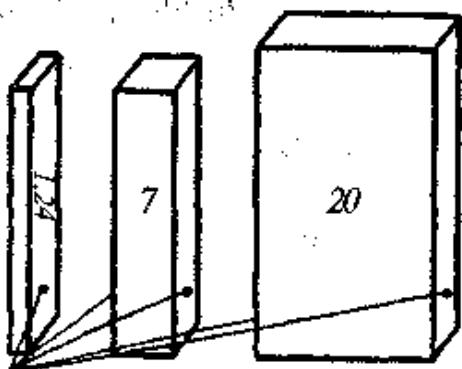


21-rasm. Tekis parallel tugal uzunlikni o'lehash plitalarning o'lehash yuzalari.

jada katta aniqlikdagi parallel va minimal g'adir-budurlikdagi yuza hosil qilinadi. Shuning uchun bu plitalarning biri ikkinchisiga yopishish xususiyatiga ega bo'ladi. Ularning bir-biriga yopishishini molekular tortishish va yuzaning toza benzin bilan yuvib, mato bilan artilganda ham saqlanib qoluvchi yupqa moy qatlami (0,002) hisobiga yuz berishi bilan tushu-intirish mumkin. Shunday qilib, kerakli aniq o'lchamni plitalarning bir nechtasini bir-biriga yopishtirib hosil qilish mumkin (21-rasm).

Tekis parallel tugal uzunlikni o'lehash asboblari mashinasozlikda o'lchov birligini saqlovchi qurol hisoblanib, ularning yordamida boshqa pribor va o'lchov asboblari tekshiriladi hamda xatoliklari tuzatiladi. Buning uchun namunali plitalardan foydalaniлади. Detallarni o'lehash uchun esa ishchi plitalar qo'llaniladi.

Tekis parallel tugal uzunlikni o'lehash asboblari beshta aniqlik sinfi bo'yicha tayyorlanadi, bular: 00; 0; 1; 2; 3. Bu asboblarni avval ishlatalib, keyin foydalanishdan chiqarilgandan so'ng, ulardan yana boshqa maqsadlarda qo'shimcha ravishda foydalanish uchun qo'shimcha ikkita – 4 va 5 sinflar ham belgilangan. O'lehash aniqligini orttirish maqsadida namunaviy plitalar uchun beshta (1; 2; 3; 4; 5) razryadlar belgilangan.

Tekis parallel tugal uzunlikni o'lehash asboblari vazifasiga va eng kam sondagi plitalardan kerakli o'lchamni hosil qilish imkoniyatiga qarab qulay bo'lishi uchun to'plamlar ko'rinishida ishlab chiqariladi. Shunday to'plamlardan 14 ta standart to'plam mavjud.

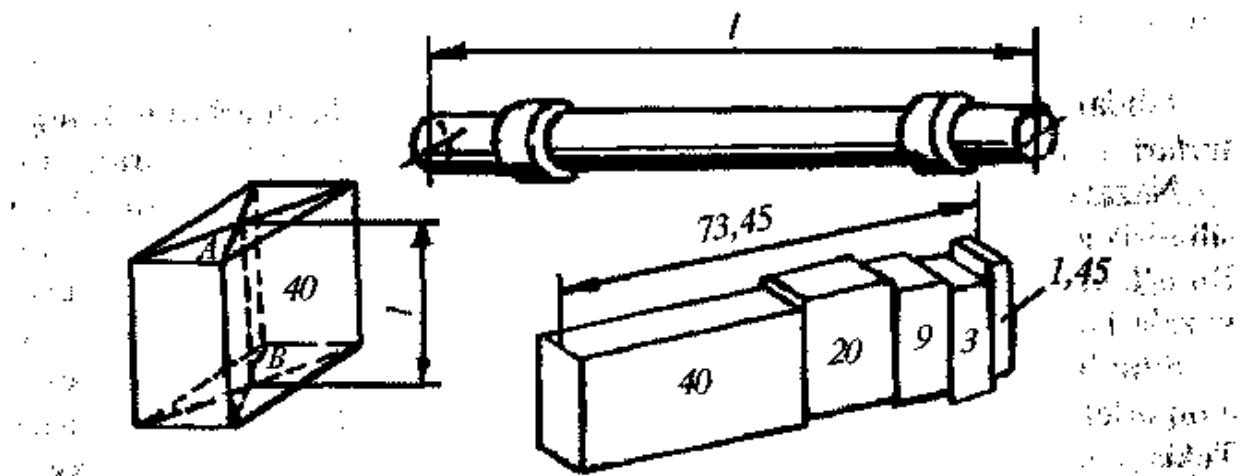


22-rasm. Uzunlikning tekis parallel tugal o'lchovlariga namunalar.

Tekis parallel tugal uzunlikni o'chash asboblarining to'plamlaridan biri 83 ta plitadan iborat bo'lib, quyidagi o'lchamlardan tashkil topgan, mm larda: $1,005 - 1$ dona, $1,01 \div 1,49$ (har $0,01$ mm da) — 49 dona, $1,6 \div 1,9 - 4$ dona, $0,5 \div 9,5$ (har $0,5$ mm da) — 19 dona, $10 \div 100$ (har 10 mm da) — 10 dona.

Kerakli o'lchamni hosil qilish uchun yopishtirib hosil qilinadigan to'plamda eng kam sondagi plitalar bo'lishi uchun o'lchamning o'ng tomonidagi bir yoki ikki xonali sonni yo'qotishdari boshlash kerak.

Masalan, 73,45 mm o'lchamli to'plam tuzish quyidagicha amalga oshiriladi (23-rasm):

<u>— 73,45 mm</u>	1-plita
<u>— 1,45 mm</u>	
<u>— 72,00 mm</u>	2-plita
<u>— 3,00 mm</u>	
<u>— 69,00 mm</u>	3-plita
<u>— 9,00 mm</u>	
<u>— 60,00 mm</u>	4-plita
<u>— 20,00 mm</u>	
<u>— 40,00 mm</u>	5-plita
<u>— 40,00 mm</u>	

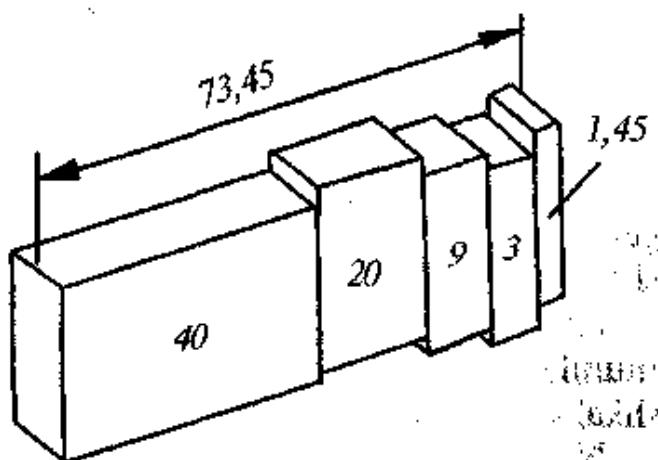

23-rasm. Beshta plitadan iborat tekis parallel tugal o'lchovlar to'plami.

Shunday qilib, to'plam ($1,45+3,00+9,00+20,00+40,00 = 73,45$ mm) beshta plitadan iborat bo'ladi.

Xatolik ortib ketmasligi uchun to'plamda plitalar soni beshtadan ortmasligi kerak.

Tekis parallel tugal uzunlikni o'chash asboblarining qo'llanish sohasini orttirish uchun bir necha xil moslamalardan foydalaniлади. Улар yordamida ichki va tashqi diametrlarni o'chash, chizg'ich tayyorlash va boshqa ishlarni bajarish mumkin.

Tekis parallel tugal uzunlikni o'chash asboblaridan biri bo'lib shchuplar hisoblanadi. Shchuplarning aniqligi ancha past bo'ladi, ularning №1, №2, №3, №4 li to'plamlari mavjud bo'lib, uzunligi 50, 100, 200 mm va qalinligi 0,02 mm dan 1 mm gacha bo'ladi. Shchuplardan porshen va silindr, klapan bilan koromislo yoki tokni uzib ulovchi taqsimlagich kontakti orasidagi va boshqa zazorlarni o'chashda foydalaniлади.

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Tekis tugal uzunlikni o'chash asboblari (83 plitali to'plam).
2. Har xil turdagи shchuplar.

Ishni bajarish tartibi.

1. Tekis parallel tugal uzunlikni o'chash asboblarining turlari va tuzilishi o'r ganiladi.
2. Plitalarning ishchi yuzalari tozalanib, ularni bir-biriga yopishtirish mashq qilinadi.
3. Har bir talabaga topshiriq bo'yicha berilgan o'chamni hosil qilish uchun kerakli plitalar hisoblab topiladi va ulardan to'plam yig'iladi.
4. Bajarilgan ishlar yuzasidan hisobot yoziladi.

10-mashg'ulot

Detallarni shtangenasboblar bilan o'chash

Ishdan maqsad. Shtangen o'chash asboblarning turlari, tuzilishi, ishlatalish sohalari va ulardan foydalanishni o'r ganish.

Nazariy ma'lumotlar. Shtangen o'chash asboblariga, asosan, shtangensirkul, shtangenglubinomer (chuqurlik o'chagich), shtangenreysmus, shtangenzubomerlar kiradi.

Shtangen o'chash asboblarning aniqligi $i = 0,1; 0,05; 0,02 \text{ mm}$ bo'lishi mumkin. Bu aniqlikni olish uchun shtangen o'chash asboblar asosiy shkaladan tashqari qo'shimcha nonius shkalasi bilan jihozlangan bo'ladi.

Nonius shkalasi. Nonius shkalasi yordamida asosiy shkala bir bo'lagining ma'lum kichik bir miqdoriga teng qismlari aniqlanadi.

Nonius shkalasining bo'laklari intervali B asosiy shkala bo'laklari intervali C dan i qiymatga kichik bo'ladi. Bunda nonius moduli $\gamma = 1$ bo'ladi. Agar nonius moduli $\gamma = 2$ bo'lsa, nonius shkalasi bo'laklarining intervali b asosiy shkala bo'laklari intervalining ikkitasidan i qiymatga kichik bo'ladi.

Ko'satichlar	Shkalaning nol holati	O'chashga misollar
$a=1 \text{ mm};$ $a'=1,90;$ $i=0,1 \text{ mm};$ $n=10; \gamma=2$	a)	b)
$a=1 \text{ mm};$ $a'=1,95;$ $i=0,05 \text{ mm};$ $n=20; \gamma=2$	d)	e)
$a=1 \text{ mm};$ $a'=0,98;$ $i=0,02 \text{ mm};$ $n=50; \gamma=1$	f)	g)
$a=0,5 \text{ mm};$ $a'=0,48;$ $i=0,02 \text{ mm};$ $n=25; \gamma=1$	h)	i)

24-rasm. Nonius shkalasini o'r ganish uchun sxemalar.

Nol holatda asosiy va nonius shkalalarining nol shtrixlari bir-biriga mos keladi, bunda nonius shkalasining oxirgi shtrixi asosiy shkalaning L masofadagi shtrixiga mos keladi. *L masofa nonius shkalasining uzunligi* deyiladi.

Detalni o'chash vaqtida nonius shkalasi asosiy shkalaga nisbatan siljiydi va nonius shkalasi nol shtrixining vaziyatiga qarab asosiy shkalaning detal o'chanmini ko'rsatuvchi qiymati N olinadi.

Agar nonius shkalasining nol shtrixi asosiy shkalaning shtrixlari orasida joylashib qolsa, u holda nonius shkalasining keyingi shtrixlari ham asosiy shkalaning shtrixlari orasida joylashadi. Lekin ularning har biri o'zidan oldingisiga qaraganada asosiy shkalaning shtrixiga yaqinroq joylashadi va ulardan ma'lum bitta K shtrix asosiy shkalaning shtrixlaridan biriga mos keladi yoki eng yaqin keladi. Nonius shkalasining bu K shtrixi asosiy shkala bo'laklari intervalining ma'lum qismini ko'rsatadi.

Shunday qilib, shtangenasboblari bilan o'chanayotgan A qiyamat quydagicha topiladi:

$$A = N + Ki.$$

Asosiy va nonius shkalalari quydagi ko'rsatkichlarga ega:

C — asosiy shkala bo'laklari intervali, mm;

B — nonius shkalasi bo'laklari intervali, mm;

i — o'chash aniqligi, mm;

n — nonius shkalasining bo'laklari soni;

L — nonius shkalasining uzunligi, mm;

γ — nonius shkalasining moduli (masshtabi).

Bu qiyamatlar quydagi ifodalar orqali o'zaro boglangan:

a) o'chash aniqligi: $i = C/n$;

b) nonius shkalasi bo'laklari intervali: $B = C \cdot \gamma - i$;

d) nonius shkalasining uzunligi: $L = B \cdot n$ yoki $L = C(\gamma n - 1)$, bu yerda $\gamma = 1; 2; 3; 4; 5$ bo'lishi mumkin.

Misol. Shtangen asbob asosiy shkala bo'laklari $C = 1$ mm, o'chash aniqligi $i = 0,02$ mm va nonius shkalasining moduli $\gamma = 2$ bo'lsa, nonius shkalasining ko'rsatkichlari topilsin.

Yechish: a) nonius shkalasi bo'laklari intervali B :

$$B = C \cdot \gamma - i = 1 \cdot 2 - 0,02 = 1,98 \text{ mm};$$

b) nonius shkalasining bo'laklari soni n :

$$n = C/i = 1/0,02 = 50 \text{ ta};$$

d) nonius shkalasining uzunligi L :

$$L = Bn = 1,98 \cdot 50 = 99 \text{ mm} \text{ yoki}$$


$$L = C(\gamma n - 1) = 1(2 \cdot 50 - 1) = 99 \text{ mm}.$$

Shtangen asboblarining tuzilishi va ishlatalish sohalari.

A) *Shtangensirkullar o'chash qisqichlarining shakli bo'yicha uch turga bo'linadi: III, II, I - 1.*


I - turdag'i shtangensirkullarda (25-rasm) o'chash qisqichlari ikki tomonlama joylashgan bo'lib, pastki qisqichlar jufti ichki yuzlarini o'chashga xizmat qilsa, yuqorigi qisqichlar jufti esa tashqi yuzlarni o'chashga va razmetka isblarini bajarishga mo'ljallangan.

Shtangensirkullar uch xil aniqlikda ishlab chiqariladi: $i = 0,1 \text{ mm}$; $0,05 \text{ mm}$ va $0,02 \text{ mm}$. Turiga qarab o'chash uzunligi 0 dan 125 mm gacha hamda 125 dan 250 mm gacha boradi. Ammu shtangensirkullarning shunday turlari mavjudki, boshlang'ich nuqtasi noldan farq qilgau holda o'chash uzunligi bir necha metrgacha borishi mumkin. Shtangensirkullar moslashtirilganligiga qarab tashqi va ichki o'chamjanri, shu bilan birga churlikni ham o'chashga moslashgan bo'lishi mumkin.

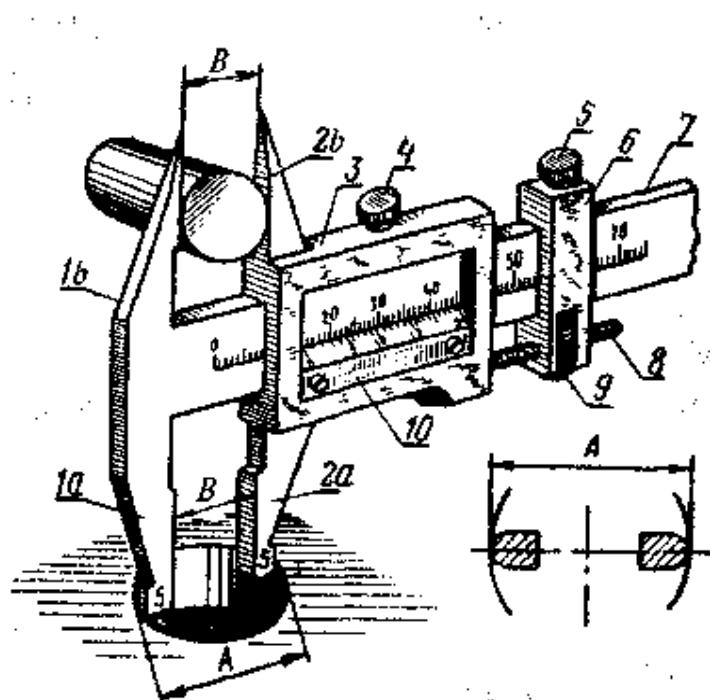

25-rasm. Shtangensirkul:

- 1 — qo'zg'almas tovon;
- 2 — qo'zg'aluvchi tovon;
- 3 — ramka;
- 4, 5 — stopor vintlari;
- 6 — xomut;
- 7 — shtanga;
- 8 — mikrovint;
- 9 — mikrovint gaykasi;
- 10 — nomios plastinkasi;
- 11 — lineyka.

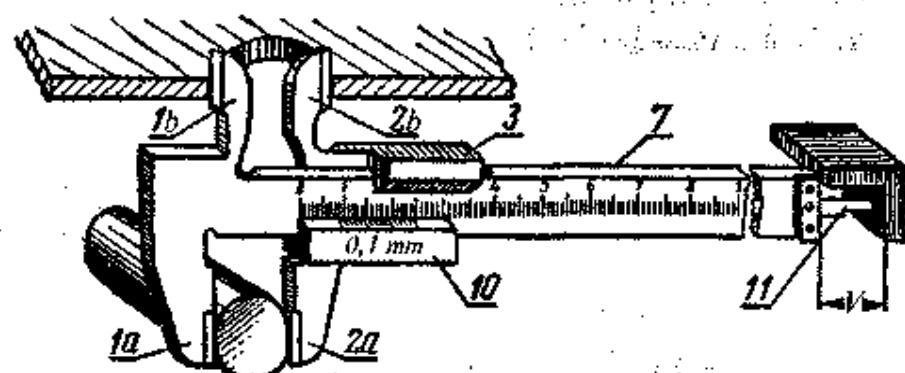


B) *Shtangenglubinomerlar* yordamida balandlik va chuqurliklar o'chanadi (26- rasm). Mikrometrik uzatish vintining bir uchi ramkaga mahkamlangan bo'radi. Ramkaning yon tomonida joylashgan bo'shilqning bir qismiga nonius shkalasi chizilgan plastinka mahkamlanadi. Shtangenglubinomer bilan o'lehashda uning asosi o'chanayotgan detalning yuzasiga kueb bilan bosib o'matiladi va uchi chuqurlikning ostiga tekkuncha shtanga siljtiladi.


D) *Shtangenreysmuslar* yordamida razmetka plitasi ustida detallarning balandligini o'lehash va razmetka ishlari bajaritadi (27-rasm). Asosning ostki yuzasi bilan belgilash uchun qo'yilgan oyoqcha uchigacha bo'lgan masofa asosiy va nonius shkalasi orqali aniqlanadi. Shtangenreysmuslarning o'lehash aniqligi $I = 0,01; 0,05$ va $0,02 \text{ mm}$ va o'lehash chegarasi $0-250, 40-400, 60-630$ va $100-1000 \text{ mm}$ bo'lgan turlari ishlab chiqariladi.

Kerakli jihoz va materiallar.

1. *Shtangenasboblar*.
2. O'lehash uchun detaillar.
3. Razmetka stoli va unga moslamalar.

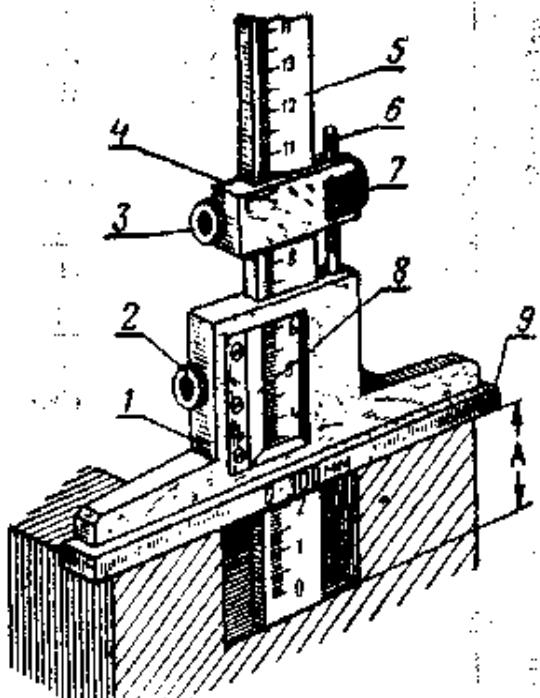

26-rasm. *Shtangenglubinomeri*:
 1 — ramka; 2, 3 — stopor vintlari;
 4 — xonrut; 5 —shtanga; 6 — mikro-
 vint; 7 — sozlash gaykasi; 8 — nonius
 plastinkasi; 9 — asos.

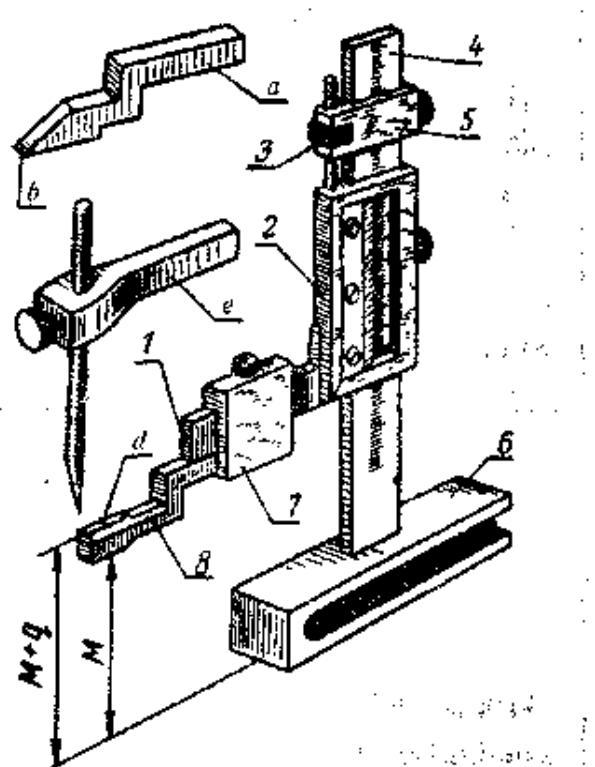

27-rasm. *Shtangenreysmusi*:
 1 — qo'zg'aluvchi toyon; 2 — ramka;
 3 — mikrovint gaykasi; 4 — shtanga;
 5 — xonut; 6 — asos; 7 — qo'shimcha
 xonut; 8 — almashimuvchi oyoqcha.

Ishni bajarish tartibi.

1. Shtangenasboblarning turlari va tuzilishi o'rganiladi.
2. Nonius shkalasining tuzilishi va ishlatalishi o'rganilib, berilgan topshiriqqqa asosan nonius shkalasining hisobi bajariladi.
3. Berilgan shtangensirkulai ishlatalish o'rganiladi va berilgan pog'onali vahning barcha o'lchanlari uch martadan o'lchanib, natijalar 6-jadval shaklidagi jadvalga kiritiladi.
4. Shtangenglubinomerni ishlatalish o'rganiladi va berilgan silindrik detalning chuqurlashtirilgan ichki qismi pog'onalaridan bar birining chuqurligi uch martadan o'lchanadi va natijalar 7-jadval shaklidagi jadvalga kiritiladi.
5. Shtangenreysm usni ishlatalish o'rganiladi va berilgan shatun bo'yinchasi markazining val o'qiga nisbatan aylanish radiusi hisoblab topilib, natijalar 8-jadval shaklidagi jadvalga kiritiladi.
7. Bajarilgan ish yuzasidan hisobot yoziladi.

6-jadval

Shtangensirkulning ko'rsatkichlari va o'lhash natijalari

O'lchov asbobining nomi	O'lhash aniqligi	O'lhash chegarasi	O'lhash belgisi	O'lchan qiymati			O'rtacha qiymat
				1-o'lhash	2-o'lhash	3-o'lhash	
Shtangensirkul							

7-jadval

Shtangenglubinomerning ko'rsatkichlari va o'lhash natijalari

O'lchov asbobining nomi	O'lhash aniqligi	O'lhash chegarasi	O'lhash belgisi	O'lchan qiymati			O'rtacha qiymat
				1-o'lhash	2-o'lhash	3-o'lhash	
Shtangenglubinomer							

Shtangenreysmusning ko'rsatkichlari va o'lehash natijalari

O'lechov asbobining nomi	O'lehash aniqligi	O'lehash chegarasi	O'lehash belgisi	O'leham qiymati			O'rtacha qiymat
				1-o'lehash	2-o'lehash	3-o'lehash	
Shtangen-reysmus							

II-mashg'ulot

Mikrometrik o'lehash asboblari

Ishdan maqsad. Mikrometrik o'lehash asboblarining turlari, tuzilishi, isblatish sohalari va ulardan foydalanishni o'rganish.

Umumiy ma'lumotlar. Mikrometrik o'lehash asboblariga, asosan, quydagilar kiradi: mikrometrler, mikrometrik glubinom erlar, mikrometrik nutromerlar.

Mikrometrik o'lehash asboblarining ikkita o'lehash shkalasi bo'ldi. Birinci o'lehash shkalasi stebelida bo'lib, bo'lagining qiymati 0,5 mm ga teng. Uning ko'rsatuvchisi bo'lib barabanning qirrasini xizmat qiladi (29-rasmi).

Ikkinci o'lehash shkalasi barabanning konussimon aylanasi bo'ylab joylashgan bo'lib, uni ko'rsatuvchisi bo'lib stebeldagi birinci o'lehash shkalasi o'rtasiga chizilgan bo'ylama chiziq xizmat qiladi.


Baraban stebel ichida joylashgan mikrometrik vintga biriktirilgan, uning qadanisi 0,5 mm. Shu sababli mikrometrik vintning to'la bir marta aylanishiha baraban qirrasining stebelda joylashgan birinci o'lehash shkalasi bo'yicha bir bo'lakka siljishi to'g'ri keladi. Barabanning konussimon aylanasi bo'yicha joylashgan ikkinchi shkala 50 ta teng bo'lakka bo'lingan. Shu sababli barabanning ikkinchi shkala bo'yicha bir bo'lakka burilishi mikrometrik vintning

$$I = \frac{c}{n} = \frac{0,5}{50} = 0,01 \text{ mm}$$

qiymatga bo'ylama siljishiga teng bo'ldi.

Demak, mikrometrning o'lehash aniqligi $i = 0,01 \text{ mm}$ ga teng.

Mikrometrik o'lehash asboblari yordamida o'lehashda, o'leham qiymati ikkala shkala bo'yicha olinib, so'ng ular janlanadi.

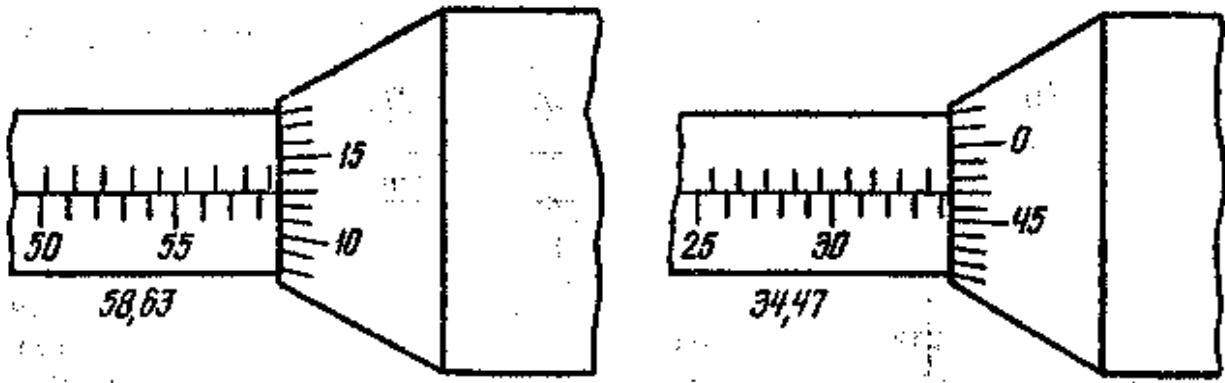

28-rasm. Mikrometrda o'lehamni olish sxemasi.

Mikrometrda o'lehamni aniqlash 28-rasmida ko'rsatilgan.

Rasmdan ko'rniib turganidek, birinchi shaklda birinchi shkala bo'yicha o'leham $N = 58,5 \text{ mm}$, ikkinchi shkala bo'yicha esa $K = 13$. Mikrometr bilan o'lehanayotgan o'leham qiymati quyidagicha topiladi:

$$A = N + K \cdot i = 58,5 + 13 \cdot 0,01 = 58,63 \text{ mm}.$$

Ikkinchi shaklda birinchi shkala bo'yicha o'leham $N=34 \text{ mm}$, ikkinchi shkala bo'yicha $K=47$. Mikrometr bilan o'lehanayotgan o'leham qiymati yuqoridagidek topiladi:


$$A = N + K \cdot i = 34 + 47 \cdot 0,01 = 34,47 \text{ mm}.$$

Mikrometrik vintning xatoligi ortib ketmasligi uchun uning ishechi uzunligi 25 mm ga teng qilib tayyorlangan. Shuning uchun ham mikrometrik o'lehash asboblari shkalasining o'lehash uzunligi 25 mm ga teng.

Mikrometr. Mikrometrlar lashqi o'lehamlarai o'lehashga mo'ljallanib, o'lehash intervallari har xil bo'lib, ular skobaning o'lehamiga, o'lehash sterjenining uzunligiga, uzaytirgichning o'lehamiga bog'liq bo'ladi. Mikrometrarning o'lehash intervallari: 0...25 mm, 25...50 mm, 50...75 mm, ..., 275...300 mm, shu bilan birga mikrometrarning 300 dan 600 mm gacha bo'lgan o'lehash intervallarini olishga qo'zg'almas tovonni ahnashtirish yoki ularni siljitish bilan amalga oshiriladi.

Har o'lehashdan avval mikrometr tekshiriladi. Buning uchun mikrometr komplektiga kiruvechi kalibr o'lehanib, to'g'ri hisoblanayotgani aniqlanadi.

Masalan, 50 mm li kalibr o'lehanganda baraban qirrasi 50 mm ni ko'rsatuvchi shtrixga, barabanning nol chizig'i esa stebelning bo'ylama chizig'i ustiga kelishi kerak. Agar ko'rsatilgandek joylashmasa, mikrometr sozlanadi. Buning uchun o'lehash sirtlari orasiga qo'yilgan kalibr treshetka yordamida (3—5 marta burab) asta siqiladi. Kalibrni chiqarmay turib, mikrometrik vint aylanib ketmasligi uchun stopor vint yordamida qotiriladi. So'ngra barabanni aylanib ketmasligi uchun chap qo'l bilan ushlab,

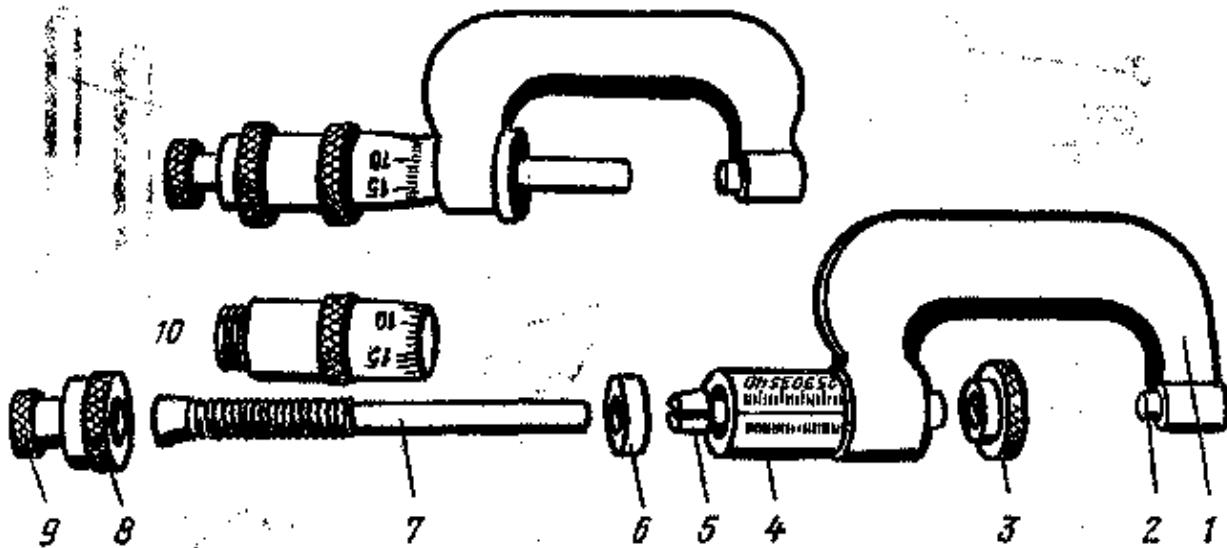

29-rasm. Mikrometr.

1 — skoba; 2 — qo‘zg‘almas tovon; 3 — stopor; 4 — stebel; 5 — mikrometrik vintiga ulanadigan qo‘zg‘aluvchi tovon; 6 — gayka; 7 — mikrometrik vint; 8 — kolpachok; 9 — treshetka; 10 — baraban.


o‘ng qo‘l bilan kolpachok bo‘shatiladi. Baraban mikrovintdan ajralgandan keyin uni kerakli joyga, ya’ni barabanning uol shtrixi stebeldagi millimetrlar shkalasidagi bo‘ylama chiziqqa aylantirib to‘g‘tilanadi.

Barabanni shu holatda chap qo‘l bilan ushlab turib, o‘ng qo‘l bilan kolpachok asta burab mahkamlanadi. Baraban va mikrometrik vint kolpachok yordamida mahkamlangandan keyin, qaytadan mikrometrda kalibr o‘lchab tekshiriladi. O‘lchash chegarasi 0—25 mm bo‘lgan mikrometrlar ni tekshirish uchun o‘lchash sirtlarini bir-biriga tekkunga qadar treshetka ni burab, to‘g‘ri hisoblayotgani auiqlanadi.

Mikrometrik glubinomer. Asosining ostki qismi va o‘lchash sterjenining oxiri bu asbobning o‘lchash sirtlarini hisoblanadi. O‘lchash oraliq‘ini orttirish uchun glubinomerlar almashtimuvchi o‘lchash sterjenlari bilan ta’minalangan. Glubinomerlarning o‘lchash oraliqlari 0—100 va 0—150 mm ga teng bo‘ladi (30-rasm).

O‘lchash sterjeni 0—25 mm ga teng bo‘lgan glubinomerlarni nolga sozlash uchun ularni tekshirish plitasiga o‘rnataladi. Buning uchun asbobning asosi plitaga qisiladi, keyin ikkinchi o‘lchash sirti plitaga tekkunga qadar mikrometrik vint treshetka yordamida aylantiriladi. O‘lchash sterjenini stopor vintidan mahkamlab, asbob nolga o‘rnataladi. Qolgan o‘lchash sterjenlari ishlatilganda glubinomer nolga sozlash o‘lchovlari yordamida nolga o‘rnataladi.

Mikrometrik nutromer. Mikrometrik nutromer mikrometr golovkasidan va uzaytirgichlar to‘plamidan iborat (31-rasm). Mikrometr golovkasini

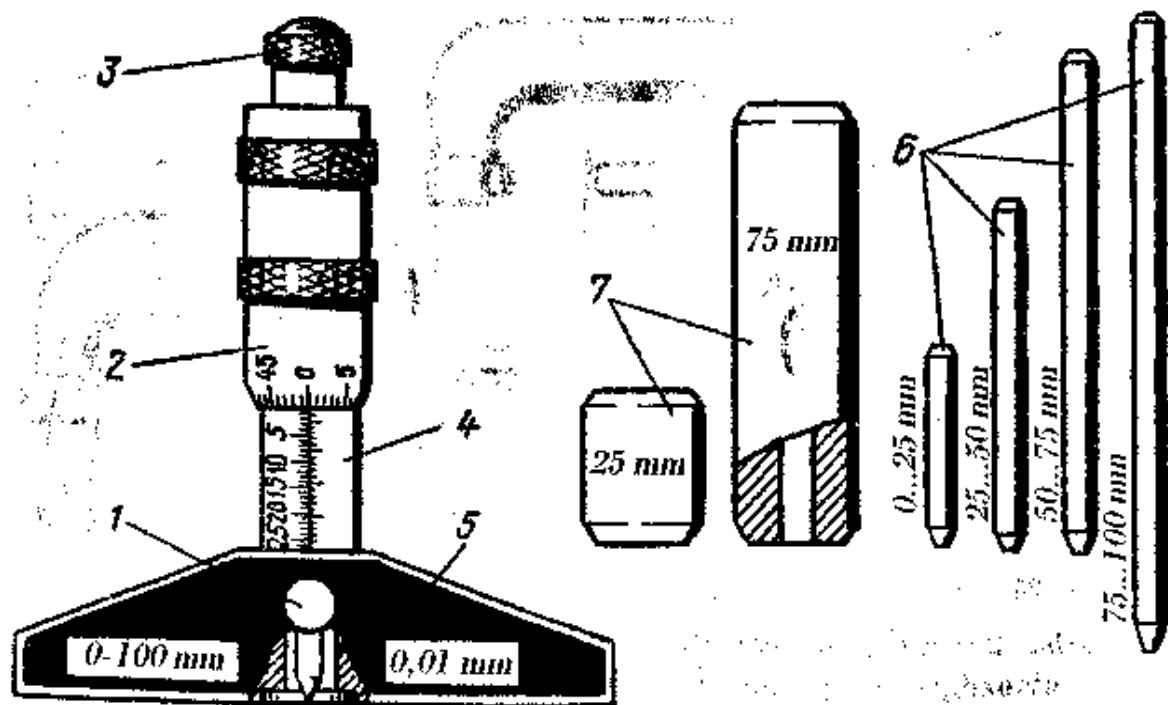


30-rasm. Mikrometrik glubinometer:
1 — stopor; 2 — barabon; 3 — treshetka; 4 — stebel; 5 — asos; 6 — almashinuvchi o'lehash sterjenlari; 7 — nolga sozlash o'lechovlari.

hisoblash moslamasi xuddi mikrometrlar ujikidek bo'jadi. Mikrometrik vintning H2 (H) oxiri va asbob korpusiga burab qo'yiladigan uzaytirgich sterjenining oxiri nutromeruing o'lehash sirtlari hisoblanadi. Nutromerlarda o'lehash kuchini chegaralovchi moslama yo'q. O'lechanayotgan o'tverstiyaga o'lehash sirtlari taxminan siqiladi, shuning uchun hisoblash aniqligi bir xil — 0,01 mm bo'lishidan qat'iy uazar, nutromerlarda o'lehash xatoligi mikrometrlarda o'lehashdagiga nisbatan birmuncha katta bo'jadi.

Nutromerlar skoba shaklida tayyorlangan bo'lib, ichki o'lehash sirtlari oraliqlari aniq masofani o'rnatish o'lebagichida tekshiriladi. Agar nutromer ko'rsatkichi aniq masofaga teng bo'lnasa, u nolga o'rnatiladi. Buning uchun nutromeri o'rnatish o'lebagichidan chiqarmasdan mikrometrik vintni stopor vinti bilan qotiriladi. Keyin barabanni ushlab turib mikrovintni barabandan ajratish uchun kolpachok burab bo'shatiladi. Barabanni kerakli holatga qo'yib, uni mikrovint bilan biriktirish uchun kolpachok burab qotiriladi. Nutromerning to'g'ri sozlanganligi o'rnatish o'lebagichidan foydalananib qayta tekshiriladi.

Uzaytirgich sterjen va sterjenni nutromerga biriktirish uchun mo'ljalangan trubkadan tuzilgan. Trubkada uzaytirgich sterjenining uzunligi ko'rsatiladi. Uzaytirgich nutromerga burab qo'yilganda prujina sterjenni nutromerning o'lehash sirtiga zinch qisadi.

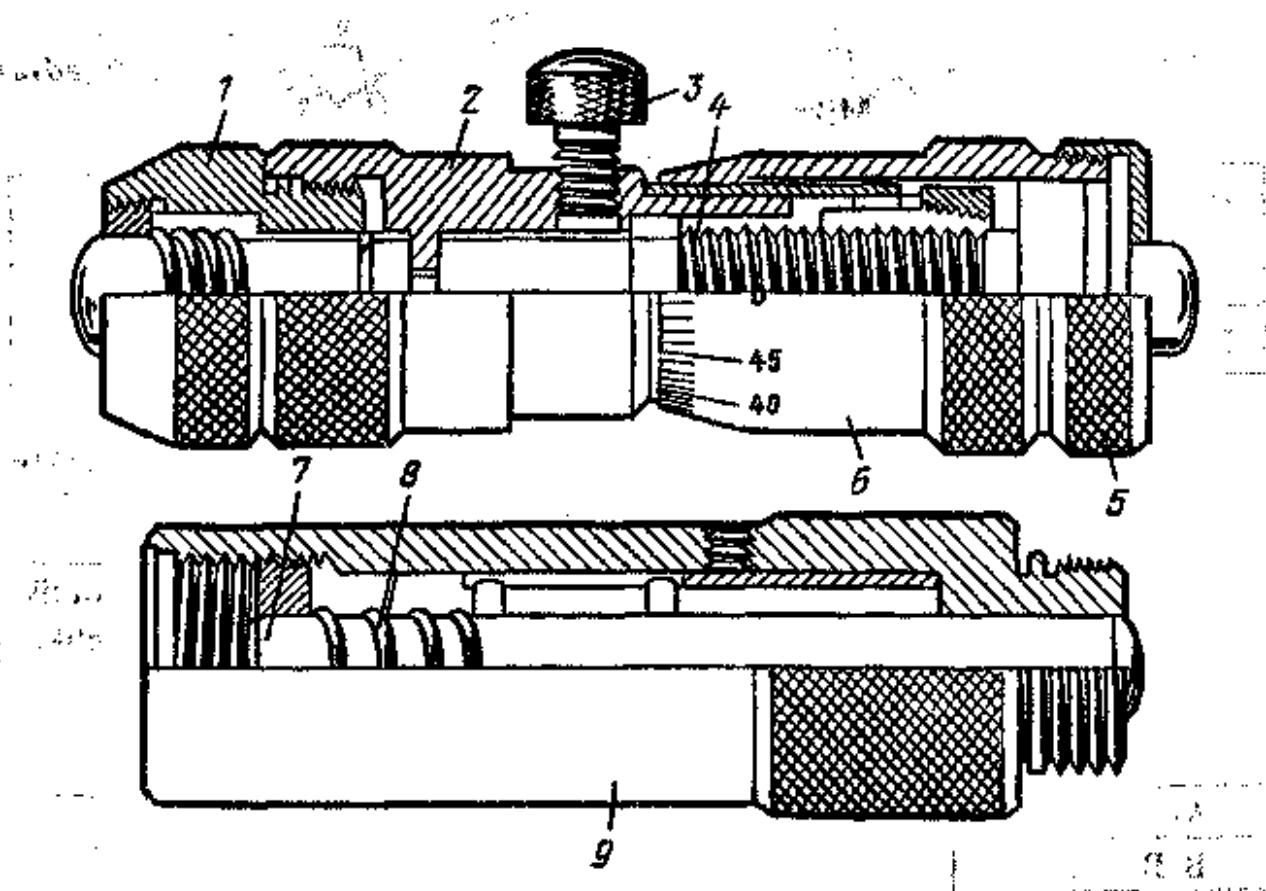

31-rasm. Mikrometrik nutromer:

1 — uzaytirgich uchligi; 2 — korpus; 3 — stopor vinti; 4 — mikrometrik vint; 5 — qopqoq; 6 — baraban; 7 — uzaytirgich sterjeni; 8 — prujina; 9 — truba.

Mikrometrik nutromerlarning o‘lchash intervallari: 75...175, 75...600, 150...1260 va 600...2500 mm bo‘ladi.

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Har xil uzunliklarni o‘lchashga mo‘ljallangan mikrometrik o‘lchash asboblari.

2. O‘lchash uchun tirsakli val, stakan shaklidagi detallar, gilzalar.

3. Mikrometrik o‘lchash asboblariuni sozlash uchun kalibrilar va tekis parallel tugal uzunlikni o‘lchash asboblari.

Ishni bajarish tartibi.

1. Mikrometrik o‘lchash asboblarining turlari va tuzilishi o‘rganiladi.

2. Tekis mikrometr yordamida berilgan detal (tirsakli val) o‘lchanib, jadvallar to‘ldiriladi va shu detalning bo‘ylanu hamda ko‘ndalang kesimlaridagi yeyilishining geometrik shakli sxema tarzida ko‘rsatiladi.

3. Bajarilgan ish yuzasidan hisobot yoziladi.

Izoh. Yuqorida to‘ldirish talab etilgan jadvallar 9, 10-jadvallar ko‘rinishda bo‘ladi. Jadvallar tepasida o‘lchanayotgan detal eskizi beriladi.

Olingan natijalar asosida detal o‘lchamining to‘g‘ri geometrik shakli dan chetlanish grafiklari chiziladi.

9-jadval

Mikrometrning ko'rsatkichlari

Asbobning nomi	Aniqlik klassi	O'lchash chegarasi, mm	Hisoblasht aniqligi, mm	Zavod tartib raqami	Zavod markasi
Mikrometr					

10-jadval

O'lchash natijalari

Kesimlar	Kesimlardagi haqiqiy o'lchamlar			Ellipslitlik, mm			Konussimonlik egarsimonlik, mm
	a-a	b-b	c-c	a-a bo'yicha	b-b bo'yicha	c-c bo'yicha	
A-A							
B-B							

12-mashg'ulot


Burchak o'lchash asboblari

Ishdan maqsad. Burchak o'lchash asboblarning turlari, tuzilishi, ishlatisht sohalari va ulardan foydalanishni o'rGANISH.

Umumiy ma'lumotlar. Kontakt usulida ishlaydigan burchak o'lchash asboblarning ikki xili bo'lib, ular transportir shaklidagi va universal burchak o'lchash asboblariiga bo'linadi.

1. Transportir shaklidagi burchak o'lchash asbobi Kushnikov konstruksiyasi asosida tayyorlangan bo'lib, u qiymati 0...180° oralig'ida bo'lgan tashqi burchaklarni o'lchashga mo'ljallangan (32-rasm).

Asosiy shkalaning bo'laklari 1° ga, nonius shkalasining bo'laklari esa 2° va 5° ga teng. Bu burchak o'lchash asbobining asosi yarim doira shaklidagi disk bo'lib, unga aylanasi bo'ytab 120° li asosiy shkala chizilgan. Diskka lineyka mahkamlangan. Siljuvchi lineyka nonius shkalasi bilan birga A o'q atrofida aylanadi. Nonius sektorini mikrovint bilan mahkamlanadi. Siljuvchi lineykaga xomut yordamida 90° li ugolnik mahkamlanadi va bunda 0 dan 90° bo'lgan burchaklar o'lehanadi. 32-rasm da berilgan asbobning ko'rsatkichi lineyka bilan ugolnik orasidagi α burchakka mos keladi. 90° dan katta bo'lgan burchaklarni o'lchash uchun ugolnik olib tashlanadi. Bunda burchakni o'lchashda asbobning ko'rsatkichiga 90° qo'shib ($90^\circ + \alpha$)

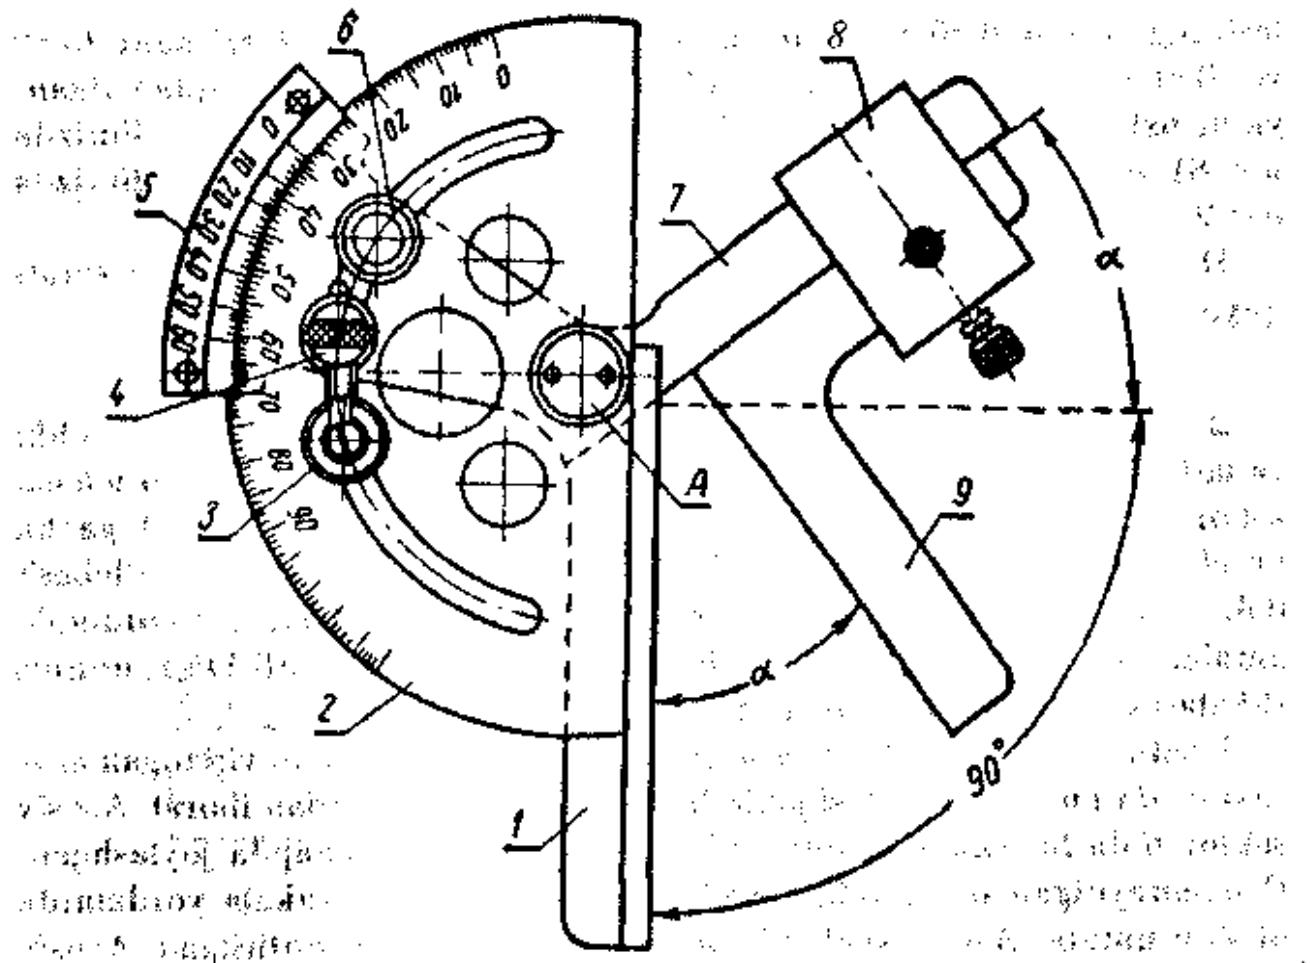


32-rasm. Transportir shaklidagi burchak o'lehash asbobi:
 1 — lineyka; 2 — asos sektori; 3 — mikrovint stopori; 4 — mikrovint; 5 — nonius sektori; 6 — stopor; 7 — siljuvchi lineyka; 8 — xomut; 9 — burchagi 90° bo'lgan ugolnik.

hisoblanadi. Nonius shkalasi bo'yicha ko'rsatkichini o'qish shtangenasboblar nonius shkalasini o'qish bilan bir xil amalga oshiriladi. Farqi shuudaki, nonius shkalasining ko'rsatkichi uzunlik birligida emas, balki burchak birligida o'qiladi. Masalan, agar burchak o'lehash asbobining ko'rsatkichi 33-rasm da tasvirlangandek bo'lsa, u holda shkalaning ko'rsatkichi quyidagi foddan hisoblab topiladi:

$$\Delta = A + n \cdot e,$$

bu yerda: Δ — o'lehanayotgan burchakning haqiqiy qiymati; A — asosiy shkalaning ko'rsatkichi (bizning misolimizda $A = 15^\circ$); n — nonius shka-

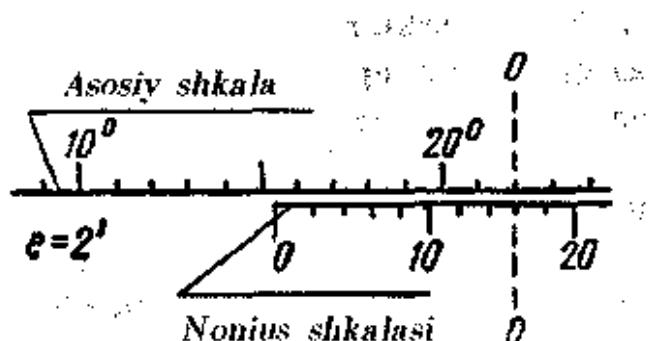

33-rasm. O'lehanayotgan burchak qiy'matini aniqlash sxemasi.

lasining 0 dan 0–0 vertikal chiziqqacha bo'lgan bo'laklari soni (0–0 vertikal chiziq asosiy va nonius shkalalarining bir to'g'ri chiziqdagi yotgan, ya'nii ustuu-a-ust tushgan bo'laklaridan o'tkaziladi, bizning misolimizda $n = 8$); e – nonius shkalasi bo'laklarining qiymati (bizning misolimizda $e = 2'$).

Demak, ko'rinishayotgan misolimizdagidagi burchak o'lehamining qiymati quyidagiga teng:

$$\Delta = A + n \cdot e = 15^\circ + 8 \cdot 2' = 15^\circ 16'.$$

2. Semenov konstruksiyasidagi universal burchak o'lehash asbobi ichki va tashqi burchaklarni o'lehashga mo'ljallangan. Ushbu burchak o'lehash asbobi turli shakldagi qo'shimcha detallari yordamida 0 dan 320° gacha burchaklarni o'lehash imkonini beradi, bunda tashqi burchaklarni o'lehash 0 dan 180° oraliqda, ichki burchaklarni o'lehash esa 40 dan 180° oraliqda amalga oshiriladi. Asosiy shkala bir bo'linmasining qiymati 1° ga, nonius shkalasi bir bo'linmasining qiymati esa 2' ga teng.


Ushbu burchak o'lehash asbobi asosiy gradus shkalasi tasvirlangan asos sektori 6 va nonius shkalasi joylashgan nonius sektori 9 dan iborat. Asosiy sektor 6 da bir shkala uoldan o'ngda, boshqasi esa chapda joylashgan. O'lehanayotgan burchakka qarab natijani u yoki bu shkala yordamida olish mumkin. Asosiy sektor bilan lineyka 7 mahkam qotirilgan. Asosiy sektorni nonius shkalasi atrofida osongina o'ruatish va mahkam lagich 8 yordamida qotirish mumkin. Nonius sektori 9 plastinkasiga xomut 4 yordamida ugolnik 3 birlashhtiriladi. Juda tor joylarni o'lehashda asbobni o'rnatish qulay bo'lishi uchun almashinuvchi lineyka 2 ning bir uchi qiyar qirqilgan.

Nonius sektori 9 ning ishchi qirrasini asos lineykasining ishchi yuzaga nisbatan aniq o'rnatish uchun orqa tomonda joylashgan mikrometrik gaykadan foydalaniлади.

Universal burchak o'lehash asbobi tashqi burchaklarni o'lehash uchun uch xil ko'rinishga keltiriladi:

a) 0 dan 50° gacha bo'lgan burchaklarni o'lehash uchun asbob to'layig'iladi, burchakning bir tomoniga asos lineykasi qo'yiladi, ikkiuchi tomoniga almashinuvchi lineyka 2 qo'yiladi. Burchakning qiymati o'ng shkaladan o'qiladi;

b) 50° dan 140° gacha bo'lgan burchaklarni o'lehash uchun ugolnik olib tashlanib, almashinuvchi lineyka xomut 4 ga mahkamlanadi. Natijada o'lehanayotgan burchak 90° ga ortib qoladi. Shuning uchun 50° dan 90° gacha bo'lgan burchaklarni o'lehashda chap shkaladan foydalaniлади, 90° dan 140° gacha bo'lgan burchaklarni o'lehashda esa o'ng shkaladan foydalaniлади;

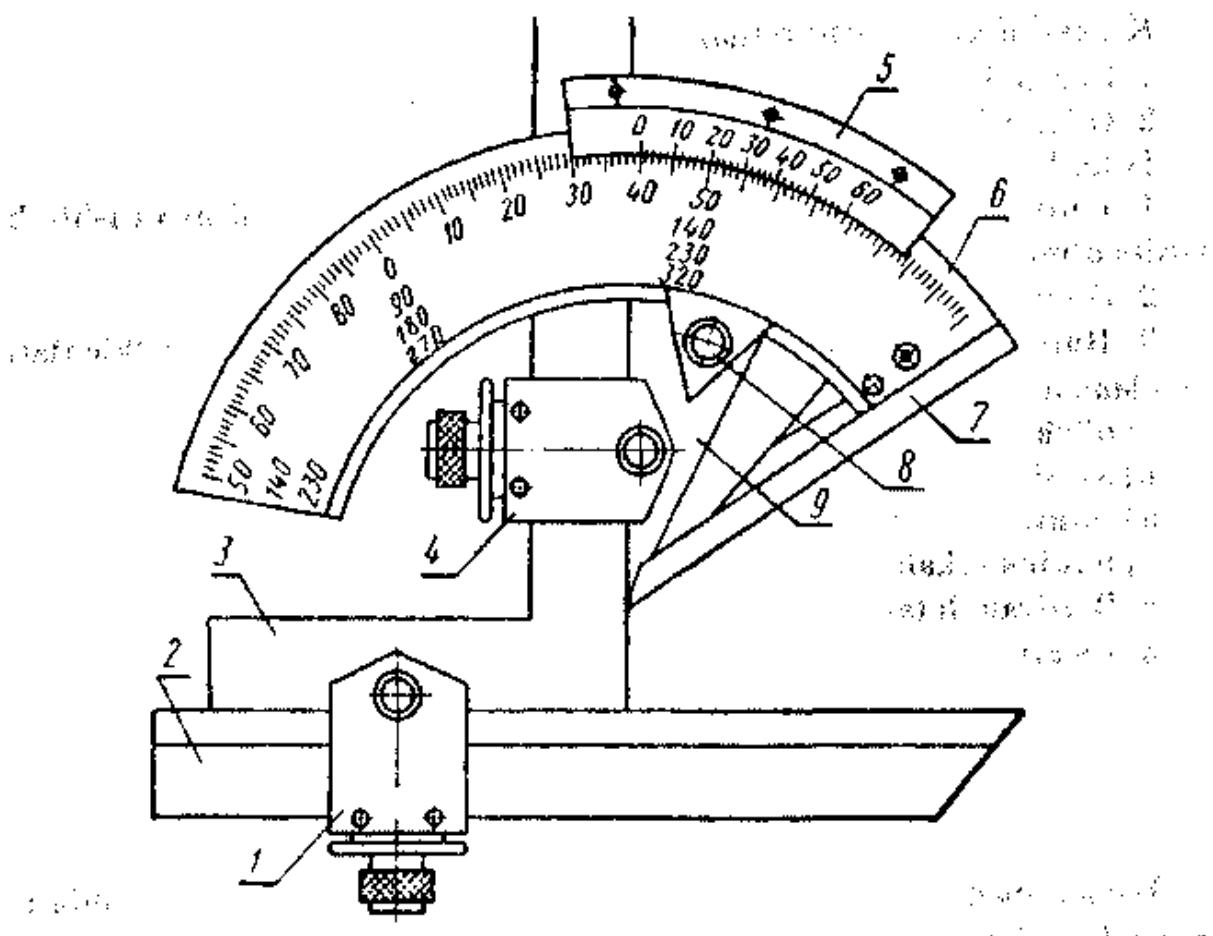

34-rasm. Universal burchak o'lehash asbobi:

1 va 4 — lineyka va ugolniklari mahkamlash uchun xomutlar; 2 — almashtinuvchi lineyka; 3 — ugolnik; 5 — nonius shkalasi; 6 — asos sektori; 7 — lineyka; 8 — mahkamlagich; 9 — nonius sektor.

d) 140° dan 180° gacha bo'lgan burchaklarni o'lehash uchun lineyka xomut 1 bilan birgalikda ugolnikdan ajratib olinadi. Natijada o'lehash burchagi yana 90° ga ortadi. Burchakning qiymati esa chap shkaladan o'qiladi.

Universal burchak o'lehash asbobi ichki burchaklarni o'lehash uchun ikki xil ko'rinishga keltiriladi:

a) 180° dan 130° gacha bo'lgan ichki burchaklarni o'lehash uchun burchak o'lehash asbobining yuqorida keltirilgan d'holatdan foydalaniladi. Bunda burchakning qiymati o'ng shkaladan o'qiladi;

b) 130° dan 40° gacha bo'lgan burchaklarni o'lehashda xomutlar 1 va 4 ga mahkamlangan ugolnik va almashtinuvchi lineyka olib tashlanadi. Bunda o'lehash qirralari sifatida lineyka 7 va nonius sektori plastikuasining qirrasidan foydalaniladi. Buning natijasida ular orasidagi tashqi burchak 90° ga, ya'ni uning qiymati 230° dan 320° oralig'ida bo'ladi, bu esa ichki burchakning 130° dan 40° gacha bo'lgan oraliqdagi qiymatiga mos keladi.

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Burchak o'lehash asboblari.

2. O'lehash uchun detallar.

Ishni bajarish tartibi.

1. Universal burchak o'lehash asbobining turlari, tuzilishi va ishlash tartibi o'rGANIлади.

2. O'lehash uchun berilgan detalning eskizi chiziladi.

3. Burchak o'lehash asbobining quyidagi metrologik ko'rsatkichlari aniqlanadi:

a) o'lehash chegaralari;

b) asosiy va yordamchi shkalalarning bir bo'linmasi qiymati;

d) nonius shkalasining bir bo'linmasi qiymati;

e) nonius shkalasining o'lehash aniqligi.

4. Berilgan detallarning ichki va tashqi burchaklari o'lehanadi.

5. Bajarilgan ish yuzasidan hisobot yoziladi.

13- mashg'ulot

Soat turidagi indikatorli o'lehash asboblari

Ishdan maqsad. Tishli uzatma asboblarining turlari, tuzilishi, ishlash sohalari va ulardan foydalanishni o'rGANISH.


Umumiy ma'lumotlar. Tishli uzatma asboblariga, asosan, soat turidagi indikator bilan ta'minlangan o'lehash asboblari — chuqurlik, qalinlik o'lehangichlar, stanok shpindelinining radial urishini (tepishini) tekshiradigan qurilmalar, indikatorli skobaler, indikatorli nutromerlar kiradi.

Soat turidagi indikatorlar tishli justlardan iborat bo'lgan inexamizmli asbob hisoblanadi.

O'lehash sterjeni o'rta qismidagi qirqilgan reyka orqali tishli g'ildirak bilan tishlanadi. O'lehash sterjenining siljishi tishli g'ildirak orqali asbobning strelkasiga uzatiladi. Tishli g'ildiraktardagi luft tolasimon spiral prujina va tishli g'ildirak yordamida yo'qotiladi. Prujinaning ikkinchi uchi asbob korpusiga mahkamlangan bo'ladi. Asbobda ikkita shkala mavjud bo'lib, ulardan kattasi bo'yicha millimetring bo'laklari, kichigi bo'yicha esa butuu qiymatlar hisoblanadi. O'lehash sterjeni 1 mm ga siljiganda katta shkaladagi strelka bir marta aylanadi. Agar shkala 100 ta bo'linmaga bo'lingau bo'lsa, u holda katta shkala bo'linmalarining qiymati 0,01 mm ga teng bo'ladi.

Soat turidagi indikatorlar quyidagi 4 xil turda ishlab chiqariladi:

1. Gardishining diametri 68 mm va o'lehash chegarasi 0...6 mm hamda 0...10 mm bo'lgan normal o'lehamli indikatorlar.

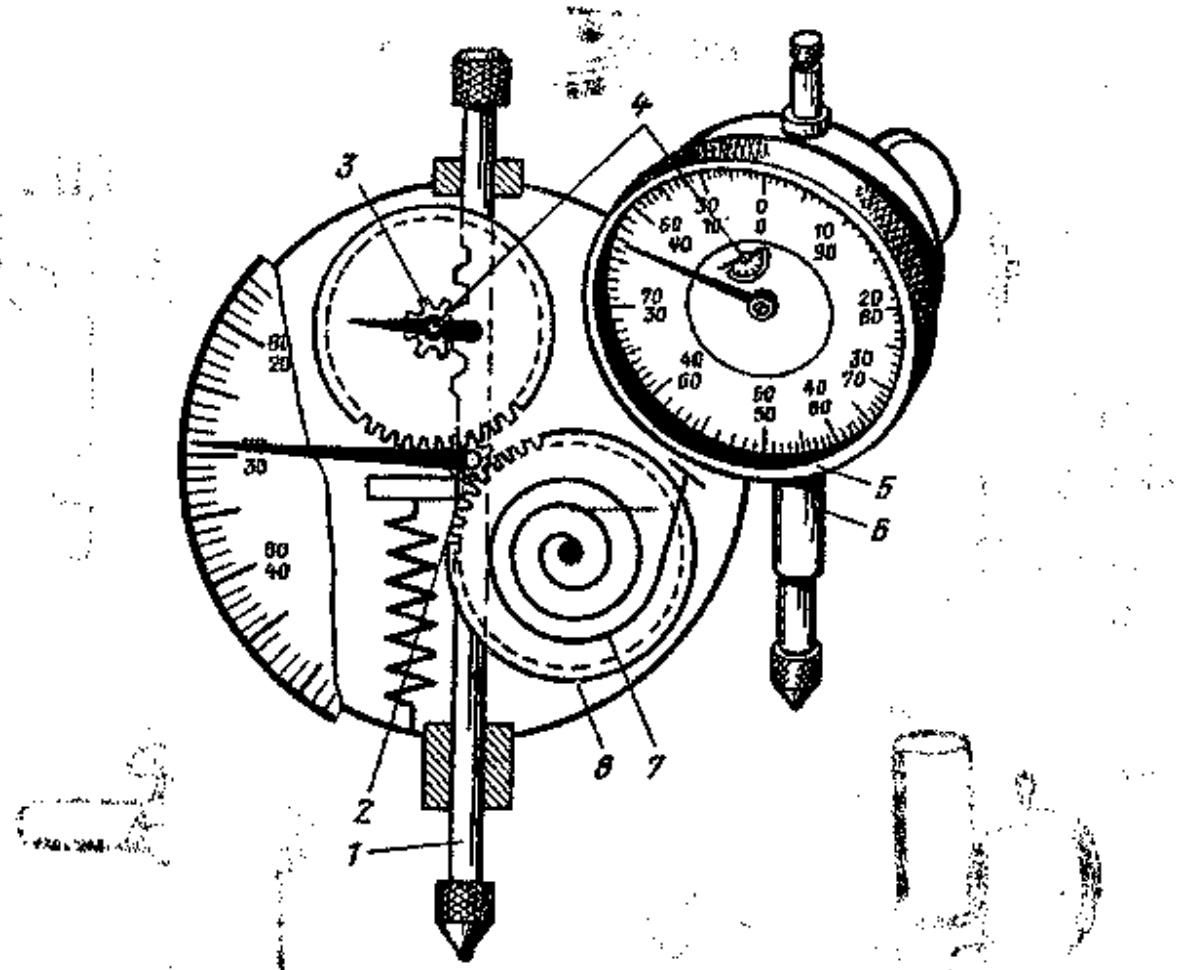

35-rasm. Soat turidagi indikator va uning sxemasi:

1 — o'chash sterjeni; 2 — tribka; 3 — juft tishli g'ildirak; 4 — kichik strelka; 5 — tashqi qopqoq; 6 — gilza; 7 — tolasimon spiral prujina; 8 — tishli g'ildirak.

2. Gardishining diametri 42 mm va o'chash chegarasi 0...2 mm bo'lgan kichik gabaritli indikatorlar.


3. Gardishining diametri 42 mm va o'chash chegarasi 0...2 mm bo'lgan toreslarni o'chaydigan indikatorlar.

4. Gardishining diametri 90 mm va o'chash chegarasi 0...5 mm (bo'linmalarining qiymati 0,01 mm) hamda o'chash chegarasi 0...10 mm (bo'linmalarining qiymati 0,1 mm) bo'lgan kattalash tirilgan shkalali indikatorlar.


Bundan tashqari, o'chash chegarasi 25...50 mm bo'lgan indikatorlar ham ishlab chiqariladi.

Indikatorlarda faqat bitta o'chash uchi bo'ladi, xolos. Shuning uchun ulardan foydalanishda turli xil moslamalardan foydalaniлади. Masalan, detal-larining tashqi o'chamlarini o'chashda indikator skobadan foydalaniлади.

Si turidagi indikatorli skobalar 0 dan 1000 mm gacha bo'lgan turli o'chash chegaralarida (0...50, 50...100, so'ng har 100 mm dan keyin, bundan tashqari, 600 mm dan keyin almashinuvchi tovonli bo'ladi) tashqi o'chamlarini o'chash uchun ishlab chiqariladi (36-rasm). Skobalar

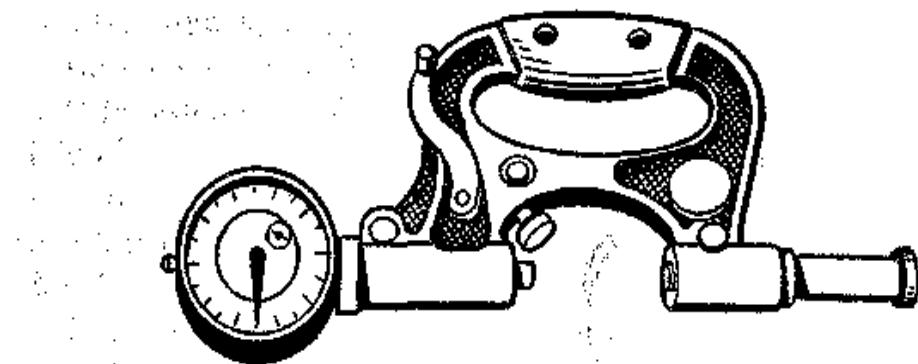

36-rasm. Indikator skoba.

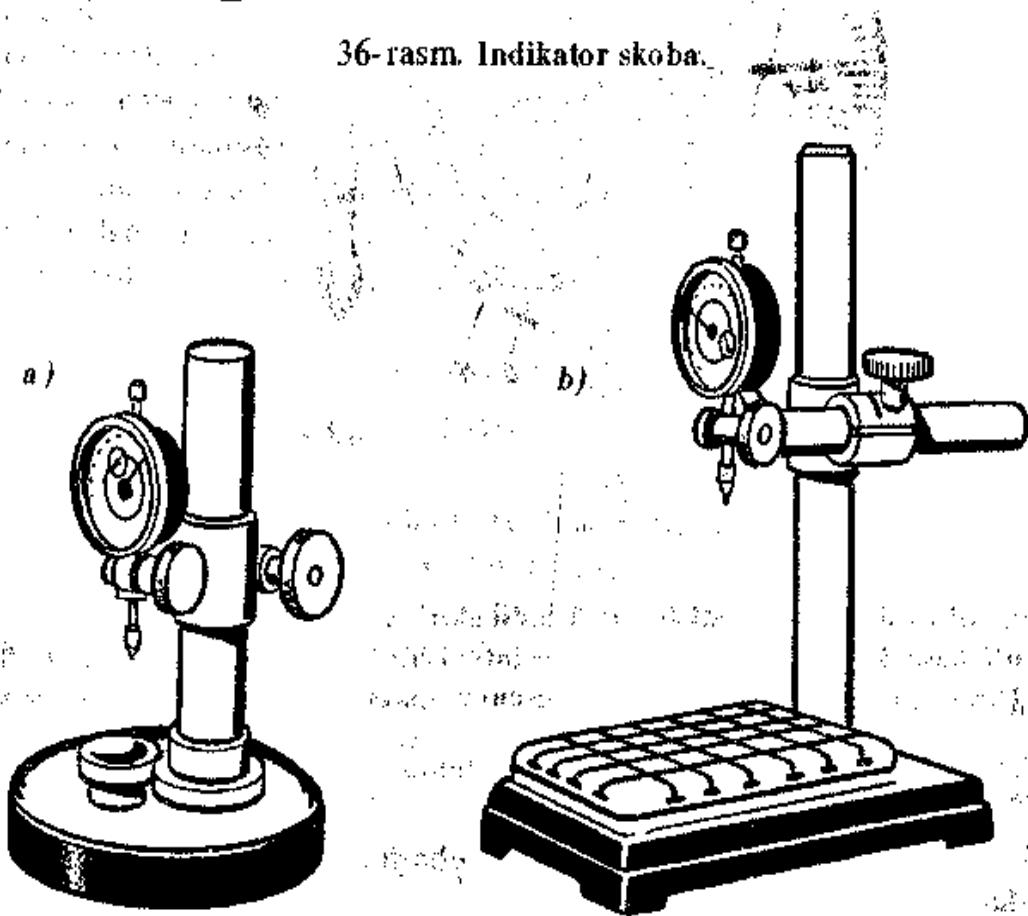


37-rasm. Doiraviy (a) va kvadrat (b) stolga o'rnatilgan indikatorlar.


bo'linmalariniq qiymati 0,01 mm dan bo'lgan va o'lehash chegarasi 0...5 yoki 0...10 mm bo'lgan soat turidagi indikatorlar bilan jihozlanadi.

Kichik o'lehamli detallarni o'lehashda doiraviy stolli stoykaga (o'lehami 80 mm gacha bo'lgan detallar uchun) o'rnatilgan va kvadrat stolli stoykaga (o'lehami 125 mm gacha bo'lgan detallar uchun) o'rnatilgan indikatorlardan foydalaniлади (37-rasm).

Stoykaga o'rnatilgan indikatorlar va indikator skobalar tekis parallel tugal o'lehash asboblari yordamida uolga o'rnatiladi.

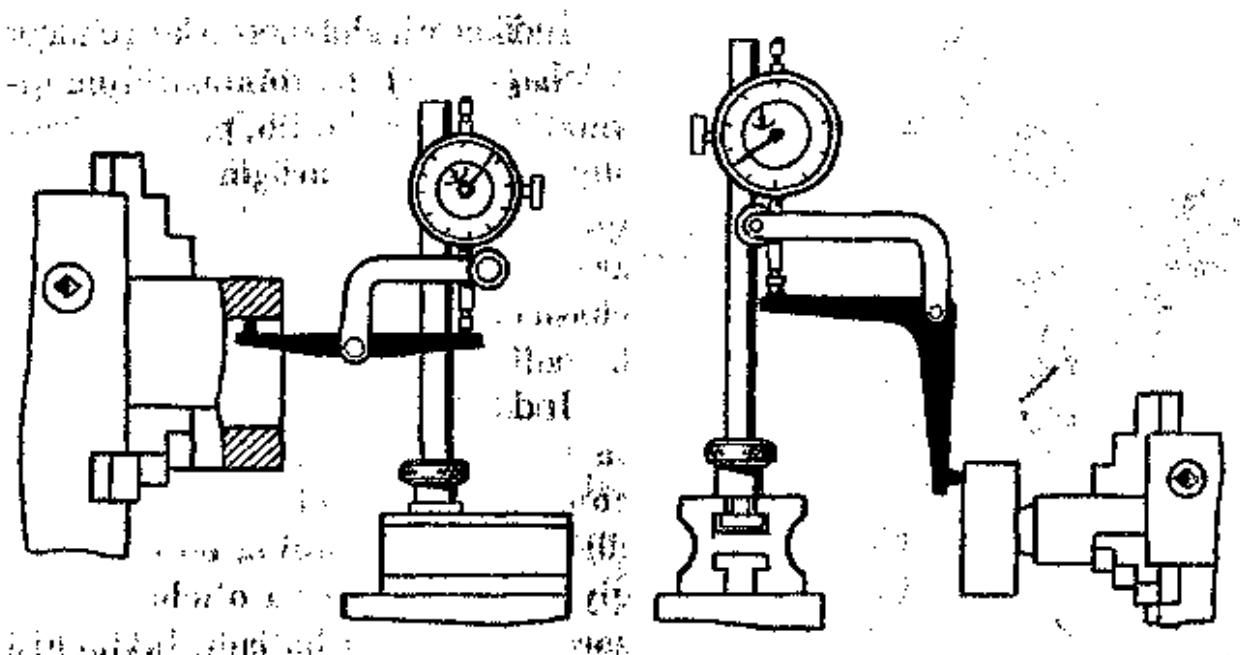


38-rasm. Stanokka o'matilgan indikatorlar.

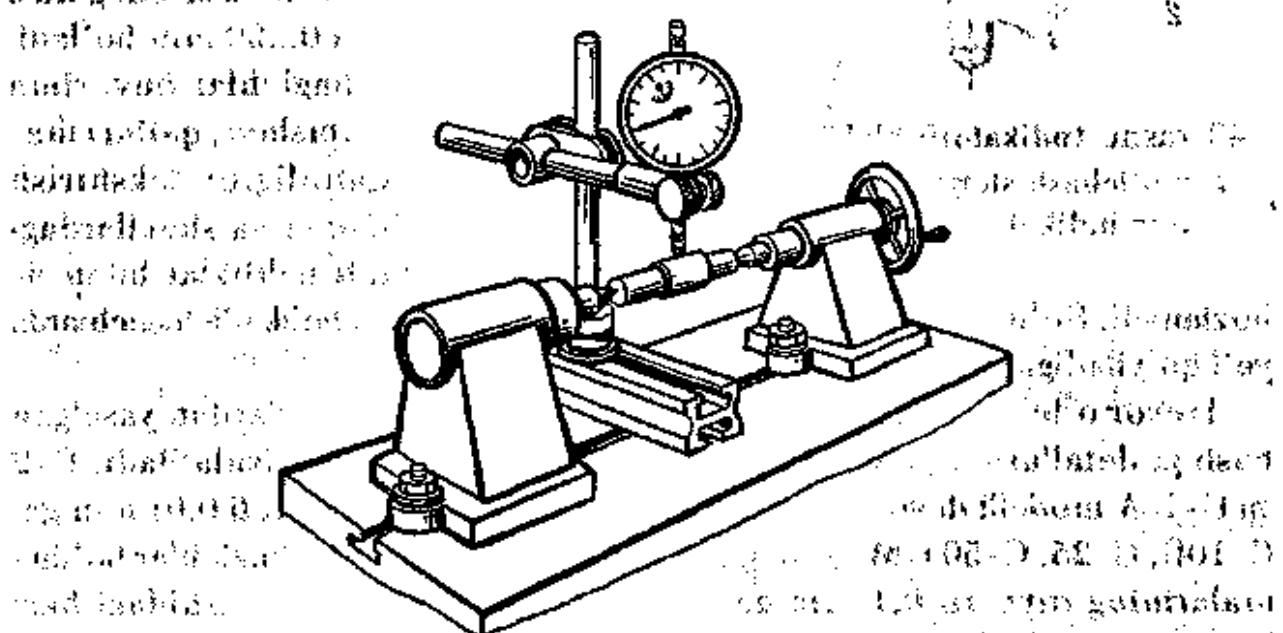

39-rasm. Detallarning radial urishini aniqlashga moslangan indikator.

Bundan tashqari, soat turidagi indikatorlardan kengroq soydalanish uchun bu indikatorlar uchun qo'shimcha qurilmalar va har xil tekshirish ishlari bajarish uchun tegishli moslamalar ishlab chiqariladi. Bu moslama larga maxsus burchakli va to'g'ri richagli qisish qurilmalari, buriladigan tutqichli mustalar va boshqalar kiradi. Bu qurilmalar stanoklarning to'g'ri isblashini tekshirishiga, detallar tashqi va ichki yuzalarining shakldan chetga chiqishini, radial urishini aniqlashga, o'lehash qiyin bo'ladigan turli joylarini o'lehashga imkon beradi (38, 39-rasm lar).

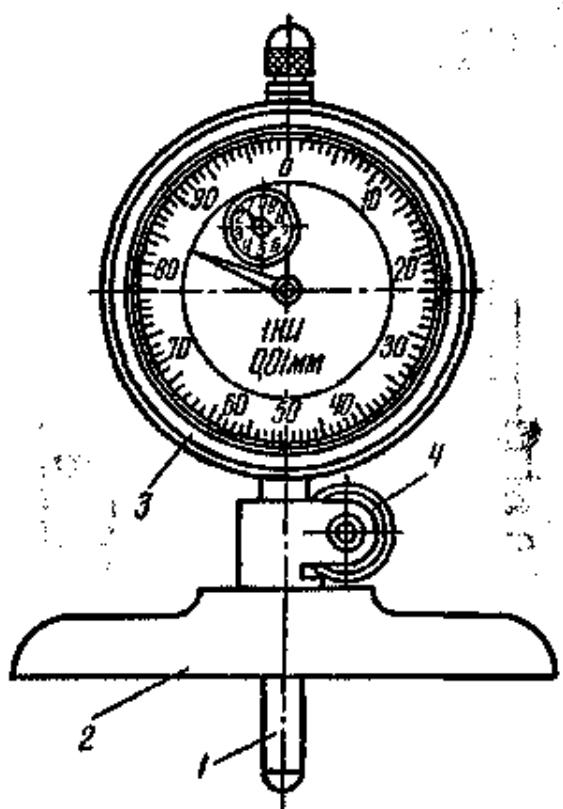

40-rasm. Indikatorli glubinomer:
 1 — o'lehash sterjeni; 2 — asos;
 3 — indikator; 4 — stopor.

hozlanadi. Bo'limmalarining qiymati 0,01 mm bo'lgan qalinlik o'chagichlarda yo'l qo'yiladigan xatolik $\pm 0,02$ mm bo'лади.

Devor o'chagichlar trubalar, kolbalar va turli materiallardan yasalgan boshqa detallarning devorlari qalinligini o'lehash uchun ishlataladi. C-2 va C-10A modelli devor o'chagichlar bo'limmalarining qiymati 0,01 mm ga, C-10B, C-25, C-50 CMT-60, CMT-90 modelli devor o'chagichlar bo'limmalarining qiymati 0,1 mm ga teng. Modellarning nomlanishidagi harf belgilari yonidagi raqamlar eng katta o'lehash chegarasini ko'rsatadi.

Indikatorli nutromerlar. Detallarning ichki diametrлари 6 mm dan 1000 mm gacha bo'lgan o'lehamlari indikator nutromerlarda o'lehanadi. Amaliyotda bo'limmalarining qiymati 0,01 mm bo'lgan indikatorli nutromerlar keng tarqalgan.

Indikatorli nutromerda o'lehash sterjenining siljishi teng yelkali richag va sterjen orqali indikatorga uzafiladi. Otverstiyalarning diametrini o'lehashda markazlashtirish ko'rikehasi kuchli prujinalarda o'rnatilganligi sababli o'lehash sterjeni detal diametriga markazlashisbga moslashgan. Almashtin uchi sterjen yordamida nutromer kerakli o'lehamga qo'yiladi. Buning uchun tekis parallel tugal uzuulikni o'lehash asbobidan foydalaniladi.


Indikatorli glubinomerlar (chuqur o'chagichlar) bo'limmalarining qiymati 0,01 mm bo'lib, pazlar, otverstiyalarning chuqurligini, balandlikni, chiqiglar va boshqalarini o'lehashga mo'ljallangan. Bu asboblarning o'lehash chegarasi 0 dan 100 mm gacha bo'лади (40-rasm).

Indikatorli qalinlik o'chagichlar va devor o'chagichlar ikki turda ishlab chiqariladi. Birinchiisi stolga o'rnatiladigan bo'lib, uning bo'limmalarini qiymati 0,01 mm va o'lehash chegarasi 0...10 mm bo'лади. Ikkinechisi dastaki bo'lib, bo'limmalarining qiymati 0,1 mm va o'lehash chegarasi 0...25 mm hamda 0...50 mm bo'лади.

Qalinlik o'chagichlar buyurtma bo'yicha turli (yunushoq, qattiq) materialarning qalinligini tekshirish uchun turli o'leham va shakllardagi qattiq qotishmali uchliklar bilan jizozlanadi.


Indikatorli nutromerlar. Detallarning ichki diametrлари 6 mm dan 1000 mm gacha bo'lgan o'lehamlari indikator nutromerlarda o'lehanadi. Amaliyotda bo'limmalarining qiymati 0,01 mm bo'lgan indikatorli nutromerlar keng tarqalgan.

Indikatorli nutromerda o'lehash sterjenining siljishi teng yelkali richag va sterjen orqali indikatorga uzafiladi. Otverstiyalarning diametrini o'lehashda markazlashtirish ko'rikehasi kuchli prujinalarda o'rnatilganligi sababli o'lehash sterjeni detal diametriga markazlashisbga moslashgan. Almashtin uchi sterjen yordamida nutromer kerakli o'lehamga qo'yiladi. Buning uchun tekis parallel tugal uzuulikni o'lehash asbobidan foydalaniladi.

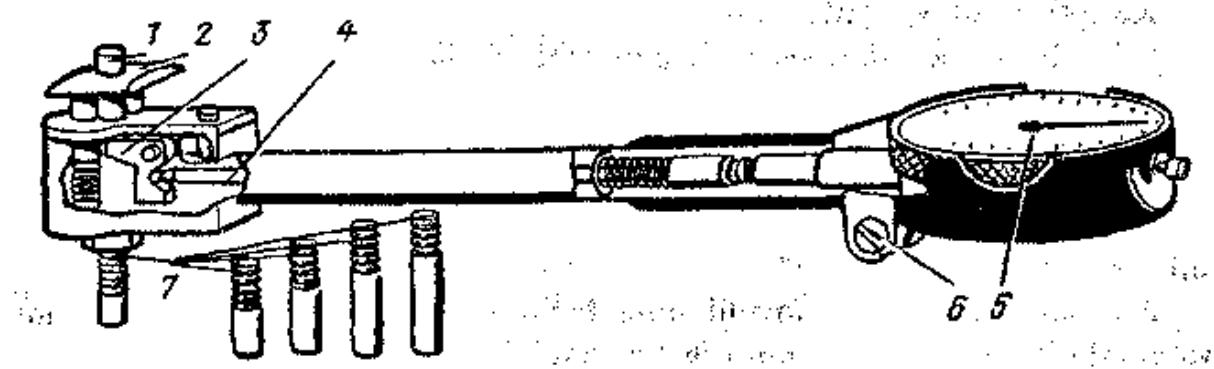

41-rasm. Indikatorli nutromer:

1 — o'lehash sterjeni; 2 — markazlashtirgich; 3 — teng yelkali rinchag;
4 — sterjen; 5 — indikator; 6 — stopor vinti.

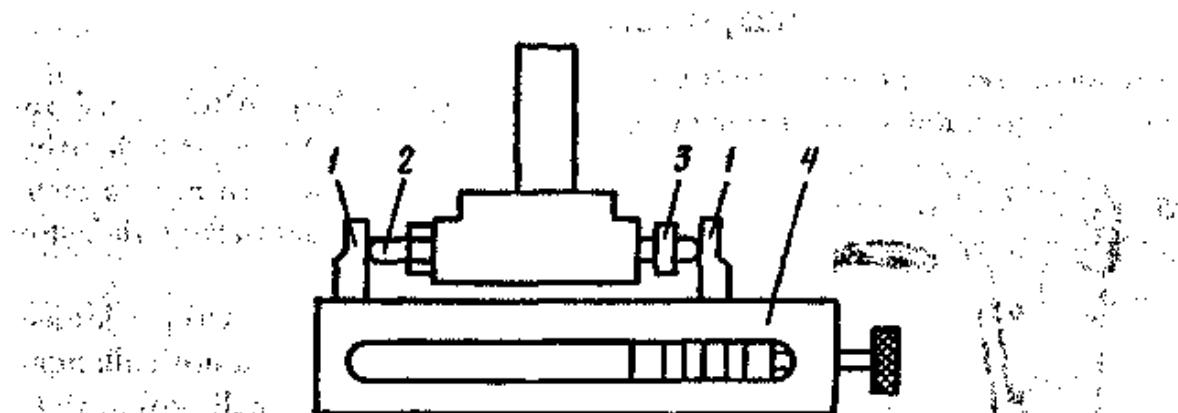

42-rasm. Indikatorli nutromerni kerakli o'lehamga o'tnatish moslamasi:

1 — tekis yuzali devorlar; 2 — o'lehash sterjeni; 3 — sozlash gaykasi;
4 — tekis parallel tugal o'lehash plitalari bloki.

II-jadval

Indikator nutromerlar haqida ma'lumotlar

O'lehash chegaralari, mm	Eng katta o'lehash chuqurligi, mm	O'lehash sterjenining siljishi kattaligi, \pm mm	Xatoligi, mm
6—10	50	0,6	0,015
10—18	130	0,8	0,015
18—50	150	1,5	0,015
50—100	200	4	0,02
100—160	300	4	0,02
160—250	400	4	0,02
250—450	500	6	0,025
450—700		8	0,025
700—1000		8	0,025

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Turli moslamalarga o'rnatilgan soat turidagi indikatorlar.
 2. Tekis parallel tugal o'chash asboblari.
 3. O'chash uchun detallar.
- Ishni bajarish tartibi.
1. Tishli uzatma (soat turidagi indikator) asboblarining turlari va tuzilishi o'rganiladi.
 2. Ichki yuzalarini o'chovchi indikator (nutromer)ni ishlash o'rganiladi va detal o'chanmlari o'chanib, jadval shaklida to'ldiriladi.
 3. Berilgan detallarning o'chanmlarini o'chash o'rganiladi.

14- mashg'ulot


Aniq o'chash asboblari

Ishdan maqsad. Aniq o'chash asboblarining turlari, tuzilishi va ishlash prinsipi bilan tanishish, ular yordamida tashqi va ichki chiziqli o'chanmlarni aniqlashni o'rganish.

Umumiy ma'lumotlar. Aniq o'chash asboblariga nisbiy o'chashga mo'ljallangan mikrokator, mikator, richagli skoba, richagli mikrometr, horizontal optimetr va boshqa bir qator o'chov asboblari kiradi. Ular tuzilishi bo'yicha anche sodda va ishlashga qulay bo'lib, o'chash aniqligi 0,001 mm gacha bo'ladi.

Mikrokator va mikator. Bu ikkala o'chash asbobning ishlash prinsipi bir xil bo'lib, ular bir-biridan og'ir yoki yengil stoykaga o'rnatilishi bilan farq qiladi.

Mikrokatorning o'chash sterjeni prujinasi mon diskka va horizontal joylashgan prujinasi mon ugohnikka o'matilgan bo'ladi. Sterjenning yuqoriga yoki pastga harakati natijasida sezgir prujina harakatlanib, strelkani u yoki hu yonga buradi (43-rasm).

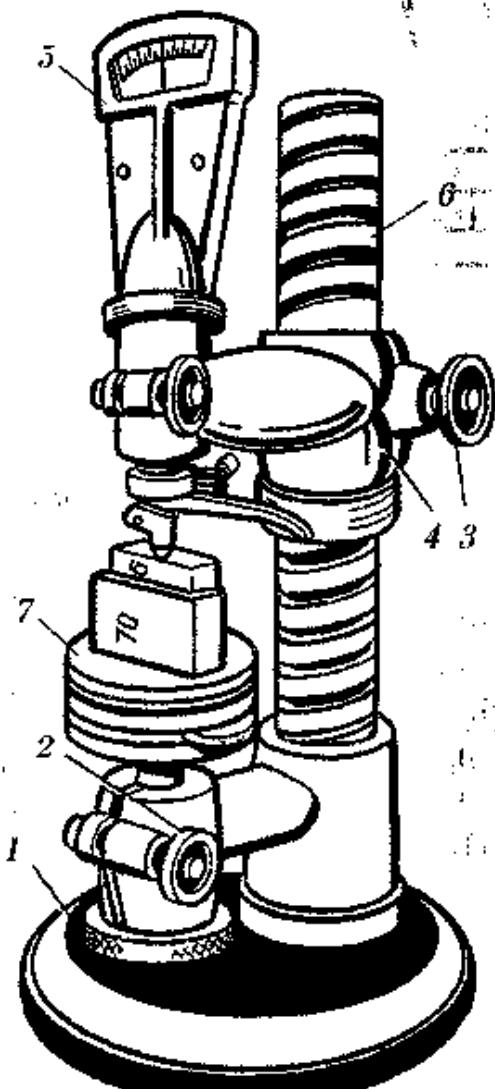

43-rasm. Mikrokator:

1 — mikrovint; 2, 3 — stopor vintlari; 4 — kronshteyn; 5 — mikrokator; 6 — o'chash stoykasi; 7 — o'chash stoli.


Asbobning barcha harakatlanuvchi qismlari bir-biri bilan zinch bog'langan bo'lib, ular orasida zazor yo'q. Shuning uchun asbobning sezgirligi juda yuqoridir. Mikrokatorlar asosiy shkalasi bo'linmalarining qiymatlari 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10 m/km o'lehamda bo'lib, o'lehash chegarasi ± 30 bo'limmadan iborat bo'ladi.

Mikrokatorlar og'ir stoykalarga o'rnatilib, birikish o'lehami $28h7$ ga, mikator esa yengil stoykaga o'rnatilib, birikish o'lehami $8h7$ ga teng bo'ladi.

Mikrokatorlar tekis parallel tugal uzunlikni o'lehash asboblari yordamida o'lehamga moslanadi.


Richagli skoba. Ular 6 xil turda ishlab chiqariladi. Richagli skobalar 0...25, 25...50, 50...75, 75...100, 100...125, 125...150 mm o'lehash chegaralarida va shkala bo'linmasining qiymati 0,002 mm ga teng qilib tayyorlanadi.

Richagli skobaning siljuychi tovon barakatni richag orqali tishsimon sektorga uzatib, strelkani o'z o'qi atrofida aylanadiradi. O'lehanayotgan detalui asbobning o'lehash tovonlari orasiga kiritishni osonlashtirish uchun tortidan foydalaniildi. Tortqi bosilganda siljuychi tovon orqaga qaylib tovonlar orasini kengaytiradi. Richagli skoba har bir yangi o'lehashdan oldin tekis parallel tugal uzunlikni o'lehash asboblari yordamida o'lehamga moslanadi.

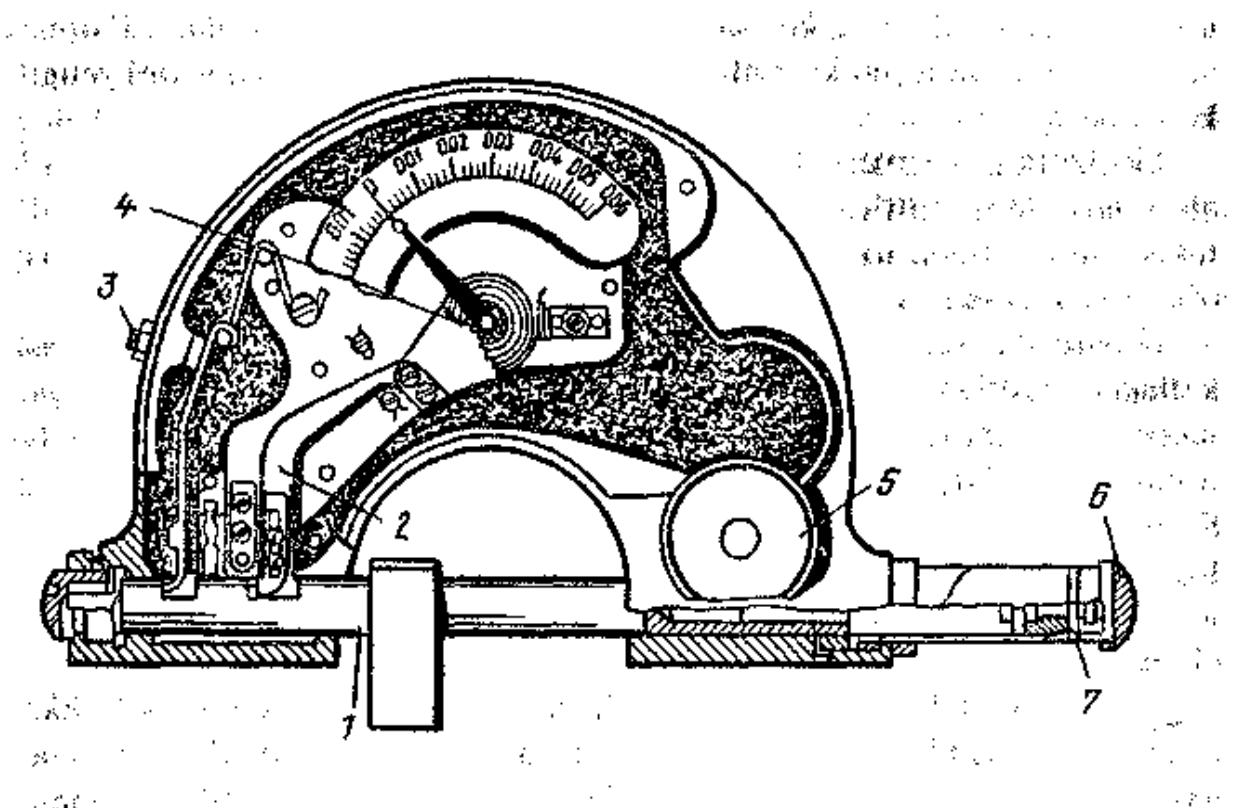

44-rasm. Richagli skoba:

1 — siljuychi tovon; 2 — richag; 3 — torlqi; 4 — strelka va uning asosi;
5 — stopor vinti; 6 — hinaoya qopqog'i; 7 — mikrometrik vint.

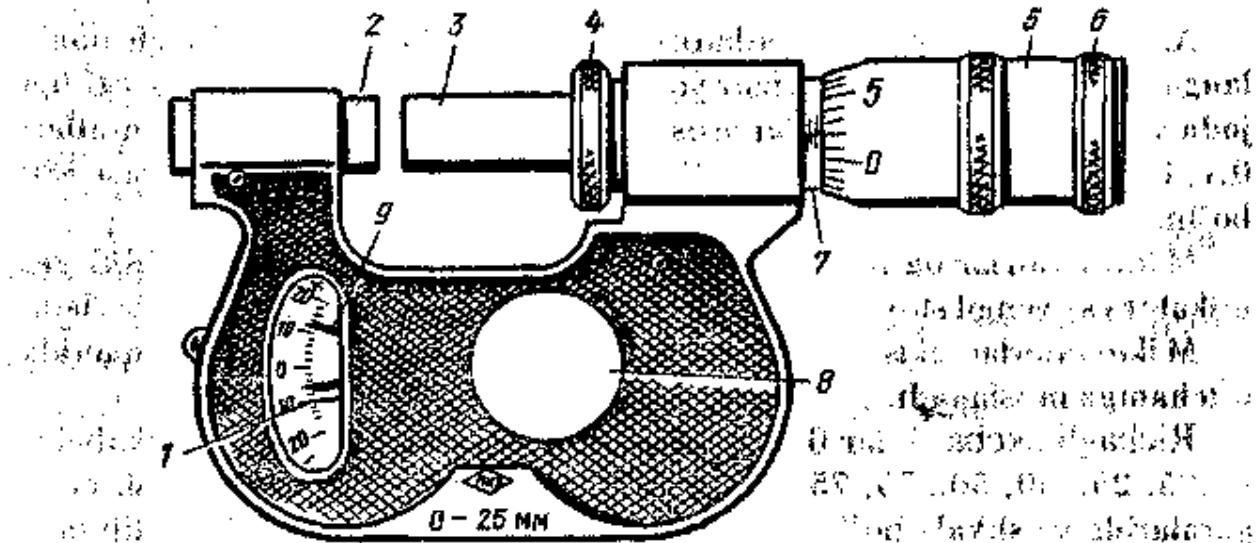

45-rasm. Richagli mikrometr:

1 — richag mehanizmiga ulangan strelka; 2 — qo'zg'ahnas tovon; 3 — qo'zg'aluvchi tovon; 4 — stopor vinti; 5 — baraban; 6 — himoya qopqog'i; 7 — stebel; 8 — sozlash joyining qopqog'i; 9 — dopusk maydoni chegaralarini ko'rsatuvchi strelkalar.


Richagli mikrometr. Richagli mikrometrning asosiy ishchi qismi oddiy mikrometr kabi ishlaydi.

Barabandagi asosiy shkala ko'rsatkichiga richag mehanizmiga ulangan qo'shimcha strelkaning ko'rsatkichi o'z ishorasi bilan qo'shiladi. Dopusk maydoni chegaralarini ko'rsatuvchi strelkalar nazoratchining ishini yengilash tiradि.

Gorizontal optimetr. Gorizontal optimetr ichki va tashqi chiziqli o'lchanalarni kontaktli va nisbiy o'lchash usuli bilan, 4—5 razryadli (toifali) tekis parallel tugal uzunlikni o'lchash asboblari, kalibrilar va namunaviy o'lebovlar orqali solishtirish yo'li bilan aniqlashga mo'ljallangan.

Gorizontal optimetrning o'lchash moslamasiga optik-mexanik o'lchash kallagi o'matilgan bo'ladi. Optik-mexanik o'lchash kallagi, odatda, *optimetr* deb ataladi. Optimetr F-simon shakldagi trubka bo'lib, uning bir tomonida okular, ikkinchi tomonida esa o'lchash sterjeni joylashgan bo'ladi. Sterjening ichki uchiga toblangan po'latdan tayyorlangan sharcha o'matilgan bo'lib, unga yorug'likni qaytaruvchi oynak tayanadi. Oynakning bir tomoni sharmirga mahkamlangan bo'lib, prujina yordamida doim o'shar chaga tiralib turadi. Sterjen siljiganda oynak ma'lum burchakka buriladi.

Yon yog'idan tushayotgan yorug'lik yordamida yoritilgan o'lchash shkaliasining aksi optik prizma va linsalar orqali o'lchash sterjeniga tayangan oynakka borib qaytadi va asosiy shkala yonida parallel ravishda ko'rindi. O'lchash sterjenining biroz siljishi qaytaruvchi oynakni ma'lum burchakka buradi va natijada okulardan ko'rindigan shkala aksining siljishiga olib

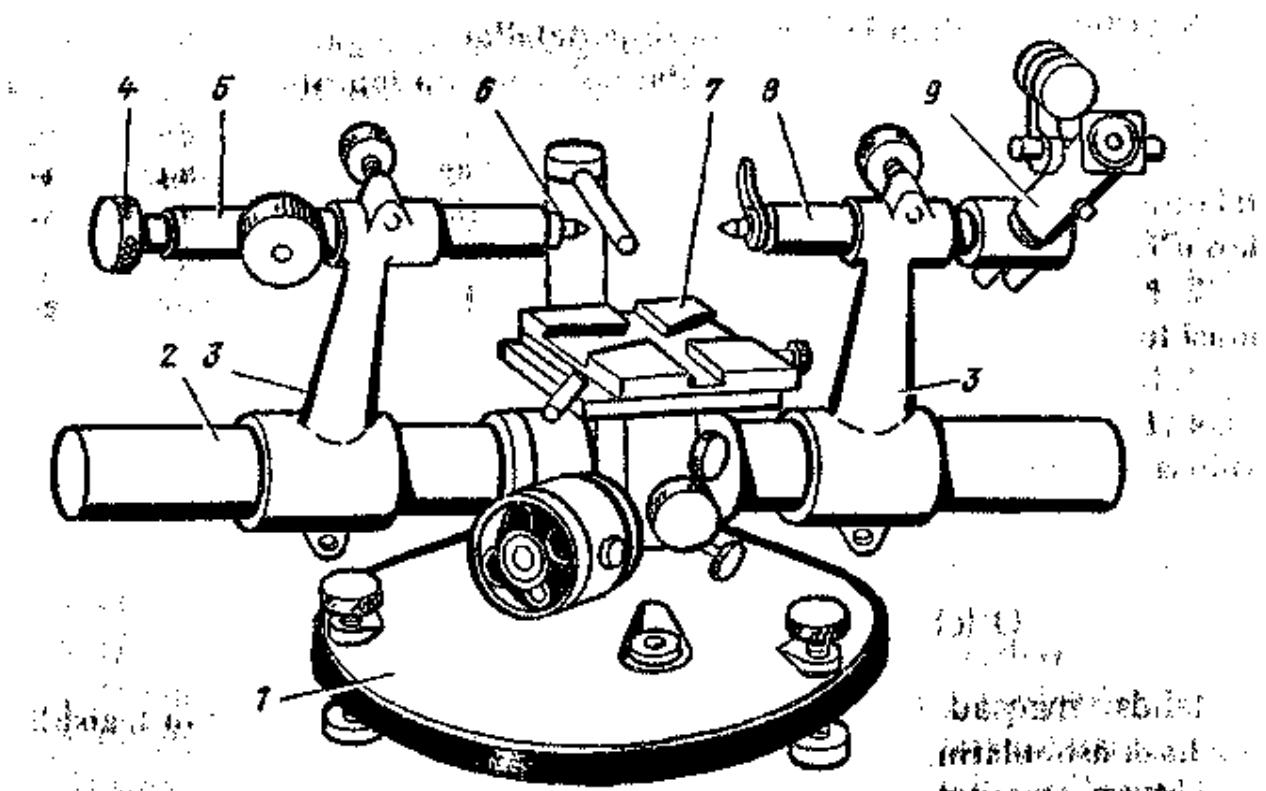

46-rasm. Gorizontal optimetr:

1 — optimetrning asosi; 2 — yo'naltiluvchi; 3 — harakatlanuvchi kronshteyn; 4 — mikrovint; 5 — pinol; 6 — almashinuvchi uchlik; 7 — stol; 8 — trubka; 9 — optik moslama.

keladi. O'lehash sterjenining siljishi asosiy shka-la aksining siljish darajasi ma'lum nisbatda mos keladi.

Optimetr shkalasi 100 bo'linmadan iborat bo'lib, o'lehashb aniqligi 0,001 mm ga teng.

Optimetr o'zi o'rnatiladigan moslamaga ko'ra vertikal, gorizontal va boshqa qo'shimcha nomlar bilan birlgilikda nomlanadi. Ularning ichida gorizontal optimetr universal hisoblanadi (46-rasm). Gorizontal optimetrning asosiga harakatlanuvchi kronshteyn o'rnatilgan ye'naltiruvchi mahkamlangan. Chap kronshteynga o'rnatilgan pinolning bir tomonida mikrovint bo'lib, uning yordamida ikkinchi tomoniga o'rnatilgan almashinuvchi o'lehash uchligi harakatga keltiriladi. O'ng kronshteynga optimetr o'rnatilgan bo'ldi. O'lehanadigan detal stolga o'rnatiladi. Ichki o'lehamlarni o'lehash uchun gorizontal optimetrغا o'lehash yoylari bo'lgan maxsus richagli moslama o'rnatiladi.

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Aniq o'lehash asboblaridan mikrokator, mikator, richagli skoba, richagli mikrometr, gorizontal optimetr.

2. Tekis parallel tugał uzunlikni o'lehash asboblari.

3. O'lehash uchun kalibr va boshqa detallar.
4. Qo'yim va chegaraviy og'ishlar bo'yicha ma'lum otlar. Ishni bajarish tartibi.
1. Mikrokator, mikator, richagli skoba, richagli mikrometr va horizontal optimetrlerning tuzilishi, metrologik ko'rsatkichlari va ishlash prinsiplari o'rjanitadi.
2. Kalibr probka va boshqa o'lehamadigan detallarning qo'yinlar sxemasi tuziladi.
3. Berilgan detal yoki kalibr probkaning o'lehami aniqlanadi.
4. Berilgan detal yoki kalibr probkaning ishga yaroqliligi to'g'risida xulosa qiliлади.

15- mashg'ulot

O'lehash asboblarini tanlash va tekshirish

Ishdan maqsad. Berilgan detalning barcha o'lehamlari uchuu tegis bli o'lehash asboblarini tanlashni o'rjanish.

Umumiylar ma'lumotlar. Mashinasozlikda detalning ixtiyoriy bir o'lehamini o'lehash uchun duch kelgan birinchi o'lerov asbobidan foydalanish mumkin emas. Aniq bir o'lerov asbobini tantash ishlab chiqarish ko'lamiga, nazorat qilishning qabul qilingan tashkiliy-texnik shakliga, detalning konstruksiyasi va materialiga, anqlik darajasiga bog'liq bo'ladi.

Mashinasozlikda ishlab chiqarish ko'lamiga ko'ra ko'plab, seriyalab va donalab (yakka) ishkab chiqarish turlariga bo'linadi.

Ko'plab ishlab chiqarishda yo'lga qo'yilgan texnologik jarayonga nazorat ishlari ham kirib, u yuqori ish unumiga ega bo'lган mexanizatsiyalashgan va avtomatlashdirilgan o'lehash hamda nazorat qilish qurollarini o'z ichiga oladi. Bu yerda universal o'lerov asboblaridan kam foydalaniлади.

Seriyalab ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan mashinasozlik zavodlarida, ta'mirlash zavodlarida va yirtik mutaxassislashtirilgan ta'mirlash korxonalarida detallarning ishga yaroqliligini nazorat qilishda chegaraviy kalibrlardan, shablondardan, maxsus nazorat moslamalaridan foydalaniлади. Bu yerda sharoitga qarab universal o'lerov asboblaridan ham foydalaniш muunkin.

Yakka tartibda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan ta'mirlash ustaxonalari kabi kichik korxonalarda universal o'lerov asboblaridan foydalaniлади.

O'lehash asboblariui tanlashda detalning o'lehamlarni, massasini, shaklini va tanlangan o'lehash asbobi bilan ushbu o'lehamni o'lehash mumkin yoki mumkin emasligi kabi faktorlarni hisobga olish kerak bo'ladi. Detalning materiali, bikrili, yuzasining g'adir-budurligiga qarab o'lehash kuchi belgilanadi va uning asosida o'lerov asboblarining turi aniqlanadi.

Yuqoridagi bareba faktorlar belgilanib olingandan so'ng, tanlash mumkin bo'lgan o'chov asboblari turlarining ichidan shunday biri tanlanadi. uning o'lehash xatoligi detalning belgilangan aniqlik darajasini ta'minlay olishi kerak.

Amalda o'chov asbobining ruxsat etilgan xatoligi detal o'lehamini o'lehashda ruxsat etilgan xatolikdan ma'lum darajada kichik bo'lsagina o'chov asbobi to'g'ri tanlangan bo'ladi, ya'ni:


$$\Delta_{lim} \leq \delta$$

bu yerda: Δ_{lim} — o'chov asbobining ruxsat etilgan xatoligi; δ — detal o'lehamini o'lehashda ruxsat etilgan xatolik.

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Turli xil va sinfga oid o'lehash asboblari va uskunalarini to'plami.
2. O'lehamadigan detallar va ularning chizmalarini.
3. O'lehamlar uchun chegaraviy chetlanishlarning jadvallari.
4. O'chov asboblarining ruxsat etilgan xatoliklari (Δ_{lim}) jadvallari.
5. O'lehashda ruxsat etilgan xatoliklar (δ) jadvallari (ilovaga qarang).

Quyida misol tariqasida detalning ba'zi o'lehamlari uchun o'chov asbobi tanlashga misol keltirilgan.

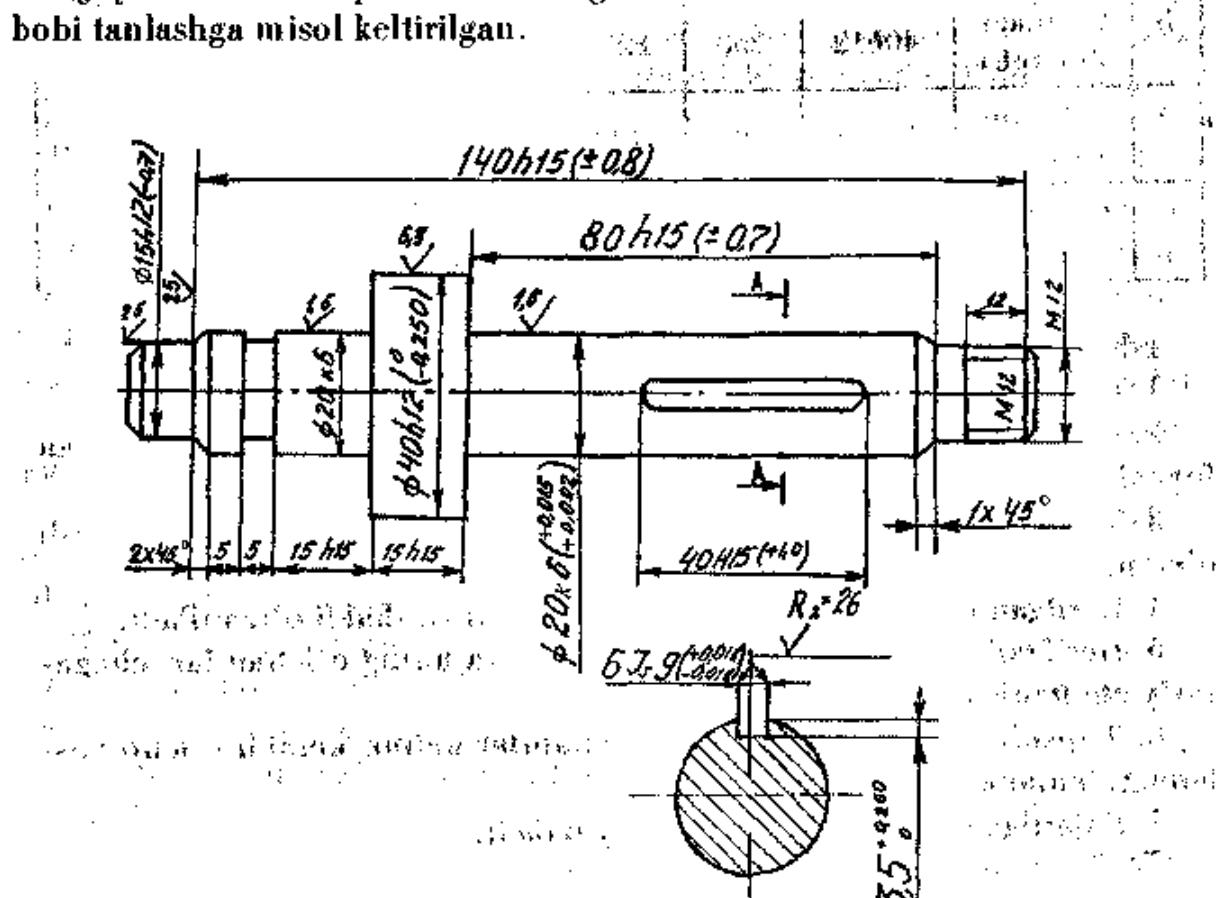

47-rasm. O'chov asbobi tanlash uchun berilgan detalning chizmasi.

Berilgan o'leham asosida tanlangan o'lechov asboblari

№	O'lehamning xususiyatlari				O'lechov asbobining xususiyatlari			
	Nomi	Posadkasi	Dopuski, mkm	Ruxsat etilgan xatoligi δ , mkm	Nomi	O'lehash chegaralari, mm	O'lehash aniqligi, mm	Ruxsal etilgan xatoligi Δ_{lim} , mkm
1	Vahning uzunligi	140h15	1600	± 160	Shtangen-sirkul	0—200	0,05	± 100
2	Shponka pazining uzunligi	40h15	1000	± 100	Shtangen-sirkul	0—200	0,05	± 100
3	O'leham diametri	40h12	250	± 25	Mikrometr	25—50	0,01	± 10
4	O'leham uzunligi	15h15	700	± 140	Shtangen-sirkul	0—200	0,05	± 100
5	O'leham diametri	20K6	13	± 4	Richagli mikrometr	0—25	0,002	± 3

Ishni bajarish tartibi.

1. O'lehash asbobini tanlash tam oyillari o'rganiladi.
2. O'lechov asboblarining ruxsat etilgan xatoliklari (Δ_{lim}) jadvallaridan foydalanish o'rganiladi.
3. O'leboshda ruxsat etilgan xatoliklar (δ) jadvallarida foydalanish o'rganiladi.
4. Berilgan detalning xususiyatlari, tuzilishi va shakli o'rganiladi.
5. Berilgan detalning chizmasi chiziladi va uning o'lehamlari chegaraviy chetlanishlari aniqlanadi.
6. Topshiriq bo'yicha berilgan o'lehamlar uchun kerakli o'lechov asboblari tanlanadi.
7. Bajarilgan ish yuzasidan xulosa yoziladi.

16-mashg'ulot

Metrik rezba o'lchamlarini differensial usulda o'lchash va rezba turini aniqlash

Ishdan maqsad. Rezbaning turlari, tuzilishi va asosiy elementlarini o'rGANISH.

Umumiy ma'lumotlar. Rezbali birikmalar mashinasozlikning barcha sohalarida keng qo'llaniladi. Vazifasiga ko'ra rezbalar umumiy qo'llaniladigan va maxsus turlarga bo'linadi.

Umumiy qo'llaniladigan rezbalarga quyidagilar kiradi:

1. Mahkamlash (metrik, duymli) rezbalar.
2. Kinematik (trapetsial va to'g'ri burchakli) rezbalar.
3. Trubali va armaturali (trubali silindrsimon, konussimon va metrik konussimon) rezbalar.

Metrik rezbalar ikki guruhga bo'linadi: mayda qadamli va yirik qadamli. Mayda qadamli rezbaning har bir diametriga har xil qadam to'g'ri kelishi mumkin. Mayda qadamli rezbalar o'z-o'zidan buralib ketuasiagi ta'minlanadigan birikmalarda qo'llaniladi. Yirik qadamli rezbalarni esa o'zgarmas yuklanishlarda, zarbsiz va tebranishlarsiz ishlaydigan birikmalarda qo'llash tavsiya etiladi.

Maxsus vazifalarga mo'ljallangan rezbalar alohida vazifalarni bajarishga mo'ljallangan birikmalarda ishlataladi, masalan, doiraviy rezbalar — elektr lampalarining sokollari va patronlarida, okular rezbalar — optik asboblarda, mikroskoplarda, protivogaz obyektivida va boshqalarda. Rezbali birikmalarning vazifasiga qarab ulardan foydalanish talablari aniqlanadi. Hamma rezbalar uchun umumiy talab — ularning puxtaligi, uzoq muddat ishlashi va birikmaning foydalanish sifatlarini saqlagan holda, rezbaning qanday usulda tayyorlanishidan qat'iy nazar, ishlov bermasdan buralishidir.


Metrik rezbaning asosiy elementlari. Mashinasozlikda metrik rezbalar keng qo'llaniladi. Shuning uchun metrik rezbalarning asosiy elementlari bilan tanishib chiqamiz.

Metrik rezbaning asosiy elementlariga profil shakli va burchagi, diametrleri, qadami kabilar kiradi. Silindrsimon metrik rezbaning asosiy elementlari quyidagilardan iborat:

D (d) — bolt rezbasining tashqi diametri (gayka rezbasining ichki diametri);

D_1 (d_1) — bolt rezbasining ichki diametri (gayka rezbasining tashqi diametri);

D_2 (d_2) — bolt va gayka rezbasining o'rta diametri, u rezba kanalchasi kengligi qadamining yarmiga teng bo'lgan nuqtalardan o'tadi. Rezbaning

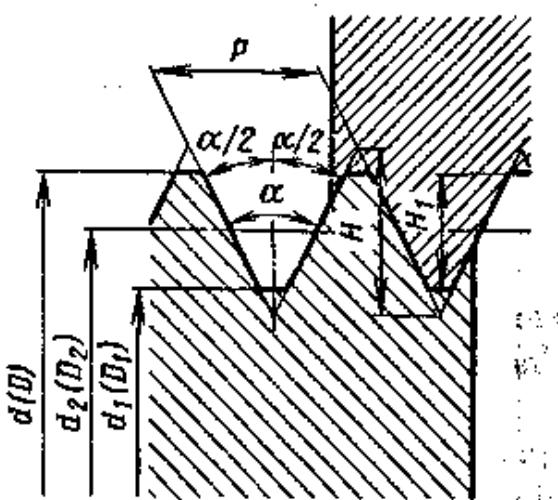

48-rasm. Metrik rezbaning profili va asosiy elementlari.

o'rta diametri birikmaning yig'iluvchanligini va o'zaroalmashinuvchanligini ta'minlaydi;

H — rezbaning balandligi, u rezba profilidagi to'ldirilgan uchburchakning balandligidir;

H_1 — rezba profilining ishechi balandligi, u rezba profilidagi qirqilgan uchburchakning balandligidir;

P — rezba qadami, u rezba profilining bir xil uomadagi tomonlarining rezba o'qiga parallel yo'nalishda o'changan uzunligidir;

α — rezba profilining burchagi, u rezba profili tomonlari orasidagi burchakdir;

$\alpha/2$ — rezba profilining yarim burchagi, profilning bir tomoni bilan o'rtaidan o'tkazilgan perpendikular orasidagi burchak.

ψ — rezbaning ko'tarilish burchagi, u rezbaning o'rta diametri orqali o'tgan vintsimon chiziqliga o'tkazilgan urumma bilan rezba o'qiga perpendikular tekislik orasidagi burchak. Bu burchak rezbaning tormozlanishini belgilab, uni o'z-o'zidan bo'shab ketmasligini ta'minlaydi. Rezbaning ko'tarilish burchagi quyidagicha aniqlanadi:


$$\operatorname{tg} \psi = \frac{P}{\pi \cdot d_2}.$$

Rezba ishlab chiqarishda ikki xil o'chov asboblaridan keng qo'llanitadi. Yuqori aniqlik talab qilinmaydigan hollarda oddiy rezba mikrometridan foydalilanildi. Yuqori aniqlik talab qilinadigan hollarda esa uch sim usulida o'chashga moslashtirilgan mikrometr dan foydalilanildi. Boshqa hollarda rezbalar kalibrilar, shablonlar va rezba iudikatorlari bilan o'chab tekshiriladi (49—53-rasmilar).

Uch sim usuli rezbaning o'rta diametrini auiqroq o'chash imkonini beradi (54-rasm). O'chash simining diametri shunday tanlanadiki, sinuning rezba profiliga tegib turgan nuqtasi rezbaning o'siq va o'yiq qismlari kengliklarining bir xil bo'lishini ta'minlashi kerak. Mikrometr yordamida o'changan tashqi M diametr orqali rezbaning o'rta diametri quyidagicha aniqlanadi:


$$d_2 = M - 3d + 0,866P,$$

bu yerda: d_2 — rezbaning o'rta diametri; M — o'changan tashqi diametr; d — sinuning diametri; P — rezba qadami.

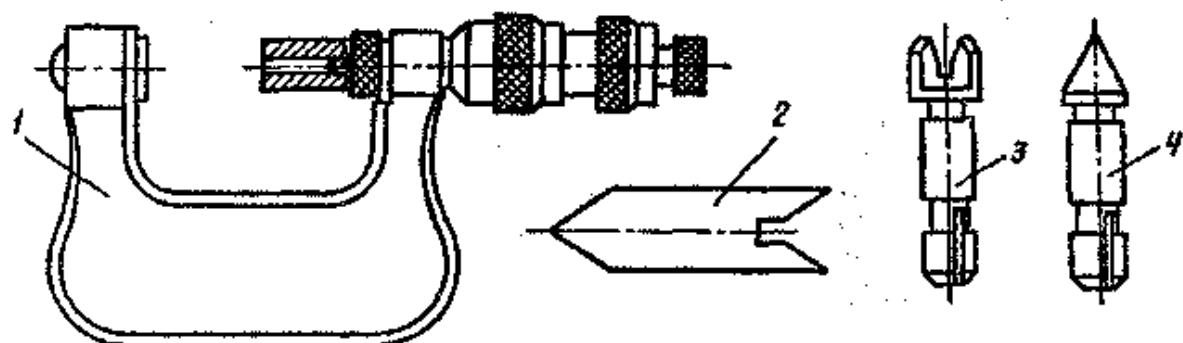


49-rasm. Rezba mikrometri:


1 - mikrometr; 2 - mikrometrni nolga keltirish uchun maxsus uchlik;
3 - mikrometrning qo'zg'almas tovoniga o'rnatiladigan maxsus prizmasimon
almashinuvchi moslama; 4 - mikrometrning qo'zg'aluvchi tovoniga
o'rnatiladigan maxsus konusimon almashinuvchi moslama.

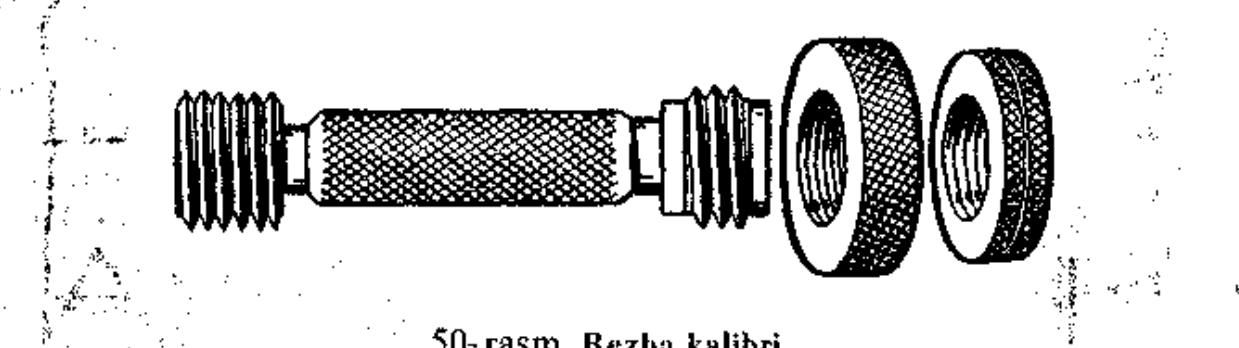

50-rasm. Rezba kalibri.

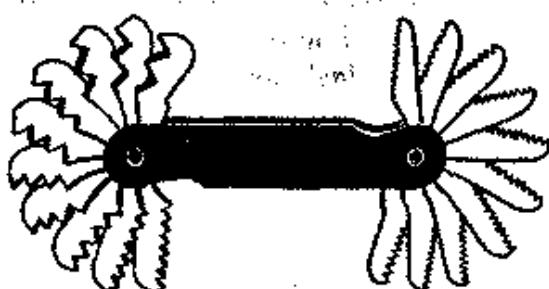


51-rasm. Rezba shablonlari.


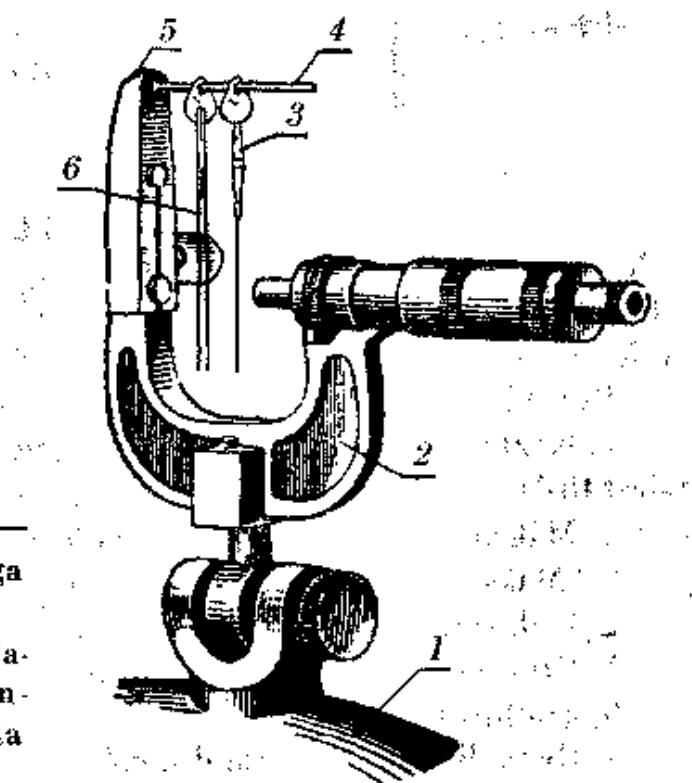


52-rasm. Uch sim usulida o'chashiga moslashtirilgan mikrometr:

1 - mikrometrni ushlab turish moslamasi; 2 - mikrometr; 3 - sim; 4 - simni ilish uchun moslama; 5 - plita
6 - bir-biriga bog'langan simlar.

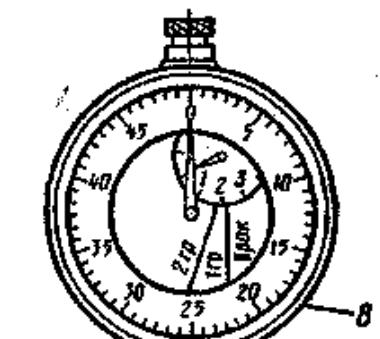

53-rasm. Indikatorli rezba o'lehash asbobi:
1 — almashinuvchi rezbalni probka; 2 — gayka;
3 — turkichi; 4 — ilgak; 5 — sterjen; 6 — o'lehash
knopkasi; 7 — prujina; 8 — indikator; 9 — mah-
kamlash gaykasi; 10 — korpus; 11 — o'lehash
uchliklari.

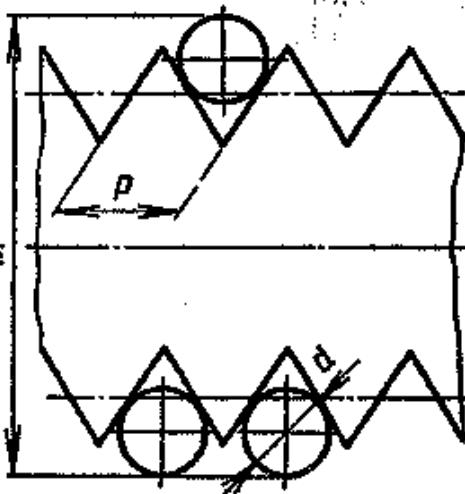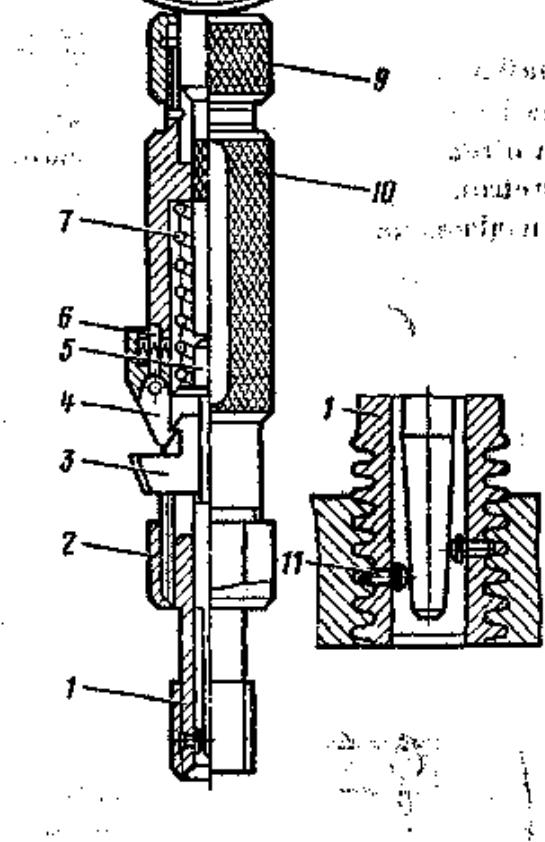

54-rasm. Rezbaning o'rta
diametri uch sim usulida
aniqlash sxemasi.

Indikatorli rezba o'lehash asbobi ichki rezbalarni o'rta diametri bo'yicha o'lehab tekshirish uchun xizmat qiladi. Indikatorli rezba o'lehash asbobiidan diametri 16 mm gacha bo'lgan ochiq va yopiq ichki rezbalarni o'lehashda foydalaniildi.

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Rezba shabloni, rezba mikrometri, uch sim usulida o'lehashga moslashtirilgan mikrometr o'lerov asboblari.
2. Mikrometrni mahkamlash uchun stoyka.
3. Mikrometrning almashinuvchi uchliklari.
4. Uch sim usulida o'lehash uchun simlar.
5. Bikr qadamli oddiy metrik rezbalni boltlar.
6. Shatun boltlari.
7. Rezbalni detallarga oid dopusk va posadkalar jadvallari.

Ishni bajarish tartibi.

1. Rezbaning turlari, tuzilishi va asosiy elementlari o'rganiladi.
2. Rezba o'chash asboblari o'rganiladi.
3. Oddiy metrik rezbali boltlar rezba mikrometri yordamida o'chanadi.
4. Shatur boltlari uch sim usulida o'chashga moslashdirilgan mikrometr yordamida o'chanadi.
5. Bajarilgan ish yuzasidan hisobot tayyorlanadi.

17- mashg'ulot


Detallarning yeyilish xarakterini aniqlash maqsadida o'chash usullari (mikrometraj)

Ishdan maqsad. Detallarning yeyilish xarakterini aniqlash uchun o'chash usullarini o'rganish.


Umumiy ma'lumotlar. Detallarning yeyilish xarakterini o'rganish ularning texnologik jarayoniga, konstruksiyasiga ma'lum o'zgartishlar kiritishga iukon beradi. Shu bilan birga detallarning yeyilish darajasini vaqt va kesimlar bo'yicha taqsimlanishi aniqlanib, detalning ishlash muddati, material sifati kabi ko'rsatkichlariga baho beriladi.

Detallarning yeyilish xarakterini aniqlashda kesimlar usulidan keng foydalaniлади. Bu usulda detal ishqalanish yuzasi o'qiga ko'ndalang va bo'ylama yo'nalishlarda kesimlarga bo'linadi (55-rasm).

Detalning belgilangan kesimlardagi o'chamlari tegishli o'chov asboblari yordamida aniqlanadi. Kesimlar bo'yicha aniqlangan o'chamlar asosida detalning yeyilish xarakteri aniqlanadi.

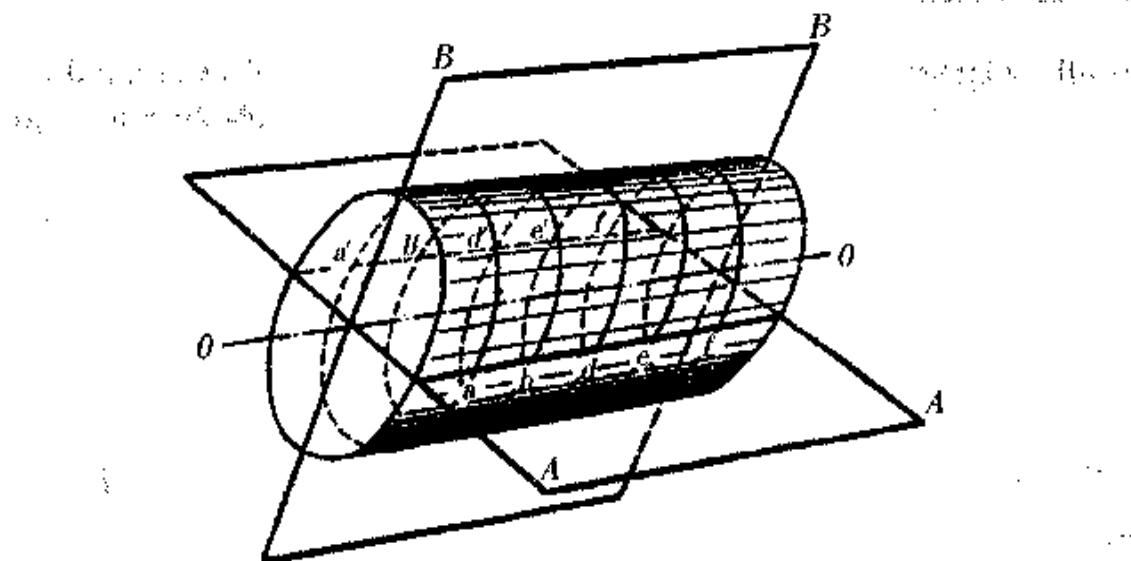


55-rasm. Detalni o'qiga ko'ndalang va bo'ylama yo'nalishlarda kesimlarga bo'lish sxemasi.

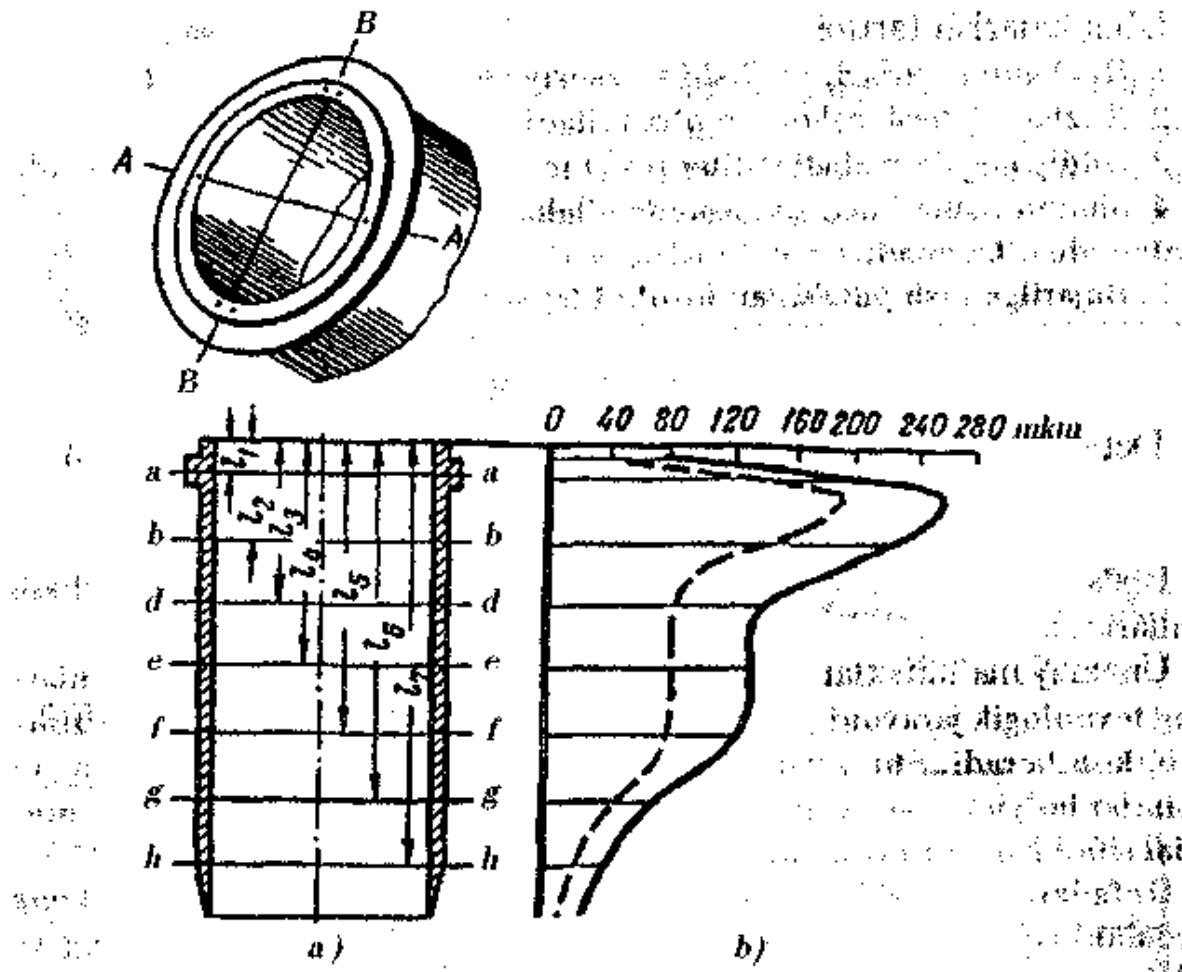

56-rasm. Silindr gilzasini mikrometraj qilish sxemasi:

a) silindr gilzasini kesunlarga ajratish sxemasi; b) gilzaning yeyilish xarakterini ifodalangan egri chiziqlari.

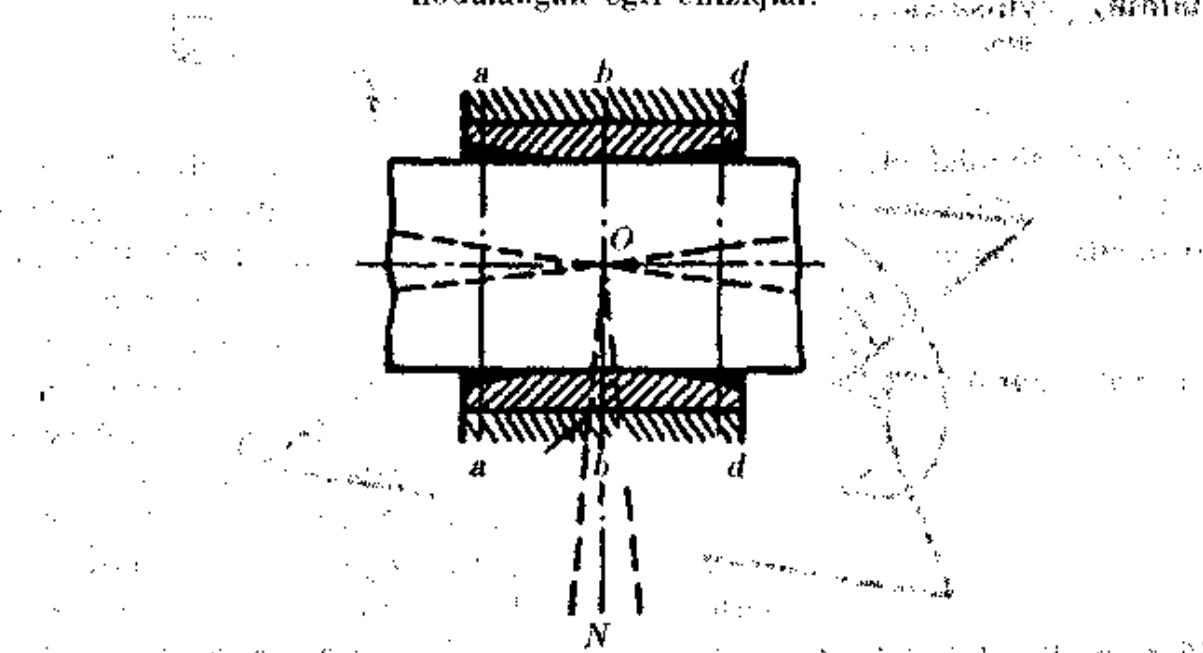

57-rasm. Shatun yuqori kallagi vtulkasining yeyilish xarakteri.

Kesimlar orasidagi masofa ixtiyoriy belgilanadi, lekin ular qanchalik bir-biriga yaqin bo'lsa, natija shuncha aniq bo'ladi. Ayrin hollarda bu masofalar detal ozunligi va kengligi bo'yicha ta'sir qilayotgan kuchlarning xarakteriga qarab belgilanadi.

13-jadval

Ichki yuzalarni o'chovchi indikatorli nutromerning ko'rsatkichlari

T/r.	Ashobning nomi	Aniqlik klassi	O'lehash chegarasi, mm	Hisoiblash aniqligi, mm	Zavod nomeri	Zavod markasi

Detal eskizi va o'chanayotgan o'chanlari.

Silindr gilzasining nominal o'chanmi ... mm.

14-jadval

O'lehash natijalari

Kesimlar	Kesimlardagi haqiqiy o'chanlar					Hova
	1-1	2-2	3-3	4-4	5-5	
A-A						
B-B						

Silindr gilzasining bo'yli ma hamida ko'ndalang kesimlari uchun yeyilishning geometrik shakli sxema tarzida ko'rsatiladi.

Bo'ylima kesim:

A-A

B-B

Ko'ndalang kesim:

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

Kerakli jihoz va materiallar.

- Indikatorli nutromer, bolg'a, kerner.
- Yangi va ishlafilgan silindr gilzalari.

Ishni bajarish tartibi.

1. Detallarni mikrometraj qilish usullari o'rganiladi.
2. O'lehashni boshlashdan oldin kerner yordamida gilzaning blokdagi holati belgilab olinadi.
3. Blokdan chiqarib olinigan gilza shatuuning chayqalish tekisligi va unga perpendikular tekistik bo'ylab kesimlarga ajratiladi.
4. Belgilangan kesimlarning o'lehamlari indikatorli nutromer yordamida o'chanadi.
5. Aniqlangan o'lehamlar bo'yicha gilzaning yeyilish egri chizig'i chiziladi va undan eng ko'p yeyiladigan uchastkalar hamda ularni keltirib chiqaruvchi sabablar aniqlanadi.
6. Bajarilgan ish yuzasidan hisobot tayyorlanadi.

ILOVALAR

I-Ilava

1 dan 500 mm gacha o'lchamlar uchun dopusk qiymatlari

O'lcham intervallari, mm	Kvaliteillardagi dopusk qiymatlari, mkm jarda														
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3 gacha	3	4	6	10	14	25	40	60	100	140	250	400	600	1000	
3 dan 6 gacha	4	5	8	12	18	30	48	75	120	180	300	480	750	1200	
6 dan 10 gacha	4	6	9	15	22	36	58	90	150	220	360	580	900	1500	
10 dan 18 gacha	5	8	11	18	27	43	70	110	180	270	430	700	1100	1800	
18 dan 30 gacha	6	9	13	21	33	52	84	130	210	330	520	840	1300	2100	
30 dan 50 gacha	7	11	16	25	39	62	100	160	250	390	620	1000	1600	2500	
50 dan 80 gacha	8	13	19	30	46	74	120	190	300	460	740	1200	1900	3000	
80 dan 120 gacha	10	15	22	35	54	87	140	220	350	540	870	1400	2200	3500	
120 dan 180 gacha	12	18	25	40	63	100	160	250	400	660	1000	1600	2500	4000	
180 dan 250 gacha	14	20	29	46	72	115	185	290	460	720	1150	1850	2900	4600	
250 dan 315 gacha	16	23	32	52	81	130	210	320	520	810	1300	2100	3200	5200	
315 dan 400 gacha	18	25	36	57	89	140	230	360	570	890	1400	2300	3600	5700	
400 dan 500 gacha	20	27	40	63	97	155	250	400	630	970	1550	2500	4000	6300	

Asosiy chetlanishlarning qiymatlari

O'cham intervallari, mm	Dopuskning nol chiziqqa yaqin turgan asosiy chetlanishining qiymatlari, m km larda								
	+A -a	+B -b	+C -c	+D -d	+E -e	+F -f	+G -g	+H -h	+Is -is
3 gacha	±270	±140	±60	±20	±14	±6	±2	0	
3 dan 6 gacha	±270	±140	±70	±30	±20	±10	±4	0	
6 dan 10 gacha	±280	±150	±80	±40	±25	±13	±5	0	
10 dan 18 gacha	±290	±150	±95	±50	±32	±16	±6	0	
18 dan 30 gacha	±300	±160	±110	±65	±40	±20	±7	0	
30 dan 40 gacha	±310	±170	±120	±80	±50	±25	±9	0	
40 dan 50 gacha	±320	±180	±130	±80	±50	±25	±9	0	
50 dan 65 gacha	±340	±190	±140	±100	±60	±30	±10	0	
65 dan 80 gacha	±360	±200	±150	±100	±60	±30	±10	0	
80 dan 100 gacha	±380	±220	±170	±120	±72	±36	±12	0	
100 dan 120 gacha	±410	±240	±180	±120	±72	±36	±12	0	
120 dan 140 gacha	±460	±260	±200	±145	±85	±43	±14	0	
140 dan 160 gacha	±520	±280	±210	±145	±85	±43	±14	0	
160 dan 180 gacha	±580	±310	±230	±145	±85	±43	±14	0	
180 dan 200 gacha	±660	±340	±240	±170	±100	±50	±15	0	
200 dan 225 gacha	±740	±380	±260	±170	±100	±50	±15	0	
225 dan 250 gacha	±820	±420	±280	±170	±100	±50	±15	0	
250 dan 280 gacha	±920	±480	±300	±190	±110	±56	±17	0	
280 dan 315 gacha	±1050	±540	±330	±190	±110	±56	±17	0	
315 dan 355 gacha	±1200	±600	±360	±210	±125	±62	±18	0	
355 dan 400 gacha	±1350	±680	±400	±210	±125	±62	±18	0	
400 dan 450 gacha	±1500	±760	±440	±230	±135	±68	±20	0	
450 dan 500 gacha	±1650	±840	±480	±230	±135	±68	±20	0	

Barhasida chegaraviy chetlanishlar nol chiziqqa summa metrik joylashadi yoki $\pm JT/2$

2- ilovaning davomi

O'tkam intervallari, mm	Dopuskining nol chiziqqa yaqin turgan asosiy chettauisingning qiyumatlari, m km lard a						
	$+k$		$+m$		$+n$		
	$-K$		$-M$		$-N$		
3 gacha	0	0	0	± 2	± 2	± 4	± 4
3 dan 6 gacha	+1	0	0	+4	+4	+8	+8
	$-1+\Delta$	$-1+\Delta$	-	$-4+\Delta$	-4	$-8+\Delta$	0
6 dan 10 gacha	+1	0	0	+6	+6	+10	+10
	$-1+\Delta$	$-1+\Delta$	-	$-6+\Delta$	-6	$-10+\Delta$	0
10 dan 18 gacha	+1	0	0	+7	+7	+12	+12
	$-1+\Delta$	$-1+\Delta$	-	$-7+\Delta$	-7	$-12+\Delta$	0
18 dan 30 gacha	+2	0	0	+8	+8	+15	+15
	$-2+\Delta$	$-2+\Delta$	-	$-8+\Delta$	-8	$-15+\Delta$	0
30 dan 50 gacha	+2	0	0	+9	+9	+17	+17
	$-2+\Delta$	$-2+\Delta$	-	$-9+\Delta$	-9	$-17+\Delta$	0
50 dan 80 gacha	+2	0	0	+11	+11	+20	+20
	$-2+\Delta$	$-2+\Delta$	-	$-11+\Delta$	-11	$-20+\Delta$	0
80 dan 120 gacha	+3	0	0	+13	+13	+23	+23
	$-3+\Delta$	$-3+\Delta$	-	$-13+\Delta$	-13	$-23+\Delta$	0
120 dan 180 gacha	+3	0	0	+15	+15	+27	+27
	$-3+\Delta$	$-3+\Delta$	-	$-15+\Delta$	-15	$-27+\Delta$	0
180 dan 250 gacha	+4	0	0	+17	+17	+31	+31
	$-4+\Delta$	$-4+\Delta$	-	$-17+\Delta$	-17	$-31+\Delta$	0
250 dan 315 gacha	+4	0	0	+20	+20	+34	+34
	$-4+\Delta$	$-4+\Delta$	-	$-20+\Delta$	-20	$-34+\Delta$	0
315 dan 400 gacha	+4	0	0	+21	+21	+37	+37
	$-4+\Delta$	$-4+\Delta$	-	$-21+\Delta$	-21	$-37+\Delta$	0
400 dan 500 gacha	+5	0	0	+23	+23	+40	+40
	$-5+\Delta$	$-5+\Delta$	-	$-23+\Delta$	-23	$-40+\Delta$	0
Kvalitetlar	4 dan 7 gacha	8	8 dan katta	8 gacha	8 dan katta	8 gacha	8 dan katta

O'leham intervallari, mm	Dopuskning nol chiziqqa yaqin turgan asosiy chetlanishining qiymatlari, m km larda								
	+p -P	+r -R	+s -S	+t -T	+u -U	+v -V	+x -X	+y -Y	+z -Z
3 gacha	±6	±10	±14	-	±18	-	±20	-	±26
3 dan 6 gacha	±12	±15	±19	-	±23	-	±28	-	±35
6 dan 10 gacha	±15	±19	±23	-	±28	-	±34	-	±42
10 dan 14 gacha	±18	±23	±28	-	±33	-	±40	-	±50
14 dan 18 gacha	±18	±23	±28	-	±33	±39	±45	-	±60
18 dan 24 gacha	±22	±28	±35	-	±41	±47	±54	±63	±73
24 dan 30 gacha	±22	±28	±35	±41	±48	±55	±64	±75	±88
30 dan 40 gacha	±26	±34	±43	±48	±60	±68	±80	±94	±112
40 dan 50 gacha	±26	±34	±43	±54	±70	±81	±97	±114	±136
50 dan 65 gacha	±32	±41	±53	±66	±87	±102	±122	±144	±172
65 dan 80 gacha	±32	±43	±59	±75	±102	±120	±146	±174	±210
80 dan 100 gacha	±37	±51	±71	±91	±124	±146	±178	±214	±258
100 dan 120 gacha	±37	±54	±79	±104	±144	±172	±210	±254	±310
120 dan 140 gacha	±43	±63	±92	±122	±170	±202	±248	±300	±365
140 dan 160 gacha	±43	±65	±100	±134	±199	±228	±280	±340	±415
160 dan 180 gacha	±43	±68	±108	±146	±210	±252	±310	±380	±465
180 dan 200 gacha	±50	±77	±122	±166	±236	±284	±350	±425	±530
200 dan 225 gacha	±50	±80	±130	±180	±258	±310	±385	±470	±575
225 dan 250 gacha	±50	±84	±140	±196	±284	±340	±425	±520	±640
250 dan 280 gacha	±56	±94	±158	±218	±315	±385	±475	±580	±710
280 dan 315 gacha	±56	±98	±170	±240	±350	±425	±525	±650	±790
315 dan 355 gacha	±62	±108	±190	±268	±390	±475	±590	±730	±900
355 dan 400 gacha	±62	±114	±208	±294	±430	±530	±660	±820	±1000
400 dan 450 gacha	±68	±126	±232	±330	±490	±595	±740	±920	±1100
450 dan 500 gacha	±68	±132	±252	±360	±540	±660	±820	±1000	±1250
Kvalitetlar	7-kvalitetgacha P dan Z gacha o'tverstiya chetlanishlari +Δ ga ortirib olinadi								

2- ilovaning davomi

O'leham intervallari, mm	Kvalitetlardagi A ning qiymatlari, mkm larda					
	Kvalitetlar					
	3	4	5	6	7	8
3 gacha	—	—	—	—	—	—
3 dan 6 gacha	1	1	1	3	4	6
6 dan 10 gacha	1	1,5	2	3	6	7
10 dan 18 gacha	1	2	3	3	7	9
18 dan 30 gacha	1,5	2	3	4	8	12
30 dan 50 gacha	1,5	3	4	5	9	14
50 dan 80 gacha	2	3	5	6	11	16
80 dan 120 gacha	2	4	5	7	13	19
120 dan 180 gacha	3	4	6	7	15	23
180 dan 250 gacha	3	4	6	9	17	26
250 dan 315 gacha	4	4	7	9	20	29
315 dan 400 gacha	4	5	7	11	21	32
400 dan 500 gacha	5	5	7	13	23	34

3-ilo va

Radial sharikli podshipniklarning asosiy o'lchamlari

Radial sharikli podshipniklarning shartli belgisi	Ichki diametri, mm	Tashqi diametri, mm	Halqaning kengligi, mm	Halqa qirrasining egrilik radiusi, mm
1	2	3	4	5
Yengil seriyalilar				
200	10	30	9	1
201	12	32	10	1
202	15	35	11	1
203	17	40	12	1,5
204	20	47	14	1,5
205	25	52	15	1,5
206	30	62	16	1,5
207	35	72	17	2
208	40	80	18	2
209	45	85	19	2
210	50	90	20	2
211	55	100	21	2,5
212	60	110	22	2,5
213	65	120	23	2,5
214	70	125	24	2,5
215	75	130	25	2,5
216	80	140	26	3
217	85	150	28	3
218	90	160	30	3
219	95	170	32	3,5
220	100	180	34	3,5
O'rta seriyalilar				
300	10	35	11	1
301	12	37	12	1,5
302	15	42	13	1,5
303	17	47	14	1,5
304	20	52	15	2

3-illovanning davomi

1	2	3	4	5
312	60	130	31	3,5
313	65	140	33	3,5
314	70	150	35	3,5
315	75	160	37	3,5
316	80	170	39	3,5
317	85	180	41	4
318	90	190	43	4
319	95	200	45	4
320	100	215	47	4

Og'ir seriyalilar

405	25	80	21	2,5
406	30	90	23	2,5
407	35	100	25	2,5
408	40	110	27	3
409	45	120	29	3
410	50	130	31	3,5
411	55	140	33	3,5
412	60	150	35	3,5
413	65	160	37	3,5
414	70	180	42	4
415	75	190	45	4
416	80	200	48	4
417	85	210	52	5
418	90	225	54	5

4-ilova

Podshipnik halqalarining yuklanish jadalligiga binoan ular bilan
birikuvchi val va korpus detallari uchun dopusklar

Podshipnik ichki halqasining diametri, mm larda		Ruxsat etilgan yuklanish jadalligi, kN /m			
		Vallar uchun tavsiya etilgan dopusklar			
dan	gacha	is6	k6	m6	n6
18	80	300 gacha	300...1400	1400...1600	1600...3000
80	180	600 gacha	600...2000	2000...2500	2500...4000
180	360	700 gacha	700...3000	3000...3500	3500...6000
360	630	900 gacha	900...3400	3400...4500	4500...8000
Podshipnik tashqi halqasining diametri, mm larda		Ruxsat etilgan yuklanish jadalligi, kN /m			
		Korpus uchun tavsiya etilgan depusklar			
dan	gacha	K7	M7	N7	P7
50	180	800 gacha	800...1000	1000...1300	1300...2500
180	360	1000 gacha	1000...1500	1500...2000	2000...3300
360	630	1200 gacha	1200...2000	2000...2600	2600...4000
630	1600	1600 gacha	1600...2500	2500...3500	3500...5500

5-ilova

Podshipnik halqalarining chetlanishlari

Nominal diametrler, mm		Podshipnik ichki halqasining chetlanishlari, m km		Nominal diametrler, mm		Podshipnik tashqi halqasining chetlanishlari, m km	
dan	gacha	yugorigi	pastki	dan	gacha	yugorigi	pastki
10	18	0	-8	-	18	0	-8
18	30	0	-10	18	30	0	-9
30	50	0	-12	30	50	0	-11
50	80	0	-15	50	80	0	-13
80	120	0	-20	80	120	0	-15
120	180	0	-25	120	150	0	-18
180	250	0	-30	150	180	0	-25
250	315	0	-35	180	250	0	-30
				250	315	0	-35
				315	400	0	-40
				400	500	0	-45

**Prizmasimon shponkali birikmalarining
asosiy o'lchamlari, mm larda**

Val diametri, <i>d</i>	O'lcham- lari, <i>BS h</i>	Uzunlik intervallari, <i>I</i>		Shponka uyasining chuqurligi	
		dan	gacha	valdag'i, <i>t</i> ₁	vtulkadagi, <i>t</i> ₂
12 dan 17 gacha	5S 5	10	56	3,0	2,3
17 dan 22 gacha	6S 6	14	70	3,5	2,8
22 dan 30 gacha	8S 7	18	90	4,0	3,3
30 dan 38 gacha	10S 8	22	110	5,0	3,3
38 dan 44 gacha	12S 8	28	140	5,0	3,3
44 dan 50 gacha	14S 9	36	160	5,5	3,8
50 dan 58 gacha	16S 10	45	180	6,0	4,3
58 dan 65 gacha	18S 11	50	200	7,0	4,4
65 dan 75 gacha	20S 12	56	220	7,5	4,9
75 dan 85 gacha	22S 14	63	250	9,0	5,4
85 dan 95 gacha	25S 14	70	280	9,0	5,4
95 dan 110 gacha	28S 16	80	320	10,0	6,4

**Segmentsimon shponkali birikmalarining
asosiy o'lchamlari, mm larda**

Val diametri, <i>d</i>	O'lchamlari, <i>BS hS d</i>	Shponka uyasining chuqurligi	
		valdag'i, <i>t</i> ₁	vtulkadagi, <i>t</i> ₂
16 dan 18 gacha	5S 6,5S 16	4,5	2,3
18 dan 20 gacha	5S 7,5S 19	5,5	2,3
20 dan 22 gacha	5S 9S 22	7,0	2,3
22 dan 25 gacha	6S 9S 22	6,5	2,8
25 dan 28 gacha	6S 10S 25	7,0	3,3
28 dan 32 gacha	8S 11S 28	8,0	3,3
32 dan 38 gacha	10S 13S 32	10,0	3,3

**Shlitsaning ichki diametri markazlashtirilmaganda
 d_1 ning o'chamlari**

$zS\ dS\ D$	d_1	$zS\ dS\ D$	d_1
Yengil seriyada		8S 32S 38	29,4
		8S 36S 42	33,5
6S 23S 26	22,1	8S 42S 48	39,5
6S 26S 30	24,6	8S 46S 54	42,7
6S 28S 32	26,7	8S 52S 60	48,7
8S 32S 36	30,4	8S 56S 65	52,2
8S 36S 40	34,5	8S 62S 72	57,8
8S 42S 46	40,4	10S 72S 82	67,4
8S 46S 50	44,6	10S 82S 92	77,1
8S 52S 58	49,7	10S 92S 102	87,3
8S 56S 62	53,6	10S 102S 112	9
8S 62S 68	59,8	Og'ir seriyada	
10S 72S 78	69,6	10S 16S 20	14,1
10S 82S 88	79,3	10S 18S 23	15,6
10S 92S 98	89,4	10S 21S 26	18,5
10S 102S 108	99,9	10S 23S 29	20,3
10S 112S 120	108,8	10S 26S 32	23,0
O'rta seriyada		10S 28S 35	24,4
6S 11S 14	9,9	10S 32S 40	28,0
6S 13S 16	12,0	10S 36S 45	31,3
6S 16S 20	14,5	10S 42S 52	36,9
6S 18S 22	16,7	10S 46S 56	40,9
6S 21S 25	19,5	10S 52S 60	47,0
6S 23S 28	21,3	10S 56S 65	50,6
6S 26S 32	23,4	10S 62S 72	56,1
6S 28S 34	25,9	10S 72S 82	65,9

8-illova

Shlitsali birikmalarda markazlashtirilmagan o'chamlar uchun
tavsiya etilgan dopusk maydonlari

Markazlashtirilmagan o'cham	Markazlashtirish turi	Dopusk maydoni	
		valga	vtulkaga
d	D va b	d_1 ning qiymati 7-illovadan olinadi	H11
D	d va b	all	H12

9-illova

Turli o'cham intervallari uchun
dopusk birligining qiymatlari


O'cham intervallari, mm	Dopusk birligi, m km
3 gacha	0,63
3 dan 6 gacha	0,83
6 dan 10 gacha	1,00
10 dan 18 gacha	1,21
18 dan 30 gacha	1,44
30 dan 50 gacha	1,71
50 dan 80 gacha	1,90
80 dan 120 gacha	2,20
120 dan 180 gacha	2,50
180 dan 250 gacha	2,90
250 dan 315 gacha	3,38
315 dan 400 gacha	3,60
400 dan 500 gacha	4,00

10-illova

5 dan 17 gacha kvalitetlar uchun
dopusk birligi sonining qiymatlari


Kvalitetlar	Dopusk birligi soni
5	7
6	10
7	16
8	25
9	40
10	64
11	100
12	160
13	250
14	400
15	640
16	1000
17	1600

O'leham zanjirini hisoblash uchun chizmalar

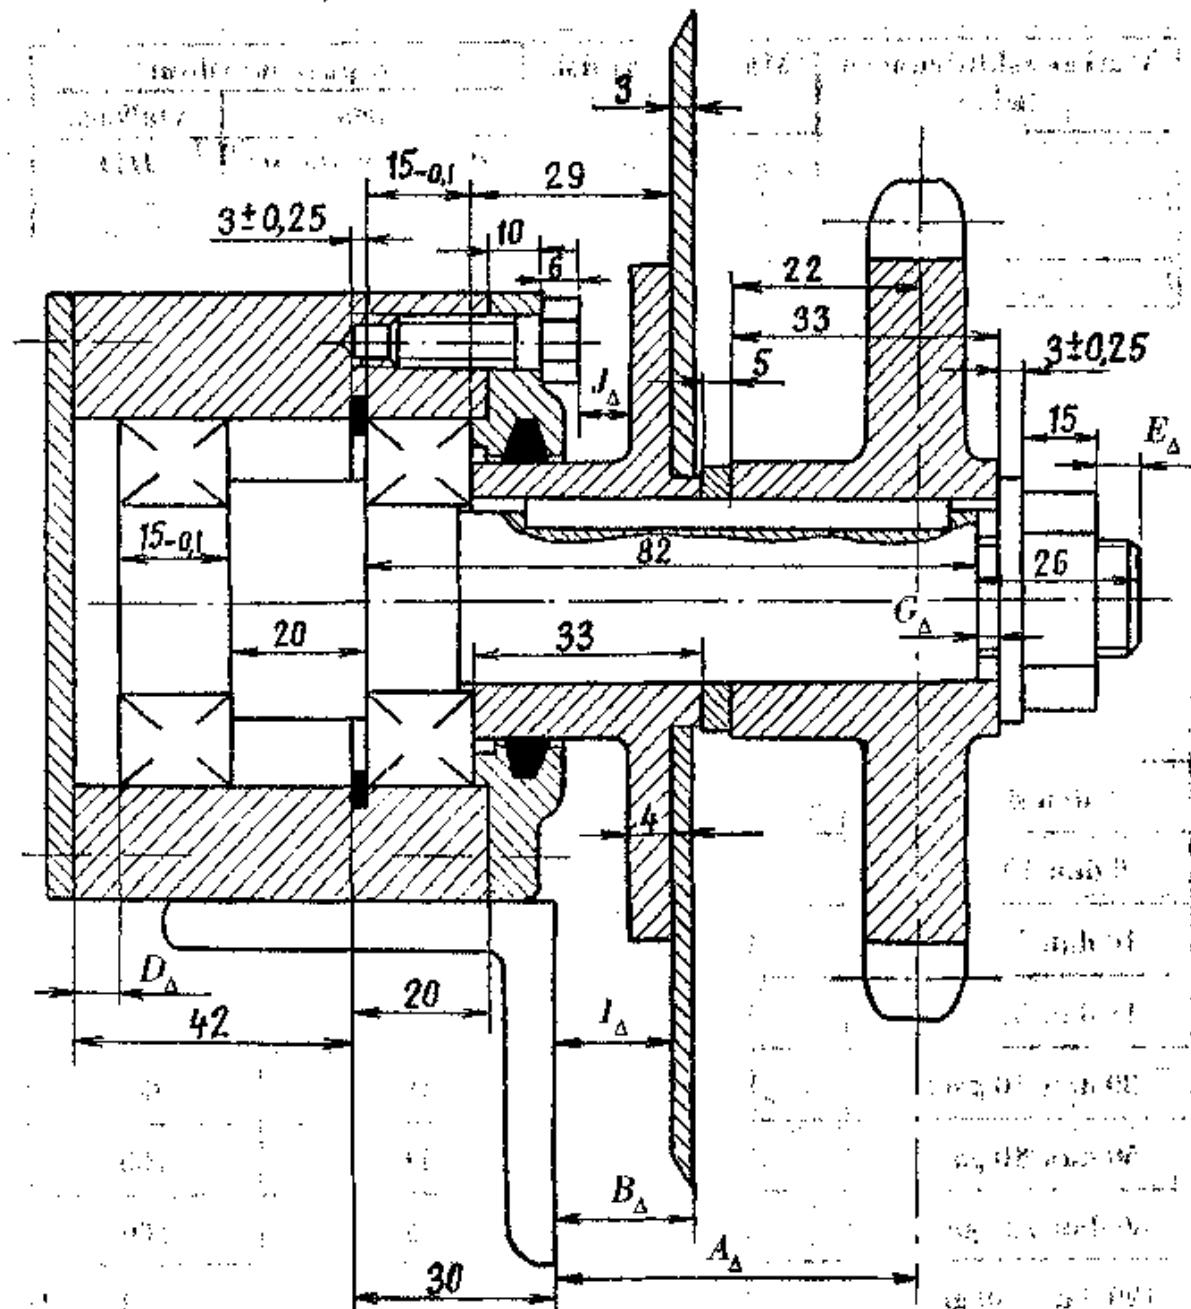


1-chizma.

II-illovaning davomi

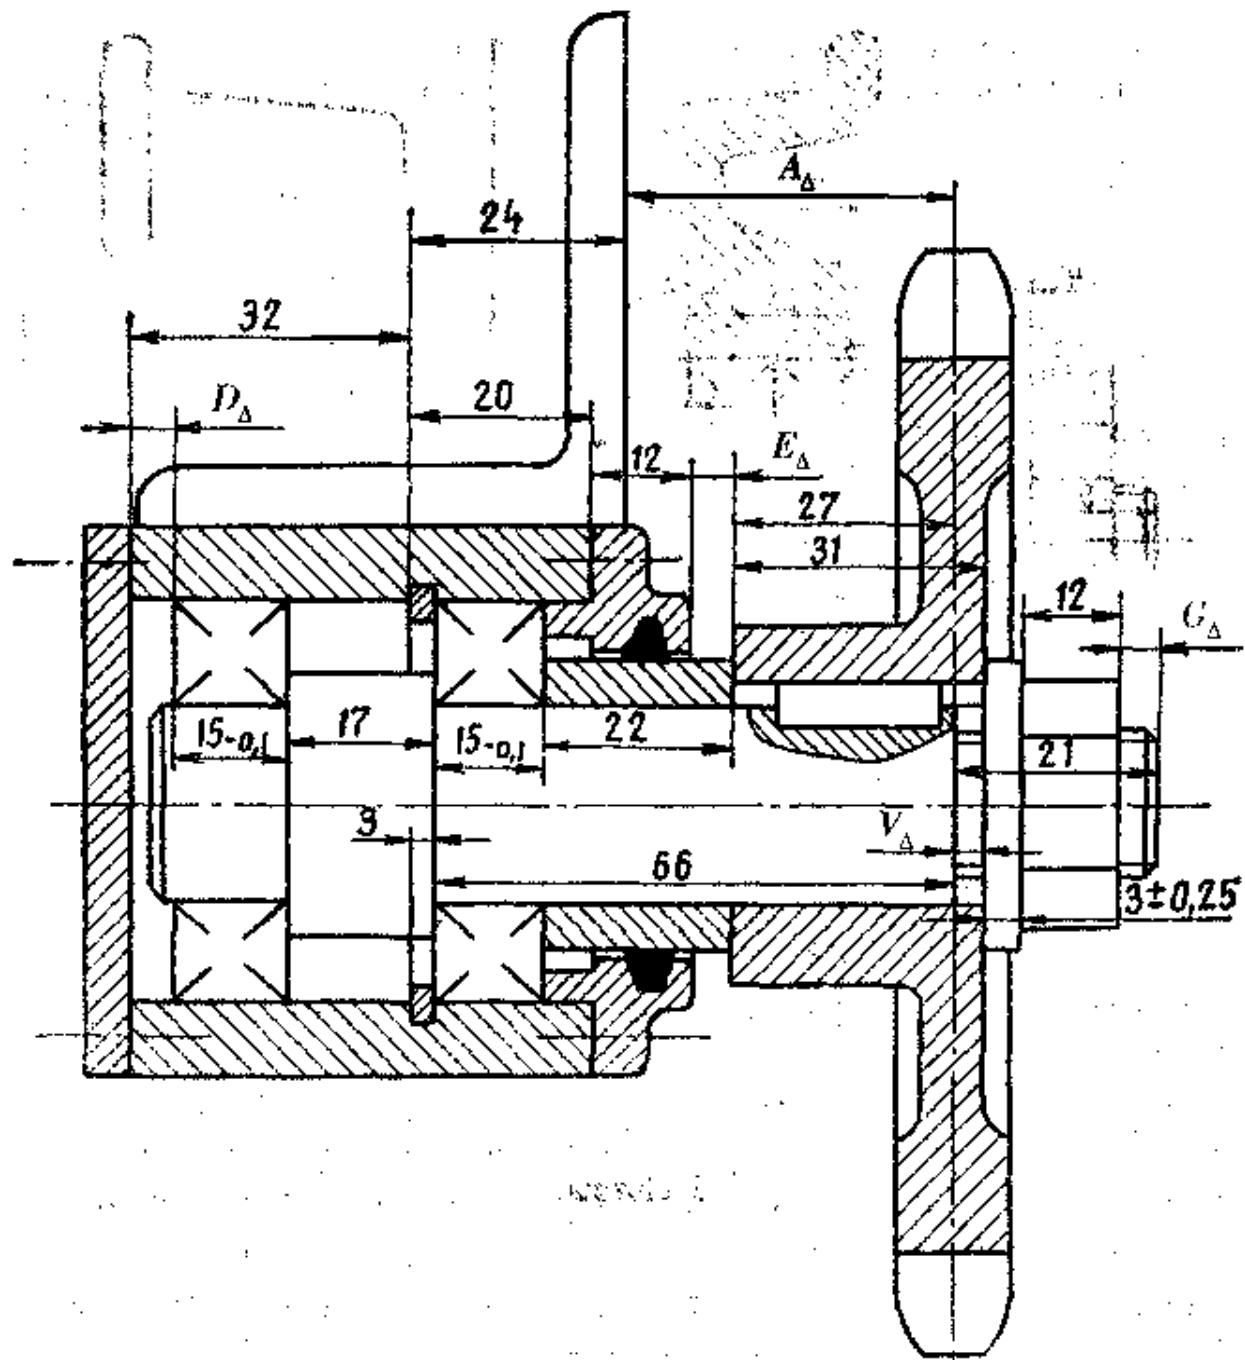

2-chizma.

11 - ilovaning davomi

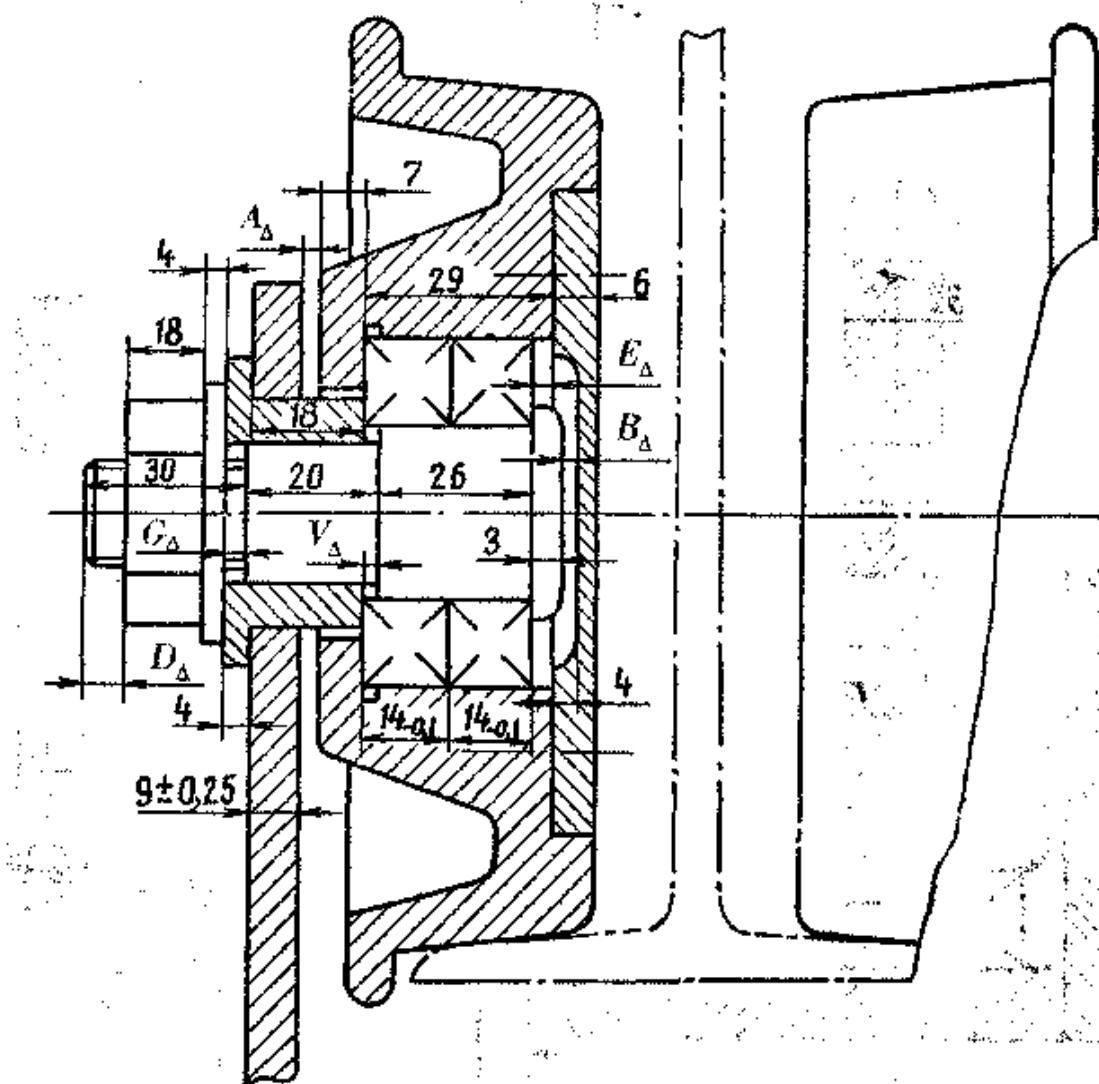

3-chizma.

Chiziqli o'chamni o'chashda ruxsat etiladigan xatoliklar

O'chamlar, mm	1...500 mm oraliqdagi o'chamlarni o'chashda o'cham dopuski IT va o'chashda ruxsat etilgan xatolik δ, mkm											
	IT	δ	IT	δ	IT	δ	IT	δ	IT	δ	IT	δ
3 gacha	1,2	0,4	2	0,8	3	1	4	1,4	6	1,8	10	3
3...6	1,5	0,6	2,5	1	4	1,4	5	1,6	8	2	12	3
6...10	1,5	0,6	2,5	1	4	1,4	6	2	9	2	15	4
10...18	2	0,8	3	1,2	5	1,6	8	2,8	11	3	18	5
18...30	2,5	1	4	1,4	6	2	9	3	13	4	21	6
30...50	2,5	1	4	1,4	7	2,4	11	4	16	5	25	7
50...80	3	1,2	5	1,8	8	2,8	13	4	19	5	30	9
80...120	4	1,6	6	2	10	3	15	5	22	6	35	10
120...180	5	2	8	2,8	12	4	18	6	25	7	40	12
180...250	7	2,8	10	4	14	5	20	7	29	8	46	12
250...315	8	3	12	4	16	5	23	8	32	10	52	14
315...400	9	3	13	5	18	6	25	9	36	10	57	16
400...500	10	4	15	5	20	6	27	9	40	12	63	18
Kvalitetlar	2		3		4		5		6		7	

12-Hovuning davomi

O'lehamlar, mm	1...500 mm oraliqdagi o'lehamlarni o'lehashda o'leham dopuski IT va o'lehashda ruxsat etilgan xatolik δ, mkm											
	IT	δ	IT	δ	IT	δ	IT	δ	IT	δ	IT	δ
3 gacha	14	3	25	6	40	8	60	12	100	20	140	30
3...6	18	4	30	8	48	10	75	16	120	30	180	40
6...10	22	5	36	9	58	12	90	18	150	30	220	50
10...18	27	7	43	10	70	14	110	30	180	40	270	60
18...30	33	8	52	12	84	18	130	30	210	50	330	70
30...50	39	10	62	16	100	20	160	40	250	50	390	80
50...80	46	12	74	18	120	30	190	40	300	60	460	100
80...120	54	12	87	20	140	30	220	50	350	70	540	120
120...180	63	16	100	30	160	40	250	50	400	80	630	140
180...250	72	18	115	30	185	40	290	60	460	100	720	160
250...315	81	20	130	30	210	50	320	70	520	120	810	180
315...400	89	24	140	40	230	50	360	80	570	120	890	180
400...500	97	26	155	40	250	50	400	80	630	140	970	200
Kvalitetlar	8		9		10		11		12		13	

12-ilovaning davomi

O'chamlar, um	1...500 mm oraliqdagi o'chamlarni o'chashda o'cham dopuski IT va o'chashda ruxsat etilgan xatolik δ, m km							
	IT	δ	IT	δ	IT	δ	IT	δ
3 gacha	250	50	400	80	600	120	1000	200
3...6	300	60	480	100	750	160	1200	240
6...10	360	80	580	120	900	200	1500	300
10...18	430	90	700	140	1100	240	1800	380
18...30	520	120	840	180	1300	280	2100	440
30...50	620	140	1000	200	1600	320	2500	500
50...80	740	160	1200	240	1900	400	3000	600
80...120	870	180	1400	280	2200	440	3500	700
120...180	1000	200	1600	320	2500	500	4000	800
180...250	1150	240	1850	380	2900	600	4600	1000
250...315	1300	260	2100	440	3200	700	5200	1100
315...400	1400	280	2300	460	3600	800	5700	1200
400...500	1550	320	2500	500	4000	800	6300	1400
Kvalitetlar	14		15		16		17	

O'ichov asboblarining ruxsat etilgan xatoliklari

O'ichov asbobining nomi	Detallarning turli o'icham intervallarini (mm) o'chashda universal o'ichov asboblarining ruxsat etilgan xatolik chegaralari $\pm \Delta_{lim}$, mkm									
	0...25	25...50	50...75	75...100	100...125	125...150	150...175	175...200	200...250	250...300
1. Shtahgensirkul, o'chash aniqligi 0,05 mm: vallarni o'chashda otversiyalarni o'chashda	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2. Shtahgencirkul, o'chash aniqligi 0,1 mm (III-1 va III-11 turari): vallarni o'chashda	150	150	200	200	200	200	200	200	200	250
3. Shtangenglubinomer, o'chash aniqligi 0,05 mm	200	200	250	250	250	300	300	300	300	300
4. Shtangenglubinomer, o'chash aniqligi 0,1 mm	200	250	300	300	300	300	300	300	300	300
5. Shtangengreysmusr, o'chash aniqligi 0,05 mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
6. Shtangengreysmusr, o'chash aniqligi 0,1 mm	250	300	350	350	350	350	350	350	350	400
7. Mikrometr, o'chash aniqligi 0,01 mm (MK va MI turari): qo'ida o'chashda stoykada o'chashda	5	10	10	15	15	15	20	20	25	50
	5	5	10	10	10	10	10	10	15	15

O'chov asbobining nomi	Detallarning turli o'chham intervallari (mm) o'chashda universal o'chov asbobolarinig ruxsat etilgan xatolik chegaralari $\pm \Delta_{lim}$, nm									
	0...25	25...50	50...75	75...100	100...125	125...150	150...175	175...200	200...250	250...300
8. Richagli mikrometr, o'chash aniqligi 0,002 mm (MP va MPU turari); qo'lda o'chashda stoykada o'chashda	4	6	10	10	15	15	20	20	25	30
2-klassdagi tekis tugal o'chov asbobida sozlangan	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5
9. Mikrometrik nutromer, o'chash aniqligi 0,002 mm	-	-	15	15	20	20	20	20	20	20
10. Mikrometrik gribinomer: absolut o'chashda	5	20	20	20	-	-	-	-	-	-
tekis tugal o'chov asbobida sozlangan	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-
maxsus o'chovda sozlanganda	5	5	10	10	-	-	-	-	-	-

O'lchov asbobining nomi	Stoyka turini	Sozlashda tekis parallel tugal o'lchov asbobining klassi	Detallarning turli o'lcham intervallarini (mm) o'tchashda universal o'lchov asboblarining ruxsat etilgan xatolik chegaralari $\pm \Delta_{lim}$, mm									
		1...3	3...6	6...10	10...18	18...30	30...50	50...80	80...120	120...180		
11. Indikator, M4 va MT turlari, o'lchash aniqligi 0,01 mm: yengil stoykada shahrida	C-II va C-IV	3	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7
Strelkaning bir marfa aylanishida: yengil stoykada shahrida	C-III va C-IV	3	6	6	6	7	10	10	10	10	10	10
Strelkaning ikka va undan ortiq aylanishida: yengil stoykada shahrida	C-II C-IV	4 5	10 11	10 11	10 11	10 12	11 13	11 14	11 14	12 17	12 17	13 20
12. Indikator, MIT turini: o'lchash aniqligi 0,01 mm o'lchash intervali ± 1 mm o'lchash aniqligi 0,02 mm o'lchash intervali ± 2 mm	C-II C-III C-II C-III	3 4 4 3	3 4 4 4	3 4 4 4	3,5 4 4 4	4 5 5 4	4 5 5 4	4 5 5 4	4 5 5 4	4,5 5 5 5	4,5 5 5 5	

O'lechov asbobining nomi	Stoyka turi	Sozlashda tekis paralleltugal o'lechov asbobining klassi	Detallarning turli o'lecham intervallarini (mm) o'lechashda universal o'lechov asbobolarining ruxsat etilgan xatolik chegaralarini $\pm \Delta_{lim}$, mkm								
			1...3	3...6	6...10	10...18	18...30	30...50	50...80	80...120	120...180
13. Mikator, UTM turi, o'lechash aniqligi 0,01 mm; o'lechash intervali $\pm 0,05$ mm	C-II va C-III	1	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-
o'lechash intervali $\pm 0,05$ mm	III	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2
14. Mikromer, MF turi: o'lechash aniqligi 0,001 mm	C-II va C-III	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
o'lechash intervali $\pm 0,05$ mm	III	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5
o'lechash aniqligi 0,002 mm	C-II va C-III	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2
o'lechash intervali $\pm 0,1$ mm	III	3	4	4	4	4	4	4	4	5	6
15. Mikrokatror, UTT turi: o'lechash aniqligi 0,001 mm, o'lechash intervali $\pm 0,03$ mm	C-II	1	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
o'lechash aniqligi 0,002 mm, o'lechash intervali $\pm 0,06$ mm	C-III	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0
o'lechash aniqligi 0,005 mm, o'lechash intervali $\pm 0,15$ mm	C-II C-III	4 3	5 3	5 3	6 3	6 3	6 3	6 3	7 3	9 5	9 5
o'lechash aniqligi 0,01 mm, o'lechash intervali $\pm 0,03$ mm	C-II	4	6	6	6	7	7	8	10	10	10

1.3. Ilovaning davomi

O'chov asbobining nomi	Stoyka turi	Sozlashtda tekis parallel tugal o'chov asbobining klassi	Detallarning turli o'cham intervallarini (mm) o'chashda universal o'chov asbobilarining ruxsat etilgan xatolik chegaralari $\pm \Delta_{lim}$ mm									
			1...3	3...6	6...10	10...18	18...30	30...50	50...80	80...120	120...180	
16. Optimetr, o'chash intervali $\pm 0,1$ mm va oprikator, o'chash intervali $\pm 0,125$ mm va $\pm 0,25$ mm, o'chash aniqligi 0,001 mm o'chash aniqligi 0,002 mm, o'chash intervali $\pm 0,025$ mm	C-I	0 1 2 3	0,5 0,6 0,7 1,0	0,5 0,6 0,7 1,0	0,5 0,6 0,7 1,0	0,7 0,8 1,0 1,0	0,7 0,8 1,0 1,5	0,8 1,0 1,5 1,5	0,8 1,0 1,4 1,4	0,8 1,0 1,4 1,4	0,9 1,2 1,8 2,0	1,0 1,4 2,0 3,0
17. Indikatorli mutromer, o'chash aniqligi 0,01 mm: butun shkala bo'ylib shkalaring 0,1 mm qismida	NI-4 yoki mikrometr	-	15	15	15	20	20	20	25	25	25	25
18. Indikatorli nutromer, o'chash aniqligi 0,01 mm yoki 0,02 mm: shkalaring 0,1 mm qismida shkalaring 0,1 mm qismida	NI-1 yoki kolsko	-	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15
19. Indikatorli skoba, o'chash aniqligi 0,01 mm	Qo'lda Stoyka-da	5 3	15 10	15 10	15 10	15 10	15 10	15 10	20 10	20 10	20 10	20 10

I3. Iloranning da yomni

O'ichov asbobining nomi	Stoyka turi	Sozlashda tekis parallel tugai o'ichow asbobining klassi	Detallarning turli o'ichashda universali o'ichov asboblarining ruxsat etilgan xatolik chegaralarini $\pm \Delta_{lim}$, mm								
			1...3	3...6	6...10	10...18	18...30	30...50	50...80	80...120	120...180
20. Indikatorli glibinomer, o'ichash aniqligi 0,01 mm	ГИ	Ornatish o'chovi	-	20	20	20	20	20	20	20	-
	ГИ	3	5	5	5	5	5	5	5	5	-
	ГИ	4	5	5	5	5	5	10	10	10	-
21. Indikatorli nutromer, o'ichash aniqligi 0,001 mm	НИ	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	-
22. Richagji skoba, o'ichash aniqligi 0,002 mm, o'ichash intervali $\pm 0,14$ mm	Qo'lida	3	4	4	4	4	4	5	10	10	20
	CP	3	4	4	4	4	4	4	5	5	10
	CP	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	-	-
tekis va chiziqi kontaktda	CP	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	-
	CP	2	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	-
	CP	4	4	4	4	4	4	4	5	5	-
nuqtaviy kontaktda	CP	4	4	4	4	4	4	4	5	5	8
	CP	3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	4	6,5
	CP	4	4	4	4	4	4	4	5	5	-
23. Optimetr, o'ichash aniqligi 0,001 mm, o'ichash intervali $\pm 0,1$ mm	Vertikal	0	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7
	1	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,8	1,0	1,0	1,2
	2	0,4	0,5	0,5	0,7	0,8	0,8	1,0	1,3	1,3	1,6
chiziqli kontaktda	3	0,4	0,7	0,7	1,0	1,0	1,0	1,3	1,6	1,6	1,8
	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

13-lik ravaming davomi

O'lichov asbobining nomi	Stoyka turu	Sozlashda tekis parallel tugat o'lichov asbobining klassi	Detailarning tutdi o'licham intervallarini (mm) o'lichashda universal o'lichov asbobolarining ruxsat etilgan xatolik chegaralari $\pm \Delta h_{lim}$, mkm								
			1...3	3...6	6...10	10...18	18...30	30...50	50...80	80...120	120...180
24. Optimetr, o'lichash aniqligi 0,001 mm, o'lichash intervali $\pm 0,1$ mm; sferik va chiziqli kontaktida muqtabaviy kontaktida	Gorizontal	0 1 2 3	0,4 0,4 0,5 0,7	0,4 0,4 0,5 0,7	0,4 0,5 0,6 0,7	0,5 0,6 0,7 0,7	0,5 0,6 0,8 0,7	0,5 0,6 1,0 1,0	0,5 0,8 1,0 1,3	0,5 1,0 1,3 1,6	0,6 1,2 1,6 1,8
25. Optimetr, o'lichash aniqligi 0,001 mm, o'lichash intervali $\pm 0,06$ mm, overstiyyalarni o'lichashda	Gorizontal	0 1 2 3	- - - -	- - - -	- - - -	0,9 1,0 1,4 1,5	0,9 1,0 1,4 1,5	0,9 1,0 1,4 1,5	1,1 1,3 1,4 2,2	1,3 1,6 1,8 2,0	1,4 1,8 2,2 5,0
26. MMJ asboboszilik mikroskopni, chiziqli o'licham	- 2	- 2,5	5 2,5	5 3,5	5 3,5	5 3,5	5 4,0	5 4,0	10 - -	10 - -	-

Varialdar										Chizma nomeri		Yakunlovchi bo'lgan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. 112	H11	d10	120	H9	p9	3	205	1	2500	36	Segment	Me'yori	$D = 6x23x26 \frac{H7}{f7} x6 \frac{F8}{d9}$	1	$A_s=48\pm0,6$	
2. 30	D8	h7	70	P7	h7	3	206	1	3000	45	Prizma	Erkin	$d = 6x26 \frac{H7}{e8} x30 \frac{H12}{a11} x6 \frac{D9}{k7}$	1	$A_s=48\pm0,8$	
3. 54	H8	s7	24	H9	k9	4	207	1	3500	25	Segment	Zich	$D = 6x28x32 \frac{H7}{f7} x7 \frac{F8}{f8}$	1	$A_s=48\pm1,0$	
4. 18	N7	b6	40	P10	h10	4	208	1	3800	80	Prizma	Me'yori	$d = 8x32 \frac{H7}{e8} x36 \frac{H12}{a11} x6 \frac{D9}{k7}$	1	$A_s=48\pm1,2$	
5. 160	E9	h8	50	H8	d8	3	209	1	4500	45	Segment	Me'yori	$D = 8x36x40 \frac{H9}{f8} x8 \frac{D9}{d9}$	1	$A_s=48\pm0,7$	
6. 10	H8	r7	75	H10	s10	4	210	1	5000	90	Prizma	Erkin	$d = 8x42 \frac{H7}{g6} x46 \frac{H12}{a11} x10 \frac{D9}{f8}$	1	$B_s=20\pm0,5$	

I4- illovaring da vomi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	180	F10	h9	30	M10	h10	3	211	1	5400	20	Segment	Zich	$D = 8x46x50 \frac{H7}{h6} x9 \frac{D9}{f7}$	1	$B_A = 20 \pm 0,7$
8.	8	H11	d10	120	H8	k8	3	212	1	5600	48	Prizma	Me'yorli	$d = 8x52 \frac{H7}{e8} x56 \frac{H12}{a11} x10 \frac{F10}{S7}$	1	$B_A = 20 \pm 1,2$
9.	65	D11	h11	18	H8	d8	3	213	1	6000	30	Segment	Erkin	$D = 8x56x62 \frac{H7}{is6} x10 \frac{F10}{h9}$	1	$B_A = 20 \pm 1,8$
10.	36	H8	f7	60	D11	h11	5	214	1	6500	110	Prizma	Zich	$d = 8x62 \frac{H7}{h6} x68 \frac{H12}{a11} x12 \frac{F10}{f9}$	1	$G_A = 4 \pm 1,4$
11.	130	N7	h6	40	H10	d10	5	215	2	7000	40	Segment	Me'yorli	$D = 10x72x78 \frac{H8}{e8} x12 \frac{D9}{h8}$	1	$G_A = 4 \pm 0,8$
12.	28	H7	r6	126	E9	h9	4	216	3	8900	26	Prizma	Erkin	$d = 10x82 \frac{H6}{g5} x88 \frac{H12}{a11} x12 \frac{F8}{h8}$	1	$G_A = 4 \pm 1,0$
13.	75	E9	h8	24	H8	e8	3	217	1	6700	26	Segment	Zich	$D = 10x92x98 \frac{H8}{e8} x14 \frac{D9}{h8}$	1	$G_A = 4 \pm 1,6$
14.	100	H8	is7	52	D11	h11	5	218	2	9000	80	Prizma	Me'yorli	$d = 10x102 \frac{H7}{e8} x108x16 \frac{F10}{h8}$	1	$G_A = 4 \pm 1,2$
15.	105	P7	h6	36	H8	d8	3	219	3	9100	24	Segment	Erkin	$D = 10x112x120 \frac{H8}{h7} x18 \frac{D9}{h8}$	1	$D_A = 10 \pm 1,2$
16.	16	H8	f7	140	B10	h10	4	220	3	10000	58	Prizma	Zich	$d = 6x11 \frac{H7}{g6} x14 \frac{H12}{a11} x3 \frac{F10}{k7}$	1	$D_A = 10 \pm 1,4$
17.	140	H7	f7	24	F9	h9	4	308	1	12000	84	Prizma	Me'yorli	$d = 6x16 \frac{H7}{n7} x20 \frac{H12}{a11} x4 \frac{D9}{k8}$	1	$E_A = 4 \pm 1,0$
18.	48	E9	h10	90	H8	e8	3	309	2	15000	50	Segment	Erkin	$d = 10x21x26 \frac{H12}{a11} x3 \frac{D9}{k7}$	1	$E_A = 4 \pm 1,5$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19.	78	F6	h9	140	H9	p9	4	311	1	4500	44	Segment	Me'yorli	$b - 10x23x29 \frac{H12}{a1} x4 \frac{F10}{f8}$	1	$E_\lambda = 4 \pm 2,5$
20.	120	H12	d11	60	P8	h8	2	312	2	18000	68	Prizma	Erkin	$D - 6x21x25 \frac{H7}{h7} x5 \frac{F10}{h9}$	1	$J_\lambda = 7 \pm 0,6$
21.	20	R7	h6	95	H11	b11	5	313	3	19000	19	Segment	Zich	$b - 10x28x35 \frac{H12}{a11} x4 \frac{F10}{d9}$	1	$J_\lambda = 7 \pm 1,0$
22.	52	H11	d10	110	D9	h9	3	314	1	18500	120	Prizma	Erkin	$D - 6x23x28 \frac{H7}{h6} x6 \frac{F8}{f7}$	1	$J_\lambda = 7 \pm 1,3$
23.	33	N6	h6	180	H10	e10	4	315	2	19500	46	Segment	Zich	$D - 6x26x32 \frac{H8}{e7} x6 \frac{D9}{h8}$	1	$J_\lambda = 7 \pm 1,8$
24.	6	H6	r6	84	H9	h9	3	316	3	8000	36	Prizma	Me'yorli	$d - 6x28 \frac{H7}{h6} x34 \frac{H12}{a1} x7 \frac{D9}{f8}$	1	$J_\lambda = 17 \pm 0,45$
25.	105	K7	h6	36	H10	m10	4	317	1	18000	24	Segment	Erkin	$D - 8x32x38 \frac{H7}{f7} x6 \frac{D9}{h8}$	1	$J_\lambda = 17 \pm 0,6$
26.	180	H7	k6	24	B11	h11	5	318	2	15000	72	Prizma	Me'yorli	$b - 16x52x60 \frac{H12}{a11} x5 \frac{F8}{f8}$	1	$J_\lambda = 17 \pm 0,9$
27.	150	H11	d10	8	S7	h7	3	407	1	13500	100	Prizma	Erkin	$D - 8x36x42 \frac{H7}{g6} x7 \frac{F8}{f8}$	1	$J_\lambda = 17 \pm 1,4$
28.	15	D10	h11	75	H10	d10	4	408	2	9000	22	Segment	Me'yorli	$d - 8x42 \frac{H7}{e8} x48 \frac{H12}{a11} x8 \frac{H8}{h7}$	1	$J_\lambda = 17 \pm 1,5$
29.	120	H7	s6	40	D11	h11	5	409	3	17500	60	Prizma	Zich	$D - 8x46x54 \frac{H7}{h6} x9 \frac{F8}{e8}$	2	$A_\lambda = 43 \pm 0,8$
30.	46	K8	h7	100	H10	c10	2	410	1	16000	36	Segment	Erkin	$b - 10x72x78 \frac{H12}{a11} x12 \frac{D9}{e8}$	2	$A_\lambda = 43 \pm 0,3$

14. Ilovanin davomii

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31.	16	H7	f6	140	F8	h8	3	411	2	14000	100	Prizma	Me'yorli	$b - 10 \times 8 \times 2 \times 92 \frac{H12}{a11} \times 14 \frac{D9}{f8}$	2	$A_h = 43 \pm 0,5$
32.	125	N7	h5	25	H9	f9	4	412	3	12000	44	Segment	Zich	$D - 8 \times 52 \times 60 \frac{H7}{g6} \times 10 \frac{F10}{h9}$	2	$A_h = 43 \pm 1,0$
33.	14	H8	f7	96	F11	h11	5	413	1	19000	46	Prizma	Erkin	$d - 8 \times 56 \frac{H7}{g6} \times 65 \frac{H12}{a11} \times 10 \frac{D10}{d9}$	2	$A_h = 43 \pm 1,2$
34.	100	A11	h10	69	H7	u7	3	414	2	17500	30	Segment	Me'yorli	$b - 10 \times 92 \times 102 \frac{H12}{a11} \times 14 \frac{D10}{d8}$	2	$V_h = 2 \pm 0,8$
35.	8	H12	b11	120	F8	h8	3	417	3	17000	90	Prizma	Me'yorli	$d - 6 \times 26 \frac{H6}{g5} \times 30 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{F8}{f8}$	2	$V_A = 2 \pm 0,9$
36.	170	N8	h7	16	H11	a11	5	412	1	16000	20	Segment	Zich	$D - 6 \times 28 \times 32 \frac{H7}{f7} \times 7 \frac{D9}{h8}$	2	$V_h = 2 \pm 1,2$
37.	145	H5	s6	30	K9	h9	2	411	2	12000	40	Prizma	Erkin	$b - 16 \times 72 \times 82 \frac{H12}{a11} \times 7 \frac{F10}{h9}$	2	$V_h = 2 \pm 1,5$
38.	14	G9	h8	125	H8	g8	3	410	3	15000	33	Segment	Me'yorli	$d - 8 \times 32 \frac{H7}{e8} \times 36 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{D9}{k7}$	2	$V_h = 2 \pm 2,0$
39.	28	H6	h7	84	C11	h11	4	409	1	12500	45	Prizma	Zich	$D - 8 \times 36 \times 40 \frac{H7}{g6} \times 7 \frac{F10}{h9}$	2	$G_h = 4 \pm 0,6$
40.	48	B11	h10	100	H10	p10	5	408	2	11000	48	Segment	Erkin	$b - 15 \times 62 \times 72 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{F10}{f8}$	2	$G_h = 4 \pm 1,0$
41.	66	H7	t6	160	F9	h9	2	407	3	8000	85	Prizma	Me'yorli	$d - 8 \times 42 \frac{H7}{g6} \times 46 \frac{H12}{a11} \times 8 \frac{F10}{f8}$	2	$G_h = 4 \pm 1,3$
42.	90	T7	h6	24	H8	e8	3	406	1	10500	30	Segment	Zich	$D - 8 \times 46 \times 50 \frac{H7}{g6} \times 9 \frac{D9}{h8}$	2	$G_h = 4 \pm 2,0$

I4-ilevanning davomi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43.	128	H11	d10	36	K6	h6	4	318	2	15000	106	Prizma	Erkin	$b - 16x56x65 \frac{H12}{a11} x5 \frac{D9}{f8}$	2	$G_A=4\pm2,4$
44.	160	K6	h5	60	H10	c10	5	317	3	18000	46	Segment	Me'yorli	$d - 8x52 \frac{H7}{h6} x58 \frac{H12}{a11} x10 \frac{D10}{d9}$	2	$D_h=3\pm0,25$
45.	120	H9	x8	20	D10	h10	2	316	1	19000	64	Prizma	Zich	$D - 8x56x62 \frac{H8}{h7} x10 \frac{F10}{f7}$	2	$D_h=3\pm0,4$
46.	42	N7	h5	10	H9	k9	3	315	2	14000	22	Segment	Erkin	$b - 16x52x60 \frac{H12}{a11} x5 \frac{F10}{f8}$	2	$D_h=3\pm0,8$
47.	114	H7	g6	82	H9	r9	3	314	3	15000	42	Segment	Erkin	$D - 8x62x68 \frac{H7}{f7} x12 \frac{F10}{h9}$	2	$D_h=3\pm1,0$
48.	23	N7	H6	65	S7	h7	3	313	2	14000	98	Prizma	Zich	$d - 10x12 \frac{H7}{g5} x78 \frac{H12}{a11} x12 \frac{D9}{h7}$	2	$D_h=3\pm1,3$
49.	36	H8	g7	20	H9	m9	4	312	1	11500	38	Segment	Me'yorli	$b - 10x46x56 \frac{H12}{a11} x7 \frac{F8}{e8}$	2	$E_h=8\pm0,6$
50.	29	D11	m11	43	R10	h10	4	310	3	12500	27	Prizma	Erkin	$D - 10x78x88 \frac{H7}{g6} x12 \frac{D9}{h8}$	2	$E_h=8\pm1,0$
51.	32	H8	m8	3	309	1	11000	25	Segment	Zich	$d - 10x92 \frac{H7}{e8} x98 \frac{H12}{a11} x14 \frac{D9}{e8}$	2	$E_h=8\pm1,2$			
52.	10	s10	2	308	2	9500	88	Prizma	Me'yorli	$b - 10x42x52 \frac{H12}{a11} x6 \frac{D9}{f8}$	2	$E_h=8\pm1,5$				
53.	24	M12	M10	3	307	1	8600	34	Segment	Erkin	$D - 10x102x108 \frac{H7}{h6} x16 \frac{D9}{f7}$	2	$E_h=8\pm1,8$			
54.	24	M12	M10	3	306	3	9000	72	Prizma	Zich	$b - 10x36x45 \frac{H12}{a11} x5 \frac{D9}{e8}$	2	$E_h=8\pm2,0$			

14- ilovanning davomi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55.	68	N7	h6	l5	H8	f8	3	305	2	8000	50	Segment	Me'yorli	$D - 10 \times 12 \times 120 \frac{H7}{n6} \times 18 \frac{D9}{e8}$	55.	68
56.	38	H8	s7	68	B11	h11	5	219	1	9100	33	Prizma	Erkin	$d - 6 \times 11 \frac{H7}{n6} \times 14 \frac{H12}{a11} \times 3 \frac{D9}{f9}$	56.	38
57.	144	D8	h7	42	H10	r10	5	218	3	8300	33	Segment	Zich	$b - 10 \times 32 \times 40 \frac{H12}{a11} \times 5 \frac{F10}{d9}$	57.	144
58.	26	H11	d10	140	V9	h9	4	217	2	7000	102	Prizma	Me'yorli	$D - 6 \times 23 \times 28 \frac{H8}{h7} \times 6 \frac{F10}{e9}$	58.	26
59.	12	N5	h6	72	H10	is10	3	216	3	7000	40	Segment	Zich	$b - 10 \times 28 \times 35 \frac{H12}{a11} \times 4 \frac{F8}{e8}$	3	$A_d = 2 \pm 1,5$
60.	26	H6	s5	94	R12	h12	5	215	1	9000	66	Prizma	Erkin	$D - 6 \times 26 \times 32 \frac{H7}{f7} \times 6 \frac{F10}{h9}$	3	$B_d = 2 \pm 0,25$
61.	34	F9	h8	156	H12	x12	4	208	2	5000	27	Segment	Me'yorli	$b - 10 \times 26 \times 32 \frac{H12}{a11} \times 4 \frac{F8}{f8}$	3	$B_d = 2 \pm 0,4$
62.	55	H10	h9	16	B11	h11	5	214	3	10000	87	Prizma	Zich	$d - 6 \times 28 \frac{H6}{g5} \times 34 \frac{H12}{a11} \times 7 \frac{F10}{k7}$	3	$B_d = 2 \pm 0,7$
61.	82	Is7	h6	148	H10	k10	4	213	1	8500	38	Segment	Erkin	$D - 8 \times 32 \times 38 \frac{H7}{g6} \times 6 \frac{F10}{f7}$	3	$B_d = 2 \pm 1,0$
62.	96	H11	k10	22	X8	h8	3	212	2	7800	90	Prizma	Me'yorli	$b - 10 \times 23 \times 29 \frac{H12}{a11} \times 4 \frac{D9}{e9}$	3	$B_d = 2 \pm 1,5$
63.	128	S7	h6	13	H10	e10	2	211	3	8300	50	Segment	Me'yorli	$D - 8 \times 36 \times 42 \frac{H7}{n6} \times 7 \frac{D9}{e8}$	3	$V_d = 2 \pm 0,2$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64.	164	H12	c11	52	U7	h7	3	210	1	7200	44	Prizma	Zich	$D - 8 \times 42 \times 48 \frac{H8}{e8} \times 8 \frac{F8}{e8}$	3	$V_\Delta = 2 \pm 0,4$	
65.	9	U9	h8	88	H11	d11	4	209	2	9000	44	Segment	Erkin	$d - 8 \times 46 \frac{H7}{n6} \times 54 \frac{H12}{a11} \times 9 \frac{D9}{k7}$	3	$V_\Delta = 2 \pm 0,6$	
66.	6	H12	b11	105	G10	h10	5	207	3	4500	102	Prizma	Me'yorli	$b - 10 \times 21 \times 26 \frac{H12}{a11} \times 3 \frac{F10}{d9}$	3	$V_\Delta = 2 \pm 1,0$	
67.	15	K7	h5	54	H9	f9	2	206	1	6800	28	Segment	Zich	$D - 8 \times 46 \times 54 \frac{H8}{h7} \times 9 \frac{D9}{e8}$	3	$V_\Delta = 2 \pm 0,8$	
68.	7	H5	js6	110	F9	h9	3	205	2	4000	84	Prizma	Zich	$b - 10 \times 23 \times 29 \frac{H12}{a11} \times 4 \frac{F8}{e8}$	3	$G_\Delta = 4 \pm 0,35$	
69.	27	Z7	h6	65	H10	d10	4	206	3	5000	36	Segment	Erkin	$D - 8 \times 52 \times 60 \frac{H7}{f7} \times 10 \frac{D9}{n8}$	3	$G_\Delta = 4 \pm 0,45$	
70.	17	H9	m8	48	T7	h7	5	207	1	6000	48	Prizma	Me'yorli	$d - 8 \times 56 \frac{H6}{g5} \times 65 \frac{H12}{a11} \times 10 \frac{F9}{k7}$	3	$G_\Delta = 4 \pm 0,6$	
71.	39	K6	h5	150	H9	k9	2	208	2	4500	24	Segment	Zich	$b - 10 \times 26 \times 32 \frac{H12}{a11} \times 4 \frac{D9}{f8}$	3	$G_\Delta = 4 \pm 0,8$	
72.	58	H10	d9	18	N8	h8	3	209	3	8300	72	Prizma	Me'yorli	$D - 8 \times 62 \times 72 \frac{H7}{g6} \times 12 \frac{F8}{e8}$	3	$G_\Delta = 4 \pm 1,0$	
73.	78	U8	h7	9	H9	d9	4	210	1	9800	20	Segment	Mc'yorli	$D - 10 \times 72 \times 82 \frac{H7}{n6} \times 12 \frac{F8}{f8}$	3	$G_\Delta = 4 \pm 1,3$	

I4-Ilfovanning davomni

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74.	86	H12	b11	24	B11	h11	5	211	2	12000	112	Prizma	Erkin	$b - 10 \times 32 \times 40 \frac{H12}{a11} \times 5 \frac{D40}{d8}$	3	D _A =4±0,4
75.	135	E9	h9	32	H10	f10	2	212	3	6800	18	Segment	Zich	$b - 6 \times 23 \times 38 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{D9}{f8}$	3	D _A =4±0,6
76.	5	H8	k6	75	C10	h10	3	213	1	9000	95	Prizma	Zich	$D - 10 \times 82 \times 92 \frac{H8}{e8} \times 12 \frac{D9}{e8}$	3	D _A =4±0,9
77.	64	P7	h6	140	H9	d9	4	214	2	11500	30	Segment	Me'yorli	$b - 10 \times 36 \times 45 \frac{H12}{a11} \times 5 \frac{F10}{k7}$	3	D _A =4±1,2
78.	180	H11	d10	6	D11	h11	5	215	3	10000	100	Prizma	Erkin	$D - 10 \times 102 \times 112 \frac{H8}{h7} \times 16 \frac{D9}{f7}$	3	D _A =4±1,5
79.	16	R7	h6	90	H8	k8	2	216	1	5600	30	Segment	Zich	$d - 8 \times 32 \frac{H6}{g5} \times 38 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{F10}{j9}$	3	E _A =1±0,2
80.	8	H10	f9	75	G8	h8	2	217	2	7800	64	Prizma	Erkin	$D - 8 \times 52 \times 58 \frac{H7}{h6} \times 10 \frac{F10}{h9}$	3	E _A =1±0,4
81.	33	D7	h8	95	H9	f9	3	305	3	11000	22	Segment	Me'yorli	$b - 10 \times 52 \times 60 \frac{H12}{a11} \times 5 \frac{D9}{e8}$	3	E _A =1±0,5
83.	46	E10	h9	88	H8	d8	3	307	2	5800	50	Segment	Zich	$d - 8 \times 36 \frac{H7}{e8} \times 42 \frac{H12}{a11} \times 7 \frac{F8}{f8}$	3	E _A =1±0,3
84.	11	H7	r6	82	C10	h10	5	308	3	4500	56	Prizma	Me'yorli	$b - 10 \times 42 \times 52 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{D9}{f8}$	2	V _A =2±0,6

I4-ihoranning da vomi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85.	76	F10	h8	130	H9	p9	4	309	1	9000	42	Segment	Erkin	$D - 10x12x78 \frac{H8}{e8} x12 \frac{D9}{e8}$	2	$V_s = 2 \pm 0,8$
86.	118	H11	d10	56	P8	h8	2	310	2	8200	68	Prizma	Zich	$b - 10x42x52 \frac{H12}{a11} x6 \frac{D9}{k7}$	2	$V_A = 2 \pm 0,9$
87.	20	S7	h6	90	H11	b11	5	311	3	12000	19	Segment	Erkin	$D - 8x46x54 \frac{H8}{h7} x9 \frac{F8}{e9}$	2	$G_s = 4 \pm 0,7$
88.	S4	H11	d9	105	D9	h9	3	312	1	11000	120	Prizma	Zich	$D - 6x16x20 \frac{H7}{f7} x4 \frac{F8}{f8}$	2	$G_s = 4 \pm 0,8$
89.	35	N6	h5	160	H10	f10	4	313	2	10000	44	Segment	Mc'yorli	$b - 16x72x82 \frac{H12}{a11} x7 \frac{F10}{d9}$	1	$E_s = 4 \pm 0,8$
90.	100	H8	r7	84	R9	h9	3	405	3	12000	25	Segment	Erkin	$D - 8x62x68 \frac{H7}{h6} x12 \frac{F8}{e8}$	1	$E_s = 4 \pm 1,2$
91.	26	N7	h6	64	T7	h7	3	406	1	18600	36	Prizma	Zich	$d - 8x36 \frac{H8}{e8} x40 \frac{H12}{a11} x7 \frac{D9}{f8}$	1	$G_s = 4 \pm 0,7$
92.	36	H8	s7	68	G11	h11	5	407	2	16200	44	Segment	Mc'yorli	$b - 16x52x60 \frac{H12}{a11} x5 \frac{D10}{d8}$	1	$D_s = 10 \pm 0,25$
93.	35	D8	h9	100	H9	f9	3	307	3	9500	22	Segment	Zich	$D - 6x13x16 \frac{H7}{g6} x3,5 \frac{F10}{f7}$	1	$E_s = 4 \pm 1,0$
94.	10	H11	f9	80	G8	h8	2	306	2	7500	64	Prizma	Erkin	$b - 10x18x23 \frac{H12}{a11} x3 \frac{F8}{f8}$	1	$D_s = 10 \pm 1,0$

I.4. Slovaning davomî

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
96.	12	H6	r6	85	C10	h10	5	310	3	11000	56	Prizma	Zich	$D - 6 \times 18 \times 22 \frac{H8}{e8} \times 5 \frac{D9}{d9}$	1	$E_d = 4 \pm 2,0$
97.	66	N7	h6	18	H8	d8	3	173	1	4080	110	Prizma	Zich	$D - 8 \times 32 \times 28 \frac{H7}{h6} \times 6 \frac{F8}{f7}$	1	$D_s = 10 \pm 0,5$
98.	26	N7	h6	150	H7	m7	2	406	3	12000	50	Segment	Zich	$b - 16 \times 56 \times 65 \frac{H12}{a11} \times 5 \frac{F8}{e8}$	1	$I_s = 17 \pm 1,2$
99.	16	R7	h6	90	H8	k8	2	216	1	5600	30	Segment	Zich	$D - 8 \times 52 \times 58 \frac{H7}{h6} \times 10 \frac{F10}{k9}$	1	$E_d = 1 \pm 0,4$
100.	38	H8	s7	68	B11	h11	5	219	1	9100	33	Prizma	Erkin	$D - 10 \times 112 \times 120 \frac{H7}{h6} \times 18 \frac{G9}{e8}$	3	$A_d = 2 \pm 0,6$

3-mashg'ulotni uch xil ko'rinishda bajarish uchun qo'shimcha topshiriqlar

Variant tartib raqami	Variant tartib raqami									
	a			b				c		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	60	H9	d9	65	S7	h6	70	K7	is7	
2	25	H8	e8	35	R7	h6	55	F8	n7	
3	65	H7	r6	90	IS8	h7	130	G7	f5	
4	32	H7	f7	65	IS7	h6	90	S8	n7	
5	70	H8	f6	42	M7	h6	125	K7	u8	
6	35	H7	g6	60	K8	h7	95	N7	m6	
7	25	H6	f8	80	N8	h5	35	T7	p8	
8	40	H8	d9	62	M8	h7	85	IS7	t7	
9	45	H7	is6	55	E9	h8	90	P8	k6	
10	28	H7	p6	35	B9	h8	55	K7	g6	
11	15	H7	g6	65	P8	h8	95	F8	r6	
12	75	H7	e8	16	N5	h4	40	P8	u8	
13	25	H6	k5	75	S7	h6	90	F9	e8	
14	55	H7	g6	65	M7	h6	25	P7	s6	
15	20	H6	n5	85	U8	h7	70	G7	f7	

15-Hovaning davomi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	90	H8	d9	70	IS8	b7	35	T7	r7
17	65	H7	is6	82	T7	h6	20	E6	d7
18	85	H8	f7	45	P6	h5	60	S8	r8
19	40	H7	m6	100	U7	h6	75	F8	g7
20	110	H8	d8	75	M8	h7	45	R8	s7
21	70	H8	is7	40	R8	h7	110	D11	c11
22	105	H9	e9	65	R7	h6	40	K7	g8
23	60	H8	m7	45	F7	h5	140	P9	t7
24	12	H6	m5	100	T7	h6	25	F7	f6
25	130	H10	d10	40	N6	h5	65	N8	p8
26	35	H7	k6	25	G6	h5	95	U9	r8
27	75	H8	u7	95	N7	h6	35	D7	e6
28	150	H11	b11	110	K8	h7	25	M6	n6
29	65	H8	k7	35	F6	h5	85	H9	h9
30	100	H11	d11	125	N8	h7	20	P6	s6
31	55	H8	u7	45	G8	h6	100	T7	u9
32	70	H7	f7	40	M6	h5	125	S9	r9
33	90	H8	e8	60	P7	h6	150	H10	h10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	90	H8	d9	70	188	h7	35	T7	r7
35	65	H7	is6	82	T7	h6	20	E6	d7
36	85	H8	f7	45	P6	h5	60	S8	r8
37	40	H7	m6	100	U7	h6	75	F8	g7
38	110	H8	d8	75	M8	h7	45	R8	s7
39	70	H8	is7	40	R8	h7	110	D11	e11
40	105	H9	e9	65	R7	h6	40	K7	g8
41	60	H8	m7	45	F7	h5	140	P9	t7
42	12	H6	m5	100	T7	h6	25	F7	f6
43	130	H10	d10	40	N6	h5	65	N8	p8
44	35	H7	k6	25	G6	h5	95	U9	r8
45	75	H8	u7	95	N7	h6	35	D7	e6
46	150	H11	b11	110	K8	h7	25	M6	u6
47	65	H8	k7	35	F6	h5	85	H9	b9
48	100	H11	d11	125	N8	h7	20	P0	u0
49	55	H8	n7	45	C8	h6	100	T7	w7
50	70	H7	f7	40	M6	h5	120		
51	90	H8	e8	60	P7	h0	150	H10	h0

15-illovaning davomii

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	40	H7	is6	20	F6	h5	60	T7	r7
53	60	H8	f7	25	N6	h5	45	S8	r8
54	45	H7	m6	70	R7	h6	95	F8	g7
55	75	H8	d8	40	K8	h7	100	R8	s7
56	55	H8	is7	15	F6	h5	40	P9	t7
57	110	H9	e9	75	N8	h7	25	P8	s7
58	65	H8	m7	45	G8	h6	110	N8	p8
59	12	H6	m5	20	S6	h5	55	D11	c11
60	140	H10	d10	35	P7	h6	65	K7	g8
61	35	H7	s6	55	IS7	h6	90	F7	t6
62	70	H8	u7	40	D8	h6	105	M8	g7
63	200	H11	b11	12	K6	h5	75	U9	r8
64	60	H8	k7	85	E8	h6	35	R7	s6
65	160	H11	d11	45	K7	h6	70	M6	u6
66	65	H9	t9	25	F6	h5	95	H9	b9
67	45	H8	f6	65	N8	h7	100	P6	s6
68	90	H10	s10	40	G8	h6	60	G8	n9

15-hlovaning davanu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	55	H6	f8	20	S6	h5	85	H10	h10
70	35	H7	n6	55	P7	h6	110	D9	e8
71	55	H7	e8	35	IS7	h6	90	R8	17
72	25	H7	f6	12	K6	h5	75	N7	p7
73	15	H6	k5	45	T7	h6	90	F8	g7
74	40	H7	g6	20	K6	h5	65	P7	k6
75	20	H6	n5	85	U8	h7	150	D10	e9
76	85	H8	d9	70	K8	h7	40	M6	n6
77	75	H7	is6	40	S6	h5	25	E6	d7
78	125	H8	f7	90	N8	h7	35	R7	s6
79	95	H7	m6	150	R8	h6	20	N7	m6
80	160	H8	d8	15	IS7	h6	85	T7	p8
81	70	H8	is7	55	P7	h6	150	D10	e10
82	200	H9	e9	75	T7	h7	45	IS7	k6
83	45	H8	m7	65	D8	h6	95	P8	k7
84	25	H6	m5	110	U7	h7	55	G7	f6
85	100	H10	d10	25	K7	h6	65	N7	u8

15-Hovaning davomi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	35	H7	k6	95	E8	h6	60	U7	p7
87	55	H8	u7	45	N8	h7	100	F9	g8
88	150	H11	b11	20	M6	h5	75	R7	t6
89	85	H8	k7	70	S7	h6	125	G9	b10
90	65	H11	d11	35	IS6	h5	85	S8	n9
91	110	H8	n7	65	A8	h7	40	T7	s6
92	60	H7	r7	15	K6	h5	110	U8	p7
93	90	H8	e8	60	T7	h8	35	M7	g6
94	140	H9	d9	40	M7	h6	70	N8	r7
95	40	H7	u6	25	F6	h5	130	P8	m8
96	70	H11	a11	40	N6	h6	55	R7	t7
97	45	H7	r6	55	G8	h7	90	IS9	k8
98	95	H9	r9	45	K7	h6	60	S7	u8
99	110	H11	c11	20	M6	h5	45	T7	s6
100	75	H8	m7	85	U7	h7	150	F8	e7

ADABIYOTLAR

1. «Standartlashtirish to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. 1993-y.
2. «Metrologiya to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. 1993-y.
3. «Mahsulot va xizmatlarni sertifikatlashtirish to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. 1993-y.
4. Aripov A.V. O‘zaroalmashinuvchanlik , standartlashtirish va texnik o‘lchovlar. T., «O‘qituvchi», 2001-y.
5. Standartlashtirish va metrologiya bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasining O‘zDSt 1.7, O‘zDSt 635-95, O‘zDSt 2.306-96 kabi va xalqaro ISO standartlari.
6. Серий И.С. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. М., «Агропромиздат», 1987 г.
7. Igamberdiyev O‘R. «O‘zaroalmashish, standartlash va texnik o‘lchash fanidan ma’ruzalar matni». Andijon, 1997-y.
8. Igamberdiyev O‘R. «O‘zaroalmashish, standartlash va texnik o‘lchash» fanidan kurs ishlarini bajarish uchun o‘quv qo‘llanma. Andijon, 1997-y.
9. Мякков В.Д. Довуски и посадки //Справочник. М., Машиностроение, 1988 г.
10. Иванов А.И., Полещенко П.В. Практикум по взаимозаменяемости, стандартизации и техническим измерениям. М., «Колос», 1977 г.

MUNDARIJA

Kirish	3
Fan bo'yicha qabul qilingan asosiy tushunchalar	4
Qabul qilingan belgilashlar	7
I QISM. O'ZAROALMASHINUVCHANLIK TUSHUNCHASI, TURLARI VA UNING XALQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI	8
1-mashg'ulot. Asosiy tushuncha va atamalar (birikma, otverstiya va val, posadka, zazor, natyag tushunchalari)	11
2-mashg'ulot. Aniqlik va xatolik tushunchalari. Dopusk va posadkalarning yagona tizimi bo'yicha asosiy tushuncha va atamalar	17
3-mashg'ulot. Tekis silindrik birikmalarning o'zaroalmashinuvchanlik ko'rsatkichlarini aniqlash	24
4-mashg'ulot. Guruhlar usulida o'zaroalmashinuvchanlik (Selektiv yig'ish) ...	32
5-mashg'ulot. Dunvalash podshipejikli birikmalarning o'zaroalmashinuvchanlik ko'rsatkichlarini aniqlash	37
6-mashg'ulot. Shponkali birikmalarning o'zaroalmashinuvchanlik ko'rsatkichlarini aniqlash	43
7-mashg'ulot. Shlitsali birikmalarning o'zaroalmashinuvchanlik ko'rsatkichlarini aniqlash	48
8-mashg'ulot. O'leham zanjiriga kiruvchi o'lehamilar uchun dopusklar hisobi	54
II QISM. METROLOGIYA VA TEXNIK O'LCHASH	65
9-mashg'ulot. Tekis parallel tugai uzunlikni o'lehash asboblari	71
10-mashg'ulot. Detallarni shtangenasboblar bilan o'lehash	74
11-mashg'ulot. Mikrometrik o'lehash asboblari	79
12-mashg'ulot. Burchak o'lehash asboblari	84
13-mashg'ulot. Soat turidagi indikatorli o'lehash asboblari	88
14-mashg'ulot. Aniq o'lehash asboblari	94
15-mashg'ulot. O'lehash asboblarini tanlash va tekshirish	98
16-mashg'ulot. Metrik rezba o'lehamilarini differensial usulda o'lehash va rezba turini aniqlash	101
17-mashg'ulot. Detallarning yeyilish xarakterini aniqlash maqsadida o'lehash usullari (mikrometraj)	105
Ilovalar	109
Adabiyotlar	149

«TAFAKKUR-BO'STONI»
SAR'LAVHASI
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

T.S. Xudoyberdiyev, K. Qosimov, O'R. Igamberdiyev

METROLOGIYA,
STANDARTLASHTIRISH VA
O'ZAROALMASHINUVCHANLIK

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi
tomonidan qishloq xo'jaligi yo'nalishi tafabalariga uchun
o'quv qo'llanma sifatida tavsija etilgan

«TAFAKKUR-BO'STONI»
Toshkent - 2011

Bosh muharrir M. Surov
Muharrir A. Rahimqorlyev
Musahib U. Safarov
Rassom D. O'rmonov

15.07.2011 chop etishga ruxsat etildi. Bichimi 008 841/₁₀
«Times» garniturası, 10,0 kegl. Offset bosma usulida chop etildi.
Bosma t. 9,5. Adadi 500. Buyurtma № 22/05.

«Tafakkur-bo'stoni» nashriyoti. Toshkent sh., Yunusobod 9-13.

«Tafakkur» nashriyoti bosmaxonasida chop etildi.
Toshkent sh., Chilonzor ko'chasi, 1-uy.

Xudoyberdiyev, T.S.

Metrologiya, standartlashtirish va o'zaroalma shiniuv-chaalik: (o'quv qo'll.) / T.S. Xudoyberdiyev, K. Qosimov, O'R. Igamberdiyev; O'zR Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. — T.: «Tatakkur-bo'stoni», 2011. — 132 b.

I. Qosimov, K. H. Igamberdiyev, O'R.

BBK 30.10ya73+ts

Litsenziya № А1 190. 10.05.2011 y.